


DIAGNOSI DE LES CCVV A INTERVENIR

Contractació de les obres de retirada i gestió dels residus
d'elements amb amiant de 127 edificis residencials plurifamiliars de
Badia del Vallès

ACM 2020, S.L.
ABRIL 2025

08111416Y
JOSE BARRIOS
(R: B65157596)

Firmado digitalmente
por 08111416Y JOSE
BARRIOS (R: B65157596)
Fecha: 2025.04.16
09:08:25 +02'00'

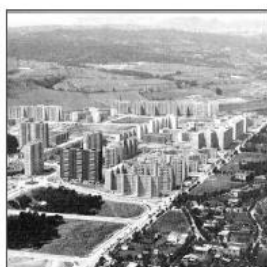

DIAGNOSI DE LES CCVV A INTERVENIR

**OBRES DE RETIRADA I GESTIÓ DELS RESIDUS D'ELEMENTS AMB AMIANT
DE 127 EDIFICIS RESIDENCIALS PLURIFAMILIARS DE BADIA DEL VALLÈS**

INDEX

1. Objecte	4
2. Identificació dels edificis segons escenaris homogenis	4
• Escenari homogeni 1: EDIFICIS DE 16 ALÇADES galeries.....	4
• Escenari homogeni 2.....	4
○ Sub-escenari homogeni 2 A: EDIFICIS ESTRELLA 5 PLANTES galeries.....	4
○ Sub-escenari homogeni 2 B: EDIFICIS LINEALS 5 PLANTES galeries	5
• Escenari Homogeni 3: TUBS EXTERIORS D'EVACUACIÓ DE FUMS.....	5
3. Llistat de l'índex de degradació dels edificis segons el Mapa de l'Amiant dels edificis d'ús residencial de Badia del Vallès.....	8
4. Processos d'inspecció visual.....	9
5. Comparativa dels edificis segons el Mapa de l'amiant amb l'estat actual segons Protocol visual ACM/VU/MCA abans anomenat PAECA.	10
6. Llistat d'edificis amb elements condicionants	11
7. Edificis amb connexions a instal·lacions tèrmiques.	12
8. Elements addicionals	16
9. Annexes.....	19

1. Objecte

L'objecte del present document és realitzar una diagnosi dels edificis corresponents a aquest projecte ubicats a la localitat de Badia del Vallès. La finalitat és poder observar l'estat de conservació de cada un dels elements d'amiant-ciment a partir de l'índex de degradació / inspecció visual.

En la diagnosi s'inclouen tots els elements que condicionen la retirada d'elements d'amiant-ciment, com ara l'accessibilitat, l'ocupació de via pública, les connexions d'evacuació d'instal·lacions tèrmiques a tubs, els serveis afectats, entre altres. Per a aquests treballs s'han realitzat inspeccions visuals de totes les galeries i tubs de cadascuna de les comunitats de veïns que són objecte de la retirada.

Aquesta diagnosi es complementa amb la inspecció de comunitats de veïns (CCVV) on ja s'han retirat les galeries d'amiant-ciment i s'han construït nous balcons, però que encara els hi queden elements d'amiant-ciment als terrats.

2. Identificació dels edificis segons escenaris homogenis

• Escenari homogeni 1: EDIFICIS DE 16 ALÇADES galeries

1	Avinguda Burgos 1
2	Avinguda Burgos 3
3	Carrer de la Manxa 15
4	Avinguda de la Costa Brava 14
5	Avinguda de la Costa Brava 16
6	Avinguda de la Costa Brava 18
7	Avinguda Burgos 8
8	Avinguda Burgos 10
9	Avinguda Burgos 12

• Escenari homogeni 2

○ Sub-escenari homogeni 2 A: EDIFICIS ESTRELLA 5 PLANTES galeries

1	Avinguda Mediterrani 32
2	Avinguda Mediterrani 36
3	Avinguda Mediterrani 38
4	Avinguda Mediterrani 42
5	Avinguda Via de la Plata 2
6	Avinguda Mediterrani 6
7	Avinguda Mediterrani 8
8	Avinguda Mediterrani 10
9	Avinguda Mediterrani 12
10	Carrer Porto 23 (Shunt)
11	Carrer Porto 25 (Shunt)
12	Avinguda Cantàbric 45 (Shunt)

13	Avinguda Cantàbric 47 (Shunt)
14	Carrer d'Algarve 1
15	Carrer d'Algarve 3
16	Carrer d'Algarve 5
17	Carrer d'Algarve 7
18	Carrer d'Algarve 11
19	Avinguda Cantàbric 13
20	Avinguda Cantàbric 15
21	Carrer Santander 5
22	Carrer Saragossa 6
23	Carrer Segòvia 7 (Shunt)

○ **Sub-escenari homogeni 2 B: EDIFICIS LINEALS 5 PLANTES galeries**

1	Avinguda Mediterrani 14
2	Avinguda Mediterrani 16
3	Carrer de la Bètica 9
4	Carrer de la Manxa 19
5	Carrer de la Manxa 7
6	Carrer de la Manxa 11

• **Escenari Homogeni 3: TUBS EXTERIORS D'EVACUACIÓ DE FUMS**

EDIFICI TIPUS ALCALÁ TUBS EVACUACIÓ FUMS – 9 ALÇADES

1	Avinguda Burgos 2	2
2	Avinguda Burgos 4	2
3	Avinguda Burgos 6	2
4	Avinguda Burgos 14	2
5	Avinguda Burgos 16	2
6	Avinguda Burgos 18	2
7	Avinguda Burgos 20	2
8	Avinguda Burgos 22	2
9	Avinguda Burgos 24	2
10	Avinguda Burgos 26	2
11	Avinguda Burgos 28	2
12	Avinguda Burgos 30	2
13	Avinguda Burgos 32	2
14	Avinguda Burgos 34	2
15	Avinguda Burgos 36	2
16	Avinguda Burgos 38	2
17	Avinguda Burgos 40	2
18	Avinguda Costa Brava 2	2

19	Avinguda Costa Brava 4	2
20	Avinguda Costa Brava 6	2
21	Avinguda Costa Brava 8	2
22	Avinguda Costa Brava 10	2
23	Avinguda Costa Brava 12	2
24	Carrer de la Manxa 1	2
25	Carrer de la Manxa 3	2
26	Carrer de la Manxa 5	2
27	Carrer Porto 15	2
28	Carrer Porto 17	2
29	Carrer Porto 19	2

EDIFICI TIPUS BLOC EN "H" TUBS EVACUACIÓ FUMS – 9 ALÇADES

Id	Adreça	Num tubs
1	Avinguda Burgos 42	4

EDIFICI TIPUS ALCALÁ TUBS EVACUACIÓ FUMS – 11 ALÇADES

Id	Adreça	Num tubs
1	Avinguda Cantàbric 3	2
2	Avinguda Cantàbric 21	2
3	Avinguda Cantàbric 27	2
4	Avinguda Cantàbric 29	2
5	Avinguda Cantàbric 31	2
6	Avinguda Cantàbric 35	2
7	Avinguda Cantàbric 37	2
8	Avinguda Via de la Plata 1	2
9	Avinguda Via de la Plata 5	2
10	Avinguda Via de la Plata 11	2
11	Carrer d'Algarve 4	2
12	Carrer d'Algarve 8	2
13	Carrer d'Oviedo 1	2
14	Carrer d'Oviedo 3	2
15	Carrer Porto 3	2
16	Carrer Porto 7	2
17	Carrer Porto 9	2
18	Carrer Santander 8	2
19	Carrer Santander 10	2
20	Carrer Saragossa 2	2
21	Carrer Saragossa 3	2

EDIFICI TIPUS BLOC EN “H” TUBS EVACUACIÓ FUMS – 11 ALÇADES

Id	Adreça	Num tubs
1	Avinguda Cantàbric 1	4
2	Avinguda Cantàbric 5	4
3	Avinguda Cantàbric 23	4
4	Avinguda Cantàbric 25	4
5	Avinguda Cantàbric 33	4
6	Avinguda Cantàbric 39	4
7	Avinguda Cantàbric 41	4
8	Avinguda Mediterrani 18	4
9	Avinguda Mediterrani 20	4
10	Avinguda Mediterrani 22	4
11	Avinguda Mediterrani 24	4
12	Avinguda Mediterrani 26	4
13	Avinguda Mediterrani 28	4
14	Avinguda Via de la Plata 3	4
15	Avinguda Via de la Plata 7	4
16	Avinguda Via de la Plata 9	4
17	Avinguda Via de la Plata 13	4
18	Carrer d'Algarve 2	4
19	Carrer d'Algarve 6	4
20	Carrer Porto 1	4
21	Carrer Porto 5	4
22	Carrer Porto 11	4
23	Carrer Porto 13	4
24	Carrer Porto 21	4
25	Carrer Santander 6	4
26	Carrer Saragossa 1	4
27	Carrer Saragossa 5	4

EDIFICI TIPUS 16 ALÇADES

Id	Adreça	Num tubs
1	Carrer de la Manxa 13	4

COMUNITATS AMB GALERIES SUBSTITUÏDES PER BALCONS

Id	Adreça
1	Avinguda Mediterrani 40
2	Avinguda Mediterrani 30
3	Carrer Bètica 11
4	Carrer d'Algarve 9
5	Avinguda Via de la Plata 21
6	Avinguda Via de la Plata 19
7	Avinguda Cantàbric 43
8	Carrer Segovia 1
9	Carrer Segovia 3
10	Carrer Segovia 5
11	Carrer Santander 7
12	Avinguda Cantàbric 9
13	Avinguda Cantàbric 7
14	Avinguda Cantàbric 19
15	Carrer Oviedo 2

3. Llistat de l'índex de degradació dels edificis segons el Mapa de l'Amiant dels edificis d'ús residencial de Badia del Vallès

Es realitza una taula amb l'índex de degradació de cada una de les comunitats de veïns segons es recull al Mapa de l'Amiant realitzat durant els anys 2019-2021:

Comunitat de veïns (CCVV)	Índex de degradació (ID)
Algarve 1	105
Algarve 3	105
Algarve 5	110
Algarve 7	110
Algarve 11	105
Betica 9	100
Burgos 1	105
Burgos 3	115
Burgos 8	90
Burgos 10	105
Burgos 12	100
Cantàbric 13	100
Cantàbric 15	100
Cantàbric 45	110
Cantàbric 47	110
Costa Brava 14	110
Costa Brava 16	95
Costa Brava 18	95

La Manxa 7	100
La Manxa 11	105
La Manxa 15	100
La Manxa 19	85
Mediterrani 6	105
Mediterrani 8	105
Mediterrani 10	95
Mediterrani 12	115
Mediterrani 14	105
Mediterrani 16	100
Mediterrani 32	115
Mediterrani 36	100
Mediterrani 38	100
Mediterrani 42	100
Porto 23	85
Porto 25	105
Santander 5	105
Segovia 7	105
Via de la Plata 2	100
Saragossa 6	-

4. Processos d'inspecció visual

Per l'elaboració del Mapa del Amiant, davant l'absència de normativa aplicable per conèixer l'estat de conservació d'elements amb amiant, es va utilitzar el Protocol per a l'Avaluació del Estat de Conservació de l'Amiant (PAECA). Aquest protocol estava en fase experimental.

Aquest protocol consta de tres fases:

- FASE 1: Inspecció visual (índex de degradació)
- FASE 2: Nivell de Despreniment de Fibres (presa de mostres de pols de superfície)
- FASE 3: Nivell de Deteriorament

Amb els resultats obtinguts de cadascuna de les comunitats de veïns avaluada en la primera fase (inspecció visual), no hagués estat necessari realitzar la fase 2, ja que es superava el valor establert (75 punts) i per tant s'indicava la necessitat de retirada dels materials esmentats en un temps menor d'un any. Mentre no es feia aquesta retirada, s'havien d'aplicar les mesures preventives corresponents. Amb l'elaboració d'aquest protocol, es va poder establir l'ordre de prioritats per retirar-lo des d'un punt de vista higiènic.

Encara i així, tal i com es pot veure al Mapa de l'Amiant, es va realitzar la recollida de mostres de pols de superfície (fase 2) junt amb els mesuraments estàtic-ambientals.

Afegir que amb les dades obtingudes en l'aplicació d'aquest protocol, es va efectuar una fitxa higiènica de cada comunitat de veïns, on es resumien tots els valors de cadascuna de les fases.

Després dels diversos estudis realitzats fins la data actual, han existit varies modificacions del protocol en fase experimental PAECA i actualment es denomina ACM/VU/MCA que segueix en fase experimental.

Cal destacar que, com s'ha comentat anteriorment, amb la fase 1 d'inspecció visual ja es suficient per avaluar l'estat de conservació dels edificis. És per això, que en aquesta diagnosi s'ha avaluat visualment cada un dels elements a retirar.

Al gener de 2021, es va publicar la **UNE 171370-2 Localización y diagnóstico de amianto**, en el qual s'estableix al punt "5. INSPECCIONES DE AMIANTO; 5.4 VALORACIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A CADA MCA; FACTORES DE VALORACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL. Estado del material (o posible deterioro): Se valora el estado de conservación en que se encuentra el material, teniendo en consideración la posible presencia de daños, arañazos, roturas, adherencia sobre le soporte, etc. Se deben buscar restos de material visible, sobre el entorno cercano, lo cual sería una prueba de disgregación del mismo.

Se considera que existe un gran daño en el material cuando se distribuye uniformemente en un 10 por ciento o más de todo el elemento, o se localiza puntualmente en más de un 25 por ciento de su superficie/volumen."

Amb aquesta nova metodologia, seria suficient per avaluar amb una inspecció visual cadascuna de les comunitats de veïns amb galeries. Utilitzant les dades i fotografies preses durant l'estudi que es va realitzar amb el Mapa de l'Amiant, es podrien obtenir conclusions sobre el dany al material d'amiant-ciment i ampliar-les o complementar-les amb les inspeccions visuals actuals.

Tot i això, per poder fer una comparativa de l'índex de degradació obtingut a les comunitats de veïns analitzades al Mapa de l'Amiant amb la situació actual, s'ha utilitzat la mateixa metodologia de la fase 1. Per a això, s'han efectuat inspeccions de cada una de les galeries de cada comunitat de veïns, obtenint els registres d'inspecció visual de l'*Annex A Registros visuals ACM/VU/MCA*.

Cal mencionar que l'Escenari homogeni 3: tubs exteriors d'evacuació de fums no es objecte d'estudi al Mapa de l'Amiant dels edificis d'ús residencial de Badia del Vallès, però si s'ha contemplat al present informe objecte d'estudi, i s'han elaborat fitxes individuals d'inspecció visual de cada un dels tubs presents en les comunitats de veïns (CCVV).

A més d'estudiar l'índex de degradació, s'han generat fitxes individuals de cadascuna de les galeries (ANNEX B) i cadascun dels tubs a retirar (ANNEX C). En les fitxes esmentades s'han inclòs les possibles incidències per executar les retirades.

5. Comparativa dels edificis segons el Mapa de l'amiant amb l'estat actual segons Protocol visual ACM/VU/MCA abans anomenat PAECA.

Es realitzen dos taules comparatives dels edificis segons el Mapa de l'amiant (anys 2019-2021) amb l'estat actual segons Protocol visual ACM/VU/MCA abans anomenat PAECA (any 2024).

S'adjunten els nous registres de les inspeccions visuals realitzades durant l'any 2024 de cada una de les comunitats en l'annex A.

Comunitat de veïns (CCVV)	Índex de degradació (ID) Any 2019-2021	Índex de degradació (ID) Any 2024
Algarve 1	105	105
Algarve 3	105	105
Algarve 5	110	110
Algarve 7	110	110
Algarve 11	105	105
Betica 9	100	110
Burgos 1	105	110
Burgos 3	115	115
Burgos 8	90	110
Burgos 10	105	110
Burgos 12	100	110
Cantàbric 13	100	105
Cantàbric 15	100	115
Cantàbric 45	110	115
Cantàbric 47	110	115
Costa Brava 14	110	115
Costa Brava 16	95	115
Costa Brava 18	95	115
La Manxa 7	100	110
La Manxa 11	105	110
La Manxa 15	100	110
La Manxa 19	85	110
Mediterrani 6	105	115
Mediterrani 8	105	115
Mediterrani 10	95	115
Mediterrani 12	115	115
Mediterrani 14	105	115
Mediterrani 16	100	115
Mediterrani 32	115	115
Mediterrani 36	100	115
Mediterrani 38	100	115
Mediterrani 42	100	115
Porto 23	85	115
Porto 25	105	115
Santander 5	105	115
Segovia 7	105	105
Via de la Plata 2	100	115
Saragossa 6	-	115

6. Llistat d'edificis amb elements condicionants

S'adjunta llistat de CCVV que actualment tenen alguna construcció a l'interior de la galeria, la qual cosa condiona dur a terme la retirada dels elements d'amiant ciment i les corresponents estructures.

CCVV - GALERIES AMB CONSTRUCCIÓ A L' INTERIOR

COMUNITAT	GALERIA
Carrer Santander 5	Planta Baixa
Carrer Saragossa 6	Planta Baixa
Avinguda Mediterrani 14	Planta Baixa
Avinguda Mediterrani 16	Planta Baixa
Avinguda Burgos 3	Planta Baixa
Carrer de la Bètica 9	En alçada
Carrer de la Manxa 7	En alçada
Carrer de la Manxa 19	En alçada
TOTAL COMUNITATS = 8	

S'entenen com a construccions a l'interior de les galeries, aquelles propietats que han habilitat un espai transitable en la zona de galeria. Es distingeixen dos tipus:

Construccions en Planta Baixa: Són aquells habitatges on s'ha realitzat un accés des de la façana a través d'una porta, habilitant la planta baixa de la galeria com a part de l'habitatge. En alguns casos com a ampliació de la cuina o traster. A l'ubicar-se en planta baixa no impedeix la retirada de la resta d'elements d'amiant i la corresponent estructura. Es pot realitzar una protecció d'aquestes construccions sense impedir l'execució dels treballs.

Construccions en alçada: Són aquells habitatges on s'ha realitzat un accés transitable a la galeria des de l'edificació a través d'una porta que anteriorment era una finestra. Aquesta construcció s'ha realitzat mitjançant un forjat amb suport a l'estructura de la galeria. Pel que s'ha pogut observar, el forjat generat està format per biguetes metàl·liques i elements ceràmics. Aquest espai s'ha aprofitat per a la col·locació de rentadores, assecadores i prestatgeries, així com per a col·locar en façana els equips tèrmics com calderes o escalfadors. De la mateixa manera en aquest nou espai es troben els comptadors de gas i d'aigua. També s'ha de tenir en compte que en el tancament de la galeria s'han fet servir elements com a metacrilats o fusta, enganxats a l'estructura i als elements d'amiant.

El llistat de comunitats i els seus corresponents habitatges amb edificacions en alçada a l'interior de galeries, són els següents:

- Bètica 9 – 2 b, 3 a, 3 b, 4b.
- La manxa 7 – 2 a, 3 a, 5 a, 3 b.
- La manxa 19 – 3 a, 5 a, 3 b, 4 b, 5 b.

En relació a tot l'anterior, no es podrà realitzar la retirada dels elements d'amiant-ciment ni les corresponents estructures metàl·liques de les comunitats amb construccions en alçada, degut a una major complexitat de la intervenció. Es preveu actuar de cara a una segona fase de retirada d'amiant.

7. Edificis amb connexions a instal·lacions tèrmiques.

En la fase de diagnosi s'ha realitzat una inspecció visual dels tubs de d'evacuació de productes de combustió de les instal·lacions tèrmiques. Amb aquesta inspecció s'ha realitzat una auditoria de les connexions de les instal·lacions tèrmiques al tub vertical. En l'annex F es

detallen les connexions i els tipus d'instal·lacions tèrmiques. Aquesta inspecció l'ha realitzat l'empresa ILERFRED, S.L. contractada per l'Ajuntament de Badia del Vallès.

A continuació s'indiquen els llistats de les comunitats amb les seves corresponents connexions.

CCVV - TUBS D'EVACUACIÓ DE FUMS AMB CONNEXIONS A INSTAL·LACIONS TÈRMiques

COMUNITAT	TUBS	CONNEXIONS
Avinguda Burgos 2	2	2
Avinguda Burgos 4	2	1
Avinguda Burgos 22	2	1
Avinguda Burgos 24	2	1
Avinguda Burgos 26	2	1
Avinguda Burgos 28	2	2
Avinguda Burgos 30	2	1
Avinguda Burgos 32	2	3
Avinguda Burgos 38	2	1
Avinguda Costa Brava 4	2	1
Avinguda Costa Brava 6	2	3
Avinguda Costa Brava 8	2	1
Avinguda Costa Brava 10	2	2
Carrer de la Manxa 1	2	1
Carrer de la Manxa 3	2	1
Carrer Porto 15	2	1
Carrer Porto 17	2	2
Carrer Porto 19	2	1
Avinguda Burgos 42	4	1
Avinguda Cantàbric 21	2	2
Avinguda Cantàbric 27	2	4
Avinguda Cantàbric 31	2	2
Avinguda Cantàbric 37	2	1
Avinguda Via de la Plata 1	2	1
Avinguda Via de la Plata 5	2	3
Avinguda Via de la Plata 11	2	2
Carrer d'Oviedo 1	2	1
Carrer d'Oviedo 3	2	1
Carrer Porto 3	2	2
Carrer Porto 7	2	3
Carrer Porto 9	2	2
Carrer Santander 8	2	2
Carrer Santander 10	2	1
Avinguda Cantàbric 1	4	2
Avinguda Cantàbric 5	4	2
Avinguda Cantàbric 23	4	2
Avinguda Cantàbric 25	4	1
Avinguda Cantàbric 33	4	2
Avinguda Cantàbric 41	4	2
Avinguda Mediterrani 18	4	2
Avinguda Mediterrani 20	4	1

Avinguda Mediterrani 22	4	1
Avinguda Mediterrani 24	4	4
Avinguda Mediterrani 26	4	1
Avinguda Mediterrani 28	4	1
Avinguda Via de la Plata 3	4	4
Avinguda Via de la Plata 7	4	2
Avinguda Via de la Plata 9	4	3
Avinguda Via de la Plata 13	4	2
Carrer d'Algarve 2	4	6
Carrer d'Algarve 6	4	3
Carrer Porto 1	4	1
Carrer Porto 5	4	2
Carrer Porto 11	4	1
Carrer Porto 21	4	1
Carrer Santander 6	4	3
Carrer Saragossa 1	4	1
Carrer Saragossa 5	4	1
TOTAL COMUNITATS = 58	168	105

CCVV 16 ALCADES

COMUNITAT	CONNEXIONS
Avinguda Burgos 1	1
Avinguda Burgos 3	4
Carrer de la Manxa 13 PORTAL	5
Carrer de la Manxa 13 TRASERA	2
Carrer de la Manxa 15 PORTAL	1
Carrer de la Manxa 15 TRASERA	6
Avinguda de la Costa Brava 14	3
Avinguda de la Costa Brava 16	3
Avinguda de la Costa Brava 18	3
Avinguda Burgos 8	XARXA *
Avinguda Burgos 10	5
Avinguda Burgos 12	4
TOTAL COMUNITATS = 10	37

** Xarxa de protecció de l'edifici impedeix visibilitat*

CCVV LINEALS

COMUNITAT	CONNEXIONS
Avinguda Mediterrani 14	1
Avinguda Mediterrani 16	2
Carrer de la Bètica 9	3
Carrer de la Manxa 19	4
Carrer de la Manxa 7	5
Carrer de la Manxa 11	3
TOTAL COMUNITATS = 6	18

CCVV ESTRELLA

COMUNITAT	CONNEXIONS		
	A	B	C
Avinguda Mediterrani 32	1	7	1
Avinguda Mediterrani 36	2	3	1
Avinguda Mediterrani 38	2	4	2
Avinguda Mediterrani 42	2	1	1
Avinguda Via de la Plata 2	3	2	4
Avinguda Mediterrani 6	2	4	3
Avinguda Mediterrani 8	2	1	3
Avinguda Mediterrani 10	XARXA*	XARXA*	XARXA*
Avinguda Mediterrani 12	1	5	0
Carrer d'Algarve 1	XARXA*	XARXA*	XARXA*
Carrer d'Algarve 3	4	3	4
Carrer d'Algarve 5	3	3	2
Carrer d'Algarve 7	4	4	4
Carrer d'Algarve 11	3	6	2
Avinguda Cantàbric 13	1	5	3
Avinguda Cantàbric 15	XARXA*	XARXA*	XARXA*
Carrer Santander 5	6	0	2
Carrer Saragossa 6	2	5	4
TOTAL COMUNITATS = 18	38	53	36

* Xarxa de protecció de l'edifici impedeix visibilitat

8. Elements addicionals

Durant els treballs de diagnosi de les galeries i tubs a retirar en aquest projecte, s'han detectat a la zona del terrat dels edificis estrella, elements amb amiant-ciment no inclosos en l'objecte inicial del projecte.

Aquests elements addicionals es troben tant en comunitats de veïns on s'havia d'actuar inicialment com en edificis on ja s'han construït nous balcons. Alguns d'aquests elements d'amiant-ciment es troben apilats al terrat.

Per poder realitzar una homogeneïtzació d'aquests elements a cada coberta s'han definit els elements següents:

- **Claraboies:** S'han detectat elements en forma de L, la funció dels quals és de remat a les plaques traslluïdes de les claraboies.
- **Claraboies superiors:** En aquest cas s'han retirat els remats laterals d'amiant però s'han mantingut remats superiors de la claraboia.

La solució en els dos casos (claraboies i claraboies superiors) passa a ser una reposició completa.

- **Shunts:** Són tubs d'aireació que estan a la claraboia i que no han estat retirats.
- **Restes de Claraboies:** S'ha realitzat la retirada d'elements de remats d'amiant corresponents a les claraboies però s'han deixat apilats a la zona de coberta, sense haver realitzat la gestió corresponent com a residu perillós.
- **Restes de Shunt:** Els tubs d'aireació que estaven a la claraboia han estat retirats de la seva instal·lació però s'han deixat apilats a la zona de coberta, sense haver realitzat la gestió corresponent.
- **Barrets:** Són elements de remat del Shunt que estan amuntegats de forma individual, a la zona de coberta. (Únicament s'ha detectat un a Via de la Plata 19).
- **Respirador obturat:** Són elements que estan a la zona de la coberta i que possiblement tindria funcions d'aireig però que en aquests moments estan obstruïts. La seva retirada comporta una reposició per donar continuïtat i estanquitat a la coberta. (S'han detectat tres d'aquests elements a Algarve 9).

A continuació es presenten les comunitats de veïns que actualment tenen presents aquests elements d'amiant-ciment a la seva coberta:

- Edificis estrella amb galeries substituïdes per balcons:

COMUNITAT
Avinguda Mediterrani 40
Avinguda Mediterrani 30
Betica 11
Carrer d'Algarve 9
Avinguda Via de la Plata 21
Avinguda Via de la Plata 19
Avinguda Cantàbric 43
Carrer Segovia 1
Carrer Segovia 3
Carrer Segovia 5
Carrer Santander 7
Avinguda Cantàbric 9
Avinguda Cantàbric 7
Avinguda Cantàbric 19
Carrer Oviedo 2
TOTAL COMUNITATS = 15

- Edificis estrella amb galeries amb amiant i tubs annexos:

COMUNITAT
Carrer d'Algarve, 5
Carrer d'Algarve 3
Carrer d'Algarve 1
Carrer d'Algarve 11
Avinguda del Mediterrani 42
Avinguda del Mediterrani 38
Avinguda del Mediterrani 36
Avinguda del Mediterrani 32
Avinguda del Mediterrani 12
Avinguda del Mediterrani 8
Avinguda del Mediterrani 6
Carrer Santander 5
Avinguda del Cantàbric 13
Avinguda del Cantàbric 15
Carrer Saragossa 6
TOTAL COMUNITATS = 15

- Edificis estrella amb galeries amb amiant i shunt:

COMUNITAT
Avinguda del Cantàbric 45
Avinguda del Cantàbric 47
Carrer Porto 25
Carrer Porto 23
Carrer Segovia 7
TOTAL COMUNITATS = 5

En els projectes de cada lot, en el punt “MD 2.5.1 Quadre resum dels diferents edificis: particularitats i elements”, es troben recollits els elements que s'han trobat en cada comunitat de veïns.

9. Annexes

- A. Registres FASE 1 ACM/VU/MCA
- B. Fitxes inspecció visual galeries
 - 1. Fitxes inspecció visual galeries Lot 1
 - 2. Fitxes inspecció visual galeries Lot 2
- C. Fitxes inspecció visual tubs
- D. Fitxes CCVV no incloses en el projecte
- E. Plànols de situació
- F. Resum inspeccions tècniques calderes
- G. Relació visites realitzades a CCVV



DIAGNOSI DE LES CCVV A INTERVENIR

ANNEX A: REGISTRES FASE 1 ACM/VU/MCA

OBRES DE RETIRADA I GESTIÓ DELS RESIDUS D'ELEMENTS AMB AMIANT
DE 127 EDIFICIS RESIDENCIALS PLURIFAMILIARS DE BADIA DEL VALLÈS

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDIX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023																					
Dades generals de la inspecció visual:										Data de la inspecció:																					
										OCT-24																					
Adreça de la inspecció:										ALGARVE 1 - BADIA DEL VALLES																					
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA										COMUNITAT DE VEINS DE ALGARVE 1																					
Entitat / Empresa que contracta el Servei										AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES																					
Empresa executora del Servei										ACM-2020 SL Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI																					
Núm. RERA										86/AB/09 Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei: 86/AB/09-001-B																					
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat																															
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:										LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS																					
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:										Firma del/la Tècnic Líder:																					
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/ns		5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats																					
7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua		9) Tub/s ventilació		X		10) Persiana/es				11) Lames fixes		X																	
12) Placa plana		X		13) Boca baixant				<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>																							
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																															
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
1		Sí, hi ha alguna		En uno dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
2		Sí, hi ha alguna		En més d'un dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
3		Sí, hi han moltes		En tots els elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
3		Resultat parcial 1) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																															
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
1		Sí, hi ha alguna		En uno dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
2		Sí, hi ha alguna		En més d'un dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
3		Sí, hi han moltes		En tots els elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
2		Resultat parcial 2) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																															
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
1		Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits				1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
2		Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment				1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
3		Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes				1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
3		Resultat parcial 3) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
4) Ventilació. Es dona un valor																															
1		El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																													
3		El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																													
3		Resultat parcial 4) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																															
1		El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																													
3		El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																													
3		Resultat parcial 5) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
6) Zona climàtica. Es dona un valor																															
1		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																													
2		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																													
3		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																													
2		Resultat parcial 6) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																															
1		Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																													
2		Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																													
3		Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																													
5		Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																													
1		Resultat parcial 7) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																															
2		No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																													
3		És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																													
4		És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																													
4		Resultat parcial 8) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																															
3		Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																													
4		Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																													
5		Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																													
5		Resultat parcial 9)																													
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																															
SUMATORI PONDERAT		1)	+	2)	+	3)	+	4)	+	5)	+	6)	+	7)	+	8)	x	9)	=	105	Índex de Degradació (ID)										
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT																				Situació Taronja = 1											
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT																				Situació Vermella = 2											
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																															

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDIX DE DEGRADACIÓ						R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023				
Dades generals de la inspecció visual:				Data de la inspecció:		OCT-24				
Adreça de la inspecció:		ALGARVE 3 - BADIA DEL VALLES								
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA		COMUNITAT DE VEINS DE ALGARVE 3								
Entitat / Empresa que contracta el Servei		AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES								
Empresa executora del Servei		ACM-2020 SL				Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI				
Núm. RERA	86/AB/09	Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:				86/AB/09-001-B				
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat NO										
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:		LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS								
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:				Firma del/la Tècnic Líder:						
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/s				
5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats		7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua				
9) Tub/s ventilació		10) Persiana/es		11) Lames fixes		12) Placa plana				
13) Boca baixant		<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>								
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor										
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)			
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)			
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)			
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)			
3 Resultat parcial 1) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID										
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor										
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)			
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)			
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)			
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)			
2 Resultat parcial 2) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID										
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor										
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)			
1	Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits		1)	2)	3)	4)	5)			
2	Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment		1)	2)	3)	4)	5)			
3	Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes		1)	2)	3)	4)	5)			
3 Resultat parcial 3) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID										
4) Ventilació. Es dona un valor										
1	El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire									
3	El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire									
3 Resultat parcial 4) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID										
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor										
1	El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones									
3	El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones									
3 Resultat parcial 5) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID										
6) Zona climàtica. Es dona un valor										
1	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides									
2	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc									
3	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc									
2 Resultat parcial 6) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID										
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor										
1	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s									
2	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s									
3	Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu									
5	Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s									
1 Resultat parcial 7) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID										
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor										
2	No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat									
3	És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,									
4	És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,									
4 Resultat parcial 8) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID										
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador										
3	Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001									
4	Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990									
5	Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975									
5 Resultat parcial 9) 										
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri										
SUMATORI PONDERAT	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	
	3	2	3	3	3	2	1	4	5	= 105 Índex de Degradació (ID)
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT										Situació Taronja = 1
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT										Situació Vermella = 2
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID										

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDIX DE DEGRADACIÓ						R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023				
Dades generals de la inspecció visual:				Data de la inspecció:		OCT-24				
Adreça de la inspecció:		ALGARVE 5 - BADIA DEL VALLES								
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA		COMUNITAT DE VEINS DE ALGARVE 5								
Entitat / Empresa que contracta el Servei		AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES								
Empresa executora del Servei		ACM-2020 SL				Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI				
Núm. RERA	86/AB/09	Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:				86/AB/09-001-B				
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat NO										
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:		LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS								
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:				Firma del/la Tècnic Líder:						
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/s				
5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats		7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua				
9) Tub/s ventilació		10) Persiana/es		11) Lames fixes		12) Placa plana				
13) Boca baixant		<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>								
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor										
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)			
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)			
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)			
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)			
3 Resultat parcial 1) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID										
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor										
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)			
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)			
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)			
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)			
3 Resultat parcial 2) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID										
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor										
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)			
1	Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits		1)	2)	3)	4)	5)			
2	Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment		1)	2)	3)	4)	5)			
3	Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes		1)	2)	3)	4)	5)			
3 Resultat parcial 3) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID										
4) Ventilació. Es dona un valor										
1	El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire									
3	El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire									
3 Resultat parcial 4) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID										
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor										
1	El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones									
3	El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones									
3 Resultat parcial 5) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID										
6) Zona climàtica. Es dona un valor										
1	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides									
2	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc									
3	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc									
2 Resultat parcial 6) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID										
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor										
1	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s									
2	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s									
3	Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu									
5	Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s									
1 Resultat parcial 7) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID										
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor										
2	No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat									
3	És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,									
4	És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,									
4 Resultat parcial 8) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID										
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador										
3	Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001									
4	Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990									
5	Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975									
5 Resultat parcial 9)										
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri										
SUMATORI PONDERAT	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	
	3	3	3	3	3	2	1	4	5	= 110 Índex de Degradació (ID)
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT										Situació Taronja = 1
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT										Situació Vermella = 2
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID										

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDIX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023			
Dades generals de la inspecció visual:					Data de la inspecció:					OCT-24			
Adreça de la inspecció:					ALGARVE 7 - BADIA DEL VALLES								
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA					COMUNITAT DE VEINS DE ALGARVE 7								
Entitat / Empresa que contracta el Servei					AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES								
Empresa executora del Servei					ACM-2020 SL					Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI			
Núm. RERA		86/AB/09		Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:					86/AB/09-001-B				
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat												NO	
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:					LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS								
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:										Firma del/la Tècnic Líder:			
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/s		5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats			
7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua		9) Tub/s ventilació		X		10) Persiana/es		11) Lames fixes			
12) Placa plana		X		13) Boca baixant		<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>							
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor													
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)		2)		3)		4)	
1		Sí, hi ha alguna		En uno dels elements		1)		2)		3)		4)	
2		Sí, hi ha alguna		En més d'un dels elements		1)		2)		3)		4)	
3		Sí, hi han moltes		En tots els elements		1)		2)		3)		4)	
						5)		6)		7)		8)	
						9)		10)		11)		12)	
						13)		14)		15)		16)	
						17)		18)		19)		20)	
						21)		22)		23)		24)	
						25)		26)		27)		28)	
						29)		30)		31)		32)	
						33)		34)		35)		36)	
						37)		38)		39)		40)	
						41)		42)		43)		44)	
						45)		46)		47)		48)	
						49)		50)		51)		52)	
						53)		54)		55)		56)	
						57)		58)		59)		60)	
						61)		62)		63)		64)	
						65)		66)		67)		68)	
						69)		70)		71)		72)	
						73)		74)		75)		76)	
						77)		78)		79)		80)	
						81)		82)		83)		84)	
						85)		86)		87)		88)	
						89)		90)		91)		92)	
						93)		94)		95)		96)	
						97)		98)		99)		100)	
						101)		102)		103)		104)	
						105)		106)		107)		108)	
						109)		110)		111)		112)	
						113)		114)		115)		116)	
						117)		118)		119)		120)	
						121)		122)		123)		124)	
						125)		126)		127)		128)	
						129)		130)		131)		132)	
						133)		134)		135)		136)	
						137)		138)		139)		140)	
						141)		142)		143)		144)	
						145)		146)		147)		148)	
						149)		150)		151)		152)	
						153)		154)		155)		156)	
						157)		158)		159)		160)	
						161)		162)		163)		164)	
						165)		166)		167)		168)	
						169)		170)		171)		172)	
						173)		174)		175)		176)	
						177)		178)		179)		180)	
						181)		182)		183)		184)	
						185)		186)		187)		188)	
						189)		190)		191)		192)	
						193)		194)		195)		196)	
						197)		198)		199)		200)	
						201)		202)		203)		204)	
						205)		206)		207)		208)	
						209)		210)		211)		212)	
						213)		214)		215)		216)	
						217)		218)		219)		220)	
						221)		222)		223)		224)	
						225)		226)		227)		228)	
						229)		230)		231)		232)	
						233)		234)		235)		236)	
						237)		238)		239)		240)	
						241)		242)		243)		244)	
						245)		246)		247)		248)	
						249)		250)		251)		252)	
						253)		254)		255)		256)	
						257)		258)		259)		260)	
						261)		262)		263)		264)	
						265)		266)		267)		268)	
						269)		270)		271)		272)	
						273)		274)		275)		276)	
						277)		278)		279)		280)	
						281)		282)		283)		284)	
						285)		286)		287)		288)	
						289)		290)		291)		292)	
						293)		294)		295)		296)	
						297)		298)		299)		300)	
						301)		302)		303)		304)	
						305)		306)		307)		308)	
						309)		310)		311)		312)	
						313)		314)		315)		316)	
						317)		318)		319)		320)	
						321)		322)		323)		324)	
						325)		326)		327)		328)	
						329)		330)		331)		332)	
						333)		334)		335)		336)	
						337)		338)		339)		340)	
						341)		342)		343)		344)	
						345)		346)		347)		348)	
						349)		350)		351)		352)	
						353)		354)		355)		356)	
						357)		358)		359)		360)	
						361)		362)		363)		364)	
						365)		366)		367)		368)	
						369)		370)		371)		372)	
						373)		374)		375)		376)	
						377)		378)		379)		380)	
						381)		382)		383)		384)	
						385)		386)		387)		388)	
						389)		390)		391)		392)	
						393)		394)		395)		396)	
						397)		398)		399)		400)	
						401)		402)		403)		404)	
						405)		406)		407)		408)	
						409)		410)		411)		412)	
						413)		414)		415)		416)	
						417)		418)		419)		420)	
						421)		422)		423)		424)	
						425)		426)		427)		428)	
						429)		430)		431)		432)	
						433)		434)		435)		436)	
						437)		438)		439)		440)	
						441)		442)		443)		444)	
						445)		446)		447)		448)	
						449)		450)		451)		452)	
						453)		454)		455)		456)	
						457)		458)		459)		460)	
						461)		462)		463)		464)	
						465)		466)		467)		468)	
						469)		470)		471)		472)	
						473)		474)		475)		476)	
						477)		478)		479)		480)	
						481)		482)		483)		484)	
						485)		486)		487)		488)	
						489)		490)		491)		492)	
						493)		494)		495)		496)	
						497)		498)		499)		500)	
						501)		502)		503)		504)	
						505)		506)		507)		508)	
						509)		510)		511)		512)	
						513)		514)		515)		516)	
						517)		518)		519)		520)	
						521)		522)		523)		524)	
						525)		526)		527)		528)	
						529)		530)		531)		532)	
						533)		534)		535)		536)	
						537)		538)		539)		540)	
						541)		542)		543)		544)	
						545)		546)		547)		548)	
						549)		550)		551)		552)	
						553)							

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDIX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023															
Dades generals de la inspecció visual:										Data de la inspecció:															
Adreça de la inspecció:										ALGARVE 11 - BADIA DEL VALLES															
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA										COMUNITAT DE VEINS DE ALGARVE 11															
Entitat / Empresa que contracta el Servei										AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES															
Empresa executora del Servei										ACM-2020 SL Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI															
Núm. RERA										86/AB/09 Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei: 86/AB/09-001-B															
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat																				NO					
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:										LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS															
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:										Firma del/la Tècnic Líder:															
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/s		5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats		7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua		9) Tub/s ventilació		10) Persiana/es		11) Lames fixes		12) Placa plana		13) Boca baixant	

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDIX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023																					
Dades generals de la inspecció visual:					Data de la inspecció:					OCT-24																					
Adreça de la inspecció:					BETICA 9 - BADIA DEL VALLES																										
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA					COMUNITAT DE VEINS DE BETICA 9																										
Entitat / Empresa que contracta el Servei					AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES																										
Empresa executora del Servei					ACM-2020 SL					Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI																					
Núm. RERA		86/AB/09		Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:					86/AB/09-001-B																						
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat												NO																			
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:					LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS																										
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:										Firma del/la Tècnic Líder:																					
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/ns		5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats																					
7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua		9) Tub/s ventilació		X		10) Persiana/es		11) Lames fixes																					
12) Placa plana		X		13) Boca baixant		<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>																									
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																															
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
1		Sí, hi ha alguna		En uno dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
2		Sí, hi ha alguna		En més d'un dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
3		Sí, hi han moltes		En tots els elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
3		Resultat parcial 1) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																															
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
1		Sí, hi ha alguna		En uno dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
2		Sí, hi ha alguna		En més d'un dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
3		Sí, hi han moltes		En tots els elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
1		Resultat parcial 2) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																															
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
1		Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits				1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
2		Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment				1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
3		Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes				1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
3		Resultat parcial 3) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
4) Ventilació. Es dona un valor																															
1		El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																													
3		El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																													
3		Resultat parcial 4) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																															
1		El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																													
3		El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																													
3		Resultat parcial 5) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
6) Zona climàtica. Es dona un valor																															
1		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																													
2		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																													
3		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																													
2		Resultat parcial 6) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																															
1		Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																													
2		Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																													
3		Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																													
5		Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																													
3		Resultat parcial 7) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																															
2		No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																													
3		És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																													
4		És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																													
4		Resultat parcial 8) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																															
3		Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																													
4		Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																													
5		Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																													
5		Resultat parcial 9)																													
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																															
SUMATORI PONDERAT	1)	+	2)	+	3)	+	4)	+	5)	+	6)	+	7)	+	8)	x	9)	=	110 Índex de Degradació (ID)												
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT																		Situació Taronja = 1													
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT																		Situació Vermella = 2													
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																															

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDIX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023							
Dades generals de la inspecció visual:					Data de la inspecció:					OCT-24							
Adreça de la inspecció:		BURGOS 1 - BADIA DEL VALLES															
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA		COMUNITAT DE VEINS DE BURGOS 1															
Entitat / Empresa que contracta el Servei		AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES															
Empresa executora del Servei		ACM-2020 SL					Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI										
Núm. RERA	86/AB/09	Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:					86/AB/09-001-B										
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat												NO					
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:		LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS															
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:								Firma del/la Tècnic Líder:									
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/ns		5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats							
7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua		9) Tub/s ventilació		X		10) Persiana/es		11) Lames fixes							
12) Placa plana		X		13) Boca baixant		<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>											
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)
3 Resultat parcial 1)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	13)	
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	X	13)	
1 Resultat parcial 2)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
2	Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
3	Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)
3 Resultat parcial 3)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
4) Ventilació. Es dona un valor																	
1	El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																
3	El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																
3 Resultat parcial 4)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																	
1	El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																
3	El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																
3 Resultat parcial 5)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
6) Zona climàtica. Es dona un valor																	
1	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																
2	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																
3	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																
2 Resultat parcial 6)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																	
1	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																
2	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																
3	Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																
5	Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																
3 Resultat parcial 7)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																	
2	No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																
3	És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																
4	És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																
4 Resultat parcial 8)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																	
3	Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																
4	Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																
5	Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																
5 Resultat parcial 9)																	
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																	
SUMATORI PONDERAT	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)								
	3	1	3	3	3	2	3	4	5	=	110 Índex de Degradació (ID)						
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT										Situació Taronja = 1							
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT										Situació Vermella = 2							
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																	

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDIX DE DEGRADACIÓ						R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023													
Dades generals de la inspecció visual:				Data de la inspecció:		OCT-24													
Adreça de la inspecció:		BURGOS 3 - BADIA DEL VALLES																	
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA		COMUNITAT DE VEINS DE BURGOS 3																	
Entitat / Empresa que contracta el Servei		AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES																	
Empresa executora del Servei		ACM-2020 SL		Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI															
Núm. RERA	86/AB/09	Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:				86/AB/09-001-B													
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat NO																			
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:		LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS																	
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:				Firma del/la Tècnic/a Líder:															
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/s													
5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulat		7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua													
9) Tub/s ventilació		10) Persiana/es		11) Lames fixes		12) Placa plana													
13) Boca baixant		<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>																	
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																			
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)												
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)												
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)												
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)												
3 Resultat parcial 1) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																			
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																			
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)												
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)												
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)												
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)												
2 Resultat parcial 2) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																			
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																			
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)												
1	Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits		1)	2)	3)	4)	5)												
2	Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment		1)	2)	3)	4)	5)												
3	Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes		1)	2)	3)	4)	5)												
3 Resultat parcial 3) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																			
4) Ventilació. Es dona un valor																			
1	El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																		
3	El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																		
3 Resultat parcial 4) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																			
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																			
1	El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																		
3	El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																		
3 Resultat parcial 5) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																			
6) Zona climàtica. Es dona un valor																			
1	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																		
2	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																		
3	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																		
2 Resultat parcial 6) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																			
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																			
1	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																		
2	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																		
3	Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																		
5	Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																		
3 Resultat parcial 7) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																			
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																			
2	No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																		
3	És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																		
4	És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																		
4 Resultat parcial 8) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																			
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																			
3	Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																		
4	Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																		
5	Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																		
5 Resultat parcial 9)																			
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																			
SUMATORI PONDERAT	1) 3	+	2) 2	+	3) 3	+	4) 3	+	5) 3	+	6) 2	+	7) 3	+	8) 4	x	9) 5	=	115 Índex de Degradació (ID)
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT																		Situació Taronja = 1	
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT																		Situació Vermella = 2	
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																			

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDIX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023																					
Dades generals de la inspecció visual:					Data de la inspecció:					OCT-24																					
Adreça de la inspecció:					BURGOS 8 - BADIA DEL VALLES																										
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA					COMUNITAT DE VEINS DE BURGOS 8																										
Entitat / Empresa que contracta el Servei					AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES																										
Empresa executora del Servei					ACM-2020 SL					Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI																					
Núm. RERA		86/AB/09		Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:					86/AB/09-001-B																						
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat												NO																			
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:					LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS																										
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:										Firma del/la Tècnic Líder:																					
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/s		5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats																					
7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua		9) Tub/s ventilació		X		10) Persiana/es		11) Lames fixes																					
12) Placa plana		X		13) Boca baixant		<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>																									
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																															
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
1		Sí, hi ha alguna		En uno dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
2		Sí, hi ha alguna		En més d'un dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
3		Sí, hi han moltes		En tots els elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
3		Resultat parcial 1) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																															
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
1		Sí, hi ha alguna		En uno dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
2		Sí, hi ha alguna		En més d'un dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
3		Sí, hi han moltes		En tots els elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
1		Resultat parcial 2) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																															
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
1		Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits				1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
2		Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment				1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
3		Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes				1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
3		Resultat parcial 3) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
4) Ventilació. Es dona un valor																															
1		El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																													
3		El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																													
3		Resultat parcial 4) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																															
1		El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																													
3		El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																													
3		Resultat parcial 5) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
6) Zona climàtica. Es dona un valor																															
1		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																													
2		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																													
3		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																													
2		Resultat parcial 6) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																															
1		Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																													
2		Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																													
3		Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																													
5		Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																													
3		Resultat parcial 7) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																															
2		No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																													
3		És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																													
4		És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																													
4		Resultat parcial 8) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																															
3		Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																													
4		Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																													
5		Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																													
5		Resultat parcial 9)																													
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																															
SUMATORI PONDERAT	1)	+	2)	+	3)	+	4)	+	5)	+	6)	+	7)	+	8)	x	9)	=	110 Índex de Degradació (ID)												
																			18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT				Situació Taronja = 1								
																			≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT				Situació Vermella = 2								
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																															

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDIX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023							
Dades generals de la inspecció visual:					Data de la inspecció:					OCT-24							
Adreça de la inspecció:		BURGOS 10 - BADIA DEL VALLES															
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA		COMUNITAT DE VEINS DE BURGOS 10															
Entitat / Empresa que contracta el Servei		AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES															
Empresa executora del Servei		ACM-2020 SL					Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI										
Núm. RERA	86/AB/09	Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:					86/AB/09-001-B										
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat												NO					
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:		LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS															
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:								Firma del/la Tècnic Líder:									
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/ns		5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats							
7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua		9) Tub/s ventilació		X		10) Persiana/es		11) Lames fixes							
12) Placa plana		X		13) Boca baixant		<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>											
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)
3 Resultat parcial 1)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	13)	
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	X	13)	
1 Resultat parcial 2)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
2	Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
3	Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)
3 Resultat parcial 3)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
4) Ventilació. Es dona un valor																	
1	El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																
3	El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																
3 Resultat parcial 4)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																	
1	El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																
3	El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																
3 Resultat parcial 5)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
6) Zona climàtica. Es dona un valor																	
1	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																
2	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																
3	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																
2 Resultat parcial 6)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																	
1	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																
2	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																
3	Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																
5	Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																
3 Resultat parcial 7)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																	
2	No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																
3	És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																
4	És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																
4 Resultat parcial 8)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																	
3	Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																
4	Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																
5	Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																
5 Resultat parcial 9)																	
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																	
SUMATORI PONDERAT	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)								
	3	1	3	3	3	2	3	4	5	=	110 Índex de Degradació (ID)						
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT										Situació Taronja = 1							
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT										Situació Vermella = 2							
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																	

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDIX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023										
Dades generals de la inspecció visual:										Data de la inspecció:										
										OCT-24										
Adreça de la inspecció:										BURGOS 12 - BADIA DEL VALLES										
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA										COMUNITAT DE VEINS DE BURGOS 12										
Entitat / Empresa que contracta el Servei										AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES										
Empresa executora del Servei										ACM-2020 SL Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI										
Núm. RERA										86/AB/09 Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei: 86/AB/09-001-B										
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat										NO										
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:										LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS										
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:										Firma del/la Tècnic Líder:										
1) Coberta/s ona										2) Paret/s pluvial/s										
3) Cavallet/s										4) Canaló/ns										
5) Baixant/s										6) Cavallet/s articulats										
7) Cavallet/s per coberta serra										8) Dipòsit/s d'aigua										
9) Tub/s ventilació										10) Persiana/es										
11) Lames fixes										12) Placa plana										
13) Boca baixant										14) Cal col·locar una X en cadascun dels elements a inspeccionar										
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																				
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1		Sí, hi ha alguna		En uno dels elements		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
2		Sí, hi ha alguna		En més d'un dels elements		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
3		Sí, hi han moltes		En tots els elements		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
3 Resultat parcial 1) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																				
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																				
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1		Sí, hi ha alguna		En uno dels elements		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
2		Sí, hi ha alguna		En més d'un dels elements		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
3		Sí, hi han moltes		En tots els elements		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1 Resultat parcial 2) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																				
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																				
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1		Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits				1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
2		Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment				1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
3		Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes				1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
3 Resultat parcial 3) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																				
4) Ventilació. Es dona un valor																				
1		El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																		
3		El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																		
3 Resultat parcial 4) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																				
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																				
1		El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																		
3		El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																		
3 Resultat parcial 5) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																				
6) Zona climàtica. Es dona un valor																				
1		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																		
2		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																		
3		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																		
2 Resultat parcial 6) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																				
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																				
1		Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																		
2		Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																		
3		Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																		
5		Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																		
3 Resultat parcial 7) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																				
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																				
2		No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																		
3		És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																		
4		És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																		
4 Resultat parcial 8) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																				
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																				
3		Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																		
4		Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																		
5		Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																		
5 Resultat parcial 9)																				
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																				
SUMATORI PONDERAT	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)											
	3	1	3	3	3	2	3	4	5											
										=	110 Índex de Degradació (ID)									
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT										Situació Taronja = 1										
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT										Situació Vermella = 2										
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																				

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDIX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023																					
Dades generals de la inspecció visual:					Data de la inspecció:					OCT-24																					
Adreça de la inspecció:					CANTÀBRIC 13 - BADIA DEL VALLES																										
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA					COMUNITAT DE VEINS DE CANTÀBRIC 13																										
Entitat / Empresa que contracta el Servei					AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES																										
Empresa executora del Servei					ACM-2020 SL					Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI																					
Núm. RERA		86/AB/09		Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:					86/AB/09-001-B																						
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat												NO																			
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:					LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS																										
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:					Firma del/la Tècnic Lider:																										
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/s		5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats																					
7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua		9) Tub/s ventilació		X		10) Persiana/es		11) Lames fixes																					
12) Placa plana		X		13) Boca baixant		<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>																									
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																															
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
1		Sí, hi ha alguna		En uno dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
2		Sí, hi ha alguna		En més d'un dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
3		Sí, hi han moltes		En tots els elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
3		Resultat parcial 1) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																															
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
1		Sí, hi ha alguna		En uno dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
2		Sí, hi ha alguna		En més d'un dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
3		Sí, hi han moltes		En tots els elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
2		Resultat parcial 2) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																															
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
1		Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits				1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
2		Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment				1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
3		Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes				1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
3		Resultat parcial 3) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
4) Ventilació. Es dona un valor																															
1		El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																													
3		El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																													
3		Resultat parcial 4) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																															
1		El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																													
3		El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																													
3		Resultat parcial 5) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
6) Zona climàtica. Es dona un valor																															
1		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																													
2		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																													
3		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																													
2		Resultat parcial 6) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																															
1		Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																													
2		Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																													
3		Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																													
5		Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																													
1		Resultat parcial 7) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																															
2		No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																													
3		És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																													
4		És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																													
4		Resultat parcial 8) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																															
3		Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																													
4		Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																													
5		Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																													
5		Resultat parcial 9)																													
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																															
SUMATORI PONDERAT	1)	+	2)	+	3)	+	4)	+	5)	+	6)	+	7)	+	8)	x	9)	=	105 Índex de Degradació (ID)												
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT																		Situació Taronja = 1													
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT																		Situació Vermella = 2													
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																															

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDEX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023	
Dades generals de la inspecció visual:					Data de la inspecció:					OCT-24	
Adreça de la inspecció:					CANTÀBRIC 15 - BADIA DEL VALLES						
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA					COMUNITAT DE VEINS DE CANTÀBRIC 15						
Entitat / Empresa que contracta el Servei					AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES						
Empresa executora del Servei					ACM-2020 SL					Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI	
Núm. RERA		86/AB/09		Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:					86/AB/09-001-B		
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat NO											
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:					LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS						
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:					Firma del/la Tècnic Lider:						
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/s		5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats	
7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua		9) Tub/s ventilació		X		10) Persiana/es		11) Lames fixes X	
12) Placa plana X		13) Boca baixant		<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>							
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor											
0 No s'aprecien.		En cap dels elements		1) ☐		2) ☐		3) ☐		4) ☐	
1 Sí, hi ha alguna		En uno dels elements		1) ☐		2) ☐		3) ☐		4) ☐	
2 Sí, hi ha alguna		En més d'un dels elements		1) ☐		2) ☐		3) ☐		4) ☐	
3 Sí, hi han moltes		En tots els elements		1) ☐		2) ☐		3) ☐		4) ☐	
				5) ☐		6) ☐		7) ☐		8) ☐	
				9) ☐		10) ☐		11) ☐		12) ☐	
				13) ☐		14) ☐		15) ☐		16) ☐	
				17) ☐		18) ☐		19) ☐		20) ☐	
				21) ☐		22) ☐		23) ☐		24) ☐	
				25) ☐		26) ☐		27) ☐		28) ☐	
				29) ☐		30) ☐		31) ☐		32) ☐	
				33) ☐		34) ☐		35) ☐		36) ☐	
				37) ☐		38) ☐		39) ☐		40) ☐	
				41) ☐		42) ☐		43) ☐		44) ☐	
				45) ☐		46) ☐		47) ☐		48) ☐	
				49) ☐		50) ☐		51) ☐		52) ☐	
				53) ☐		54) ☐		55) ☐		56) ☐	
				57) ☐		58) ☐		59) ☐		60) ☐	
				61) ☐		62) ☐		63) ☐		64) ☐	
				65) ☐		66) ☐		67) ☐		68) ☐	
				69) ☐		70) ☐		71) ☐		72) ☐	
				73) ☐		74) ☐		75) ☐		76) ☐	
				77) ☐		78) ☐		79) ☐		80) ☐	
				81) ☐		82) ☐		83) ☐		84) ☐	
				85) ☐		86) ☐		87) ☐		88) ☐	
				89) ☐		90) ☐		91) ☐		92) ☐	
				93) ☐		94) ☐		95) ☐		96) ☐	
				97) ☐		98) ☐		99) ☐		100) ☐	
				101) ☐		102) ☐		103) ☐		104) ☐	
				105) ☐		106) ☐		107) ☐		108) ☐	
				109) ☐		110) ☐		111) ☐		112) ☐	
				113) ☐		114) ☐		115) ☐		116) ☐	
				117) ☐		118) ☐		119) ☐		120) ☐	
				121) ☐		122) ☐		123) ☐		124) ☐	
				125) ☐		126) ☐		127) ☐		128) ☐	
				129) ☐		130) ☐		131) ☐		132) ☐	
				133) ☐		134) ☐		135) ☐		136) ☐	
				137) ☐		138) ☐		139) ☐		140) ☐	
				141) ☐		142) ☐		143) ☐		144) ☐	
				145) ☐		146) ☐		147) ☐		148) ☐	
				149) ☐		150) ☐		151) ☐		152) ☐	
				153) ☐		154) ☐		155) ☐		156) ☐	
				157) ☐		158) ☐		159) ☐		160) ☐	
				161) ☐		162) ☐		163) ☐		164) ☐	
				165) ☐		166) ☐		167) ☐		168) ☐	
				169) ☐		170) ☐		171) ☐		172) ☐	
				173) ☐		174) ☐		175) ☐		176) ☐	
				177) ☐		178) ☐		179) ☐		180) ☐	
				181) ☐		182) ☐		183) ☐		184) ☐	
				185) ☐		186) ☐		187) ☐		188) ☐	
				189) ☐		190) ☐		191) ☐		192) ☐	
				193) ☐		194) ☐		195) ☐		196) ☐	
				197) ☐		198) ☐		199) ☐		200) ☐	
				201) ☐		202) ☐		203) ☐		204) ☐	
				205) ☐		206) ☐		207) ☐		208) ☐	
				209) ☐		210) ☐		211) ☐		212) ☐	
				213) ☐		214) ☐		215) ☐		216) ☐	
				217) ☐		218) ☐		219) ☐		220) ☐	
				221) ☐		222) ☐		223) ☐		224) ☐	
				225) ☐		226) ☐		227) ☐		228) ☐	
				229) ☐		230) ☐		231) ☐		232) ☐	
				233) ☐		234) ☐		235) ☐		236) ☐	
				237) ☐		238) ☐		239) ☐		240) ☐	
				241) ☐		242) ☐		243) ☐		244) ☐	
				245) ☐		246) ☐		247) ☐		248) ☐	
				249) ☐		250) ☐		251) ☐		252) ☐	
				253) ☐		254) ☐		255) ☐		256) ☐	
				257) ☐		258) ☐		259) ☐		260) ☐	
				261) ☐		262) ☐		263) ☐		264) ☐	
				265) ☐		266) ☐		267) ☐		268) ☐	
				269) ☐		270) ☐		271) ☐		272) ☐	
				273) ☐		274) ☐		275) ☐		276) ☐	
				277) ☐		278) ☐		279) ☐		280) ☐	
				281) ☐		282) ☐		283) ☐		284) ☐	
				285) ☐		286) ☐		287) ☐		288) ☐	
				289) ☐		290) ☐		291) ☐		292) ☐	
				293) ☐		294) ☐		295) ☐		296) ☐	
				297) ☐		298) ☐		299) ☐		300) ☐	
				301) ☐		302) ☐		303) ☐		304) ☐	
				305) ☐		306) ☐		307) ☐		308) ☐	
				309) ☐		310) ☐		311) ☐		312) ☐	
				313) ☐		314) ☐		315) ☐		316) ☐	
				317) ☐		318) ☐		319) ☐		320) ☐	
				321) ☐		322) ☐		323) ☐		324) ☐	
				325) ☐		326) ☐		327) ☐		328) ☐	
				329) ☐		330) ☐		331) ☐		332) ☐	
				333) ☐		334) ☐		335) ☐		336) ☐	
				337) ☐		338) ☐		339) ☐		340) ☐	
				341) ☐		342) ☐		343) ☐		344) ☐	
				345) ☐		346) ☐		347) ☐		348) ☐	
				349) ☐		350) ☐		351) ☐		352) ☐	
				353) ☐		354) ☐		355) ☐		356) ☐	
				357) ☐		358) ☐		359) ☐		360) ☐	
				361) ☐		362) ☐		363) ☐		364) ☐	
				365) ☐		366) ☐		367) ☐		368) ☐	
				369) ☐		370) ☐		371) ☐		372) ☐	
				373) ☐		374) ☐		375) ☐		376) ☐	
				377) ☐		378) ☐		379) ☐		380) ☐	
				381) ☐		382) ☐		383) ☐		384) ☐	
				385) ☐		386) ☐		387) ☐		388) ☐	
				389) ☐		390) ☐		391) ☐		392) ☐	
				393) ☐		394) ☐		395) ☐		396) ☐	
				397) ☐		398) ☐		399) ☐		400) ☐	
				401) ☐		402) ☐		403) ☐		404) ☐	
				405) ☐		406) ☐		407) ☐		408) ☐	
				409) ☐		410) ☐		411) ☐		412) ☐	
				413) ☐		414) ☐		415) ☐		416) ☐	
				417) ☐		418) ☐		419) ☐		420) ☐	
				421) ☐		422) ☐		423) ☐		424) ☐	
				425) ☐		426) ☐		427) ☐		428) ☐	
				429) ☐		430) ☐		431) ☐		432) ☐	
				433) ☐		434) ☐		435) ☐		436) ☐	
				437) ☐		438) ☐		439) ☐		440) ☐	
				441) ☐		442) ☐		443) ☐		444) ☐	
				445) ☐		446) ☐		447) ☐		448) ☐	
				449) ☐		450) ☐		451) ☐		452) ☐	
				453) ☐		454) ☐		455) ☐		456) ☐	
				457) ☐		458) ☐		459) ☐		460)	

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDIX DE DEGRADACIÓ						R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023													
Dades generals de la inspecció visual:				Data de la inspecció:		OCT-24													
Adreça de la inspecció:		CANTÀBRIC 45 - BADIA DEL VALLES																	
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA		COMUNITAT DE VEINS DE CANTÀBRIC 45																	
Entitat / Empresa que contracta el Servei		AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES																	
Empresa executora del Servei		ACM-2020 SL				Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI													
Núm. RERA	86/AB/09	Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:				86/AB/09-001-B													
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat NO																			
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:		LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS																	
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:				Firma del/la Tècnic/a Líder:															
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/s													
5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats		7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua													
9) Tub/s ventilació	X	10) Persiana/es		11) Lames fixes		12) Placa plana	X												
13) Boca baixant		<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>																	
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																			
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)												
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)												
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)												
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)												
3 Resultat parcial 1) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																			
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																			
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)												
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)												
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)												
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)												
2 Resultat parcial 2) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																			
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																			
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)												
1	Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits		1)	2)	3)	4)	5)												
2	Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment		1)	2)	3)	4)	5)												
3	Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes		1)	2)	3)	4)	5)												
3 Resultat parcial 3) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																			
4) Ventilació. Es dona un valor																			
1	El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																		
3	El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																		
3 Resultat parcial 4) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																			
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																			
1	El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																		
3	El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																		
3 Resultat parcial 5) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																			
6) Zona climàtica. Es dona un valor																			
1	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																		
2	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																		
3	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																		
2 Resultat parcial 6) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																			
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																			
1	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																		
2	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																		
3	Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																		
5	Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																		
3 Resultat parcial 7) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																			
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																			
2	No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																		
3	És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																		
4	És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																		
4 Resultat parcial 8) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																			
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																			
3	Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																		
4	Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																		
5	Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																		
5 Resultat parcial 9) 																			
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																			
SUMATORI PONDERAT	1) 3	+	2) 2	+	3) 3	+	4) 3	+	5) 3	+	6) 2	+	7) 3	+	8) 4	x	9) 5	=	115 Índex de Degradació (ID)
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT																		Situació Taronja = 1	
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT																		Situació Vermella = 2	
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																			

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDEX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023																													
Dades generals de la inspecció visual:										Data de la inspecció:																													
										OCT-24																													
Adreça de la inspecció:										CANTÀBRIC 47 - BADIA DEL VALLES																													
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA										COMUNITAT DE VEÏNS DE CANTÀBRIC 47																													
Entitat / Empresa que contracta el Servei										AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES																													
Empresa executora del Servei										ACM-2020 SL Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI																													
Núm. RERA										86/AB/09 Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei: 86/AB/09-001-B																													
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat																																							
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:										LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS																													
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:										Firma del/la Tècnic/a Líder:																													
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/s		5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats																													
7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua		9) Tub/s ventilació		X		10) Persiana/es				11) Lames fixes		X																									
12) Placa plana		X		13) Boca baixant				<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>																															
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																																							
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)									
1		Sí, hi ha alguna		En uno dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)									
2		Sí, hi ha alguna		En més d'un dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)									
3		Sí, hi han moltes		En tots els elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)									
3		Resultat parcial 1) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																																					
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																																							
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)									
1		Sí, hi ha alguna		En uno dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)									
2		Sí, hi ha alguna		En més d'un dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)									
3		Sí, hi han moltes		En tots els elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)									
2		Resultat parcial 2) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																																					
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																																							
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)									
1		Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits				1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)									
2		Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment				1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)									
3		Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes				1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)									
3		Resultat parcial 3) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																																					
4) Ventilació. Es dona un valor																																							
1		El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																																					
3		El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																																					
3		Resultat parcial 4) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																																					
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																																							
1		El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																																					
3		El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																																					
3		Resultat parcial 5) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																																					
6) Zona climàtica. Es dona un valor																																							
1		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																																					
2		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																																					
3		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																																					
2		Resultat parcial 6) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																																					
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																																							
1		Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																																					
2		Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																																					
3		Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																																					
5		Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																																					
3		Resultat parcial 7) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																																					
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																																							
2		No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																																					
3		És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																																					
4		És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																																					
4		Resultat parcial 8) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																																					
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																																							
3		Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																																					
4		Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																																					
5		Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																																					
5		Resultat parcial 9)																																					
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																																							
SUMATORI PONDERAT		1)		+		2)		+		3)		+		4)		+		5)		+		6)		+		7)		+		8)		x		9)		=		115 Índex de Degradació (ID)	
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT																				Situació Taronja = 1																			
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT																				Situació Vermella = 2																			
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																																							

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDIX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023							
Dades generals de la inspecció visual:					Data de la inspecció:					OCT-24							
Adreça de la inspecció:		COSTA BRAVA 14 - BADIA DEL VALLES															
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA		COMUNITAT DE VEINS DE COSTA BRAVA 14															
Entitat / Empresa que contracta el Servei		AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES															
Empresa executora del Servei		ACM-2020 SL				Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI											
Núm. RERA	86/AB/09	Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:					86/AB/09-001-B										
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat												NO					
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:		LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS															
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:								Firma del/la Tècnic Líder:									
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/ns		5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats							
7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua		9) Tub/s ventilació		X		10) Persiana/es		11) Lames fixes							
12) Placa plana		X		13) Boca baixant		<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>											
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)
3 Resultat parcial 1)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	13)	
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	X	13)	
2 Resultat parcial 2)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
2	Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
3	Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)
3 Resultat parcial 3)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
4) Ventilació. Es dona un valor																	
1	El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																
3	El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																
3 Resultat parcial 4)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																	
1	El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																
3	El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																
3 Resultat parcial 5)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
6) Zona climàtica. Es dona un valor																	
1	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																
2	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																
3	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																
2 Resultat parcial 6)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																	
1	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																
2	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																
3	Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																
5	Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																
3 Resultat parcial 7)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																	
2	No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																
3	És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																
4	És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																
4 Resultat parcial 8)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																	
3	Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																
4	Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																
5	Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																
5 Resultat parcial 9)																	
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																	
SUMATORI PONDERAT	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)								
	3	2	3	3	3	2	3	4	5								
= 115 Índex de Degradació (ID)																	
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT										Situació Taronja = 1							
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT										Situació Vermella = 2							
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																	

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDEX DE DEGRADACIÓ						R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023													
Dades generals de la inspecció visual:				Data de la inspecció:		OCT-24													
Adreça de la inspecció:		COSTA BRAVA 16 - BADIA DEL VALLES																	
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA		COMUNITAT DE VEINS DE COSTA BRAVA 16																	
Entitat / Empresa que contracta el Servei		AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES																	
Empresa executora del Servei		ACM-2020 SL				Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI													
Núm. RERA	86/AB/09	Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:				86/AB/09-001-B													
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat NO																			
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:		LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS																	
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:				Firma del/la Tècnic Líder:															
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/ns													
5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats		7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua													
9) Tub/s ventilació	X	10) Persiana/es		11) Lames fixes		12) Placa plana	X												
13) Boca baixant		<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>																	
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																			
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)												
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)												
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)												
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)												
3 Resultat parcial 1) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																			
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																			
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)												
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)												
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)												
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)												
2 Resultat parcial 2) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																			
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																			
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)												
1	Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits		1)	2)	3)	4)	5)												
2	Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment		1)	2)	3)	4)	5)												
3	Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes		1)	2)	3)	4)	5)												
3 Resultat parcial 3) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																			
4) Ventilació. Es dona un valor																			
1	El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																		
3	El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																		
3 Resultat parcial 4) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																			
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																			
1	El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																		
3	El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																		
3 Resultat parcial 5) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																			
6) Zona climàtica. Es dona un valor																			
1	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																		
2	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																		
3	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																		
2 Resultat parcial 6) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																			
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																			
1	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																		
2	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																		
3	Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																		
5	Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																		
3 Resultat parcial 7) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																			
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																			
2	No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																		
3	És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																		
4	És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																		
4 Resultat parcial 8) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																			
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																			
3	Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																		
4	Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																		
5	Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																		
5 Resultat parcial 9) 																			
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																			
SUMATORI PONDERAT	1) 3	+	2) 2	+	3) 3	+	4) 3	+	5) 3	+	6) 2	+	7) 3	+	8) 4	x	9) 5	=	115 Índex de Degradació (ID)
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT																		Situació Taronja = 1	
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT																		Situació Vermella = 2	
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																			

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDEX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023							
Dades generals de la inspecció visual:					Data de la inspecció:					OCT-24							
Adreça de la inspecció:		COSTA BRAVA 18 - BADIA DEL VALLES															
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA		COMUNITAT DE VEINS DE COSTA BRAVA 18															
Entitat / Empresa que contracta el Servei		AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES															
Empresa executora del Servei		ACM-2020 SL					Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI										
Núm. RERA	86/AB/09	Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:					86/AB/09-001-B										
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat												NO					
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:		LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS															
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:								Firma del/la Tècnic Líder:									
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/ns		5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats							
7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua		9) Tub/s ventilació		X		10) Persiana/es		11) Lames fixes							
12) Placa plana		X		13) Boca baixant		<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>											
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)
3 Resultat parcial 1)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	13)	
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	X	13)	
2 Resultat parcial 2)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
2	Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
3	Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)
3 Resultat parcial 3)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
4) Ventilació. Es dona un valor																	
1	El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																
3	El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																
3 Resultat parcial 4)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																	
1	El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																
3	El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																
3 Resultat parcial 5)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
6) Zona climàtica. Es dona un valor																	
1	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																
2	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																
3	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																
2 Resultat parcial 6)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																	
1	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																
2	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																
3	Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																
5	Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																
3 Resultat parcial 7)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																	
2	No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																
3	És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																
4	És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																
4 Resultat parcial 8)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																	
3	Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																
4	Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																
5	Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																
5 Resultat parcial 9)																	
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																	
SUMATORI PONDERAT	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)								
	3	2	3	3	3	2	3	4	5	=	115 Índex de Degradació (ID)						
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT										Situació Taronja = 1							
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT										Situació Vermella = 2							
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																	

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDEX DE DEGRADACIÓ															R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023																																																		
Dades generals de la inspecció visual:															Data de la inspecció:										OCT-24																																								
Adreça de la inspecció:															LA MANXA 7 - BADIA DEL VALLES																																																		
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA															COMUNITAT DE VEINS DE LA MANXA 7																																																		
Entitat / Empresa que contracta el Servei															AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES																																																		
Empresa executora del Servei															ACM-2020 SL															Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI																																			
Núm. RERA					86/AB/09					Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:															86/AB/09-001-B																																								
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat																																													NO																				
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:															LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS																																																		
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:																				Firma del/la Tècnic Lider:																																													
1) Coberta/s ona					2) Paret/s pluvial/s					3) Cavallet/s					4) Canaló/ns					5) Baixant/s					6) Cavallet/s articulat																																								
7) Cavallet/s per coberta serra										8) Dipòsit/s d'aigua					9) Tub/s ventilació					X					10) Persiana/es										11) Lames fixes					X																									
12) Placa plana					X					13) Boca baixant										Cal colocar una X en cadascún dels elements a inspeccionar																																													
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																																																																	
0		No s'aprecien.		En cap dels elements										1)				2)				3)				4)				5)				6)				7)				8)				9)				10)				11)				12)				13)			
1		Sí, hi ha alguna		En uno dels elements										1)				2)				3)				4)				5)				6)				7)				8)				9)				10)				11)				12)				13)			
2		Sí, hi ha alguna		En més d'un dels elements										1)				2)				3)				4)				5)				6)				7)				8)				9)		X		10)				11)				12)				13)			
3		Sí, hi han moltes		En tots els elements										1)				2)				3)				4)				5)				6)				7)				8)				9)				10)				11)		X		12)		X		13)			
3		Resultat parcial 1) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																																																															
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																																																																	
0		No s'aprecien.		En cap dels elements										1)				2)				3)				4)				5)				6)				7)				8)				9)				10)				11)				12)				13)			
1		Sí, hi ha alguna		En uno dels elements										1)				2)				3)				4)				5)				6)				7)				8)				9)		X		10)				11)				12)				13)			
2		Sí, hi ha alguna		En més d'un dels elements										1)				2)				3)				4)				5)				6)				7)				8)				9)				10)				11)		X		12)				13)			
3		Sí, hi han moltes		En tots els elements										1)				2)				3)				4)				5)				6)				7)				8)				9)				10)				11)				12)		X		13)			
1		Resultat parcial 2) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																																																															
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																																																																	
0		No s'aprecien.		En cap dels elements										1)				2)				3)				4)				5)				6)				7)				8)				9)				10)				11)				12)				13)			
1		Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits												1)				2)				3)				4)				5)				6)				7)				8)				9)		X		10)				11)				12)				13)			
2		Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment												1)				2)				3)				4)				5)				6)				7)				8)				9)				10)				11)				12)				13)			
3		Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes												1)				2)				3)				4)				5)				6)				7)																											

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDIX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023																					
Dades generals de la inspecció visual:										Data de la inspecció:																					
										OCT-24																					
Adreça de la inspecció:										LA MANXA 11 - BADIA DEL VALLES																					
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA										COMUNITAT DE VEINS DE LA MANXA 11																					
Entitat / Empresa que contracta el Servei										AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES																					
Empresa executora del Servei										ACM-2020 SL Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI																					
Núm. RERA										86/AB/09 Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei: 86/AB/09-001-B																					
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat																				NO											
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:										LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS																					
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:										Firma del/la Tècnic/a Líder:																					
1) Coberta/s ona 2) Paret/s pluvial/s 3) Cavallet/s 4) Canaló/s 5) Baixant/s 6) Cavallet/s articulats																															
7) Cavallet/s per coberta serra 8) Dipòsit/s d'aigua 9) Tub/s ventilació X 10) Persiana/es 11) Lames fixes X																															
12) Placa plana X 13) Boca baixant										<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>																					
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																															
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
1		Sí, hi ha alguna		En uno dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
2		Sí, hi ha alguna		En més d'un dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)	X	10)		11)		12)		13)	
3		Sí, hi han moltes		En tots els elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)	X	12)	X	13)	
3		Resultat parcial 1) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																															
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
1		Sí, hi ha alguna		En uno dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)	X	10)		11)		12)		13)	
2		Sí, hi ha alguna		En més d'un dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)	X	12)		13)	
3		Sí, hi han moltes		En tots els elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)	X	13)	
1		Resultat parcial 2) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																															
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
1		Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits				1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)	X	10)		11)		12)		13)	
2		Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment				1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
3		Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes				1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)	X	12)	X	13)	
3		Resultat parcial 3) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
4) Ventilació. Es dona un valor																															
1		El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																													
3		El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																													
3		Resultat parcial 4) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																															
1		El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																													
3		El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																													
3		Resultat parcial 5) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
6) Zona climàtica. Es dona un valor																															
1		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																													
2		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																													
3		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																													
2		Resultat parcial 6) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																															
1		Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																													
2		Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																													
3		Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																													
5		Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																													
3		Resultat parcial 7) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																															
2		No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																													
3		És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																													
4		És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																													
4		Resultat parcial 8) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																													
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																															
3		Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																													
4		Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																													
5		Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																													
5		Resultat parcial 9)																													
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																															
SUMATORI PONDERAT		1)	+	2)	+	3)	+	4)	+	5)	+	6)	+	7)	+	8)	x	9)	=	110 Índex de Degradació (ID)											
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT																				Situació Taronja = 1											
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT																				Situació Vermella = 2											
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																															

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDEX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023																																															
Dades generals de la inspecció visual:										Data de la inspecció:										OCT-24																																					
Adreça de la inspecció:										LA MANXA 15 - BADIA DEL VALLES																																															
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA										COMUNITAT DE VEINS DE LA MANXA 15																																															
Entitat / Empresa que contracta el Servei										AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES																																															
Empresa executora del Servei										ACM-2020 SL										Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI																																					
Núm. RERA					86/AB/09					Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:										86/AB/09-001-B																																					
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat																														NO																											
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:										LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS																																															
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:															Firma del/la Tècnic Lider:																																										
1) Coberta/s ona					2) Paret/s pluvial/s					3) Cavallet/s					4) Canaló/s					5) Baixant/s					6) Cavallet/s articulat																																
7) Cavallet/s per coberta serra										8) Dipòsit/s d'aigua					9) Tub/s ventilació					X					10) Persiana/es										11) Lames fixes					X																	
12) Placa plana					X					13) Boca baixant										Cal colocar una X en cadascún dels elements a inspeccionar																																					
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																																																									
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)				2)				3)				4)				5)				6)				7)				8)				9)				10)				11)				12)				13)			
1		Sí, hi ha alguna		En uno dels elements		1)				2)				3)				4)				5)				6)				7)				8)				9)				10)				11)				12)				13)			
2		Sí, hi ha alguna		En més d'un dels elements		1)				2)				3)				4)				5)				6)				7)				8)				9)		X		10)				11)				12)				13)			
3		Sí, hi han moltes		En tots els elements		1)				2)				3)				4)				5)				6)				7)				8)				9)				10)				11)		X		12)		X		13)			
3		Resultat parcial 1) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																																																							
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																																																									
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)				2)				3)				4)				5)				6)				7)				8)				9)				10)				11)				12)				13)			
1		Sí, hi ha alguna		En uno dels elements		1)				2)				3)				4)				5)				6)				7)				8)				9)		X		10)				11)				12)				13)			
2		Sí, hi ha alguna		En més d'un dels elements		1)				2)				3)				4)				5)				6)				7)				8)				9)				10)				11)		X		12)				13)			
3		Sí, hi han moltes		En tots els elements		1)				2)				3)				4)				5)				6)				7)				8)				9)				10)				11)				12)		X		13)			
1		Resultat parcial 2) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																																																							
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																																																									
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)				2)				3)				4)				5)				6)				7)				8)				9)				10)				11)				12)				13)			
1		Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits				1)				2)				3)				4)				5)				6)				7)				8)				9)		X		10)				11)				12)				13)			
2		Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment				1)				2)				3)				4)				5)				6)				7)				8)				9)				10)				11)				12)				13)			
3		Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes				1)				2)				3)				4)				5)				6)				7)																											

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDEX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023							
Dades generals de la inspecció visual:					Data de la inspecció:			OCT-24									
Adreça de la inspecció:		LA MANXA 19 - BADIA DEL VALLES															
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA		COMUNITAT DE VEINS DE LA MANXA 19															
Entitat / Empresa que contracta el Servei		AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES															
Empresa executora del Servei		ACM-2020 SL				Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI											
Núm. RERA	86/AB/09	Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:					86/AB/09-001-B										
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat											NO						
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:		LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS															
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:					Firma del/la Tècnic Líder:												
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/s		5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats							
7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua		9) Tub/s ventilació		X		10) Persiana/es		11) Lames fixes							
12) Placa plana		X		13) Boca baixant		<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>											
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)
3 Resultat parcial 1)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	13)	
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	X	13)	
1 Resultat parcial 2)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
2	Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
3	Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)
3 Resultat parcial 3)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
4) Ventilació. Es dona un valor																	
1	El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																
3	El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																
3 Resultat parcial 4)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																	
1	El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																
3	El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																
3 Resultat parcial 5)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
6) Zona climàtica. Es dona un valor																	
1	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																
2	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																
3	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																
2 Resultat parcial 6)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																	
1	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																
2	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																
3	Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																
5	Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																
3 Resultat parcial 7)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																	
2	No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																
3	És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																
4	És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																
4 Resultat parcial 8)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																	
3	Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																
4	Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																
5	Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																
5 Resultat parcial 9)																	
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																	
SUMATORI PONDERAT	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)								
	3	1	3	3	3	2	3	4	5	=	110 Índex de Degradació (ID)						
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT										Situació Taronja = 1							
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT										Situació Vermella = 2							
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																	

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDIX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023							
Dades generals de la inspecció visual:					Data de la inspecció:					OCT-24							
Adreça de la inspecció:		MEDITERRANEO 6 - BADIA DEL VALLES															
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA		COMUNITAT DE VEINS DE MEDITERRANEO 6															
Entitat / Empresa que contracta el Servei		AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES															
Empresa executora del Servei		ACM-2020 SL				Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI											
Núm. RERA	86/AB/09	Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:					86/AB/09-001-B										
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat												NO					
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:		LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS															
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:								Firma del/la Tècnic Líder:									
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/s		5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats							
7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua		9) Tub/s ventilació		X		10) Persiana/es		11) Lames fixes							
12) Placa plana		X		13) Boca baixant		<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>											
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)
3 Resultat parcial 1)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	13)	
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	X	13)	
2 Resultat parcial 2)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
2	Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
3	Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)
3 Resultat parcial 3)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
4) Ventilació. Es dona un valor																	
1	El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																
3	El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																
3 Resultat parcial 4)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																	
1	El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																
3	El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																
3 Resultat parcial 5)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
6) Zona climàtica. Es dona un valor																	
1	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																
2	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																
3	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																
2 Resultat parcial 6)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																	
1	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																
2	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																
3	Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																
5	Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																
3 Resultat parcial 7)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																	
2	No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																
3	És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																
4	És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																
4 Resultat parcial 8)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																	
3	Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																
4	Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																
5	Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																
5 Resultat parcial 9)																	
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																	
SUMATORI PONDERAT	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)								
	3	2	3	3	3	2	3	4	5	=	115 Índex de Degradació (ID)						
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT										Situació Taronja = 1							
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT										Situació Vermella = 2							
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																	

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDIX DE DEGRADACIÓ						R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023														
Dades generals de la inspecció visual:				Data de la inspecció:		OCT-24														
Adreça de la inspecció:		MEDITERRANEO 8 - BADIA DEL VALLES																		
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA		COMUNITAT DE VEINS DE MEDITERRANEO 8																		
Entitat / Empresa que contracta el Servei		AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES																		
Empresa executora del Servei		ACM-2020 SL		Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI																
Núm. RERA	86/AB/09	Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:				86/AB/09-001-B														
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat NO																				
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:		LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS																		
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:				Firma del/la Tècnic Líder:																
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/s														
5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats		7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua														
9) Tub/s ventilació	X	10) Persiana/es		11) Lames fixes		12) Placa plana	X													
13) Boca baixant		<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>																		
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																				
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)													
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)													
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)													
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)													
3 Resultat parcial 1) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																				
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																				
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)													
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)													
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)													
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)													
2 Resultat parcial 2) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																				
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																				
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)													
1	Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits		1)	2)	3)	4)	5)													
2	Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment		1)	2)	3)	4)	5)													
3	Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes		1)	2)	3)	4)	5)													
3 Resultat parcial 3) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																				
4) Ventilació. Es dona un valor																				
1	El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																			
3	El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																			
3 Resultat parcial 4) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																				
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																				
1	El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																			
3	El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																			
3 Resultat parcial 5) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																				
6) Zona climàtica. Es dona un valor																				
1	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																			
2	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																			
3	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																			
2 Resultat parcial 6) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																				
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																				
1	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																			
2	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																			
3	Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																			
5	Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																			
3 Resultat parcial 7) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																				
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																				
2	No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																			
3	És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																			
4	És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																			
4 Resultat parcial 8) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																				
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																				
3	Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																			
4	Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																			
5	Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																			
5 Resultat parcial 9)																				
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																				
SUMATORI PONDERAT	1) 3	+	2) 2	+	3) 3	+	4) 3	+	5) 3	+	6) 2	+	7) 3	+	8) 4	x	9) 5	=	115	Índex de Degradació (ID)
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT																		Situació Taronja = 1		
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT																		Situació Vermella = 2		
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																				

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDIX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023									
Dades generals de la inspecció visual:					Data de la inspecció:					OCT-24									
Adreça de la inspecció:		MEDITERRANEO 10 - BADIA DEL VALLES																	
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA		COMUNITAT DE VEINS DE MEDITERRANEO 10																	
Entitat / Empresa que contracta el Servei		AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES																	
Empresa executora del Servei		ACM-2020 SL				Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI													
Núm. RERA	86/AB/09	Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:					86/AB/09-001-B												
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat										NO									
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:		LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS																	
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:					Firma del/la Tècnic Líder:														
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/ns		5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats									
7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua		9) Tub/s ventilació		X		10) Persiana/es		11) Lames fixes									
12) Placa plana		X		13) Boca baixant		<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>													
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																			
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)				
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)				
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)			
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)		
3 Resultat parcial 1)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																			
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)				
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)			
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	13)			
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	X	13)			
2 Resultat parcial 2)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																			
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)				
1	Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)			
2	Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)				
3	Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)		
3 Resultat parcial 3)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																
4) Ventilació. Es dona un valor																			
1	El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																		
3	El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																		
3 Resultat parcial 4)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																			
1	El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																		
3	El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																		
3 Resultat parcial 5)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																
6) Zona climàtica. Es dona un valor																			
1	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																		
2	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																		
3	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																		
2 Resultat parcial 6)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																			
1	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																		
2	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																		
3	Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																		
5	Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																		
3 Resultat parcial 7)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																			
2	No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																		
3	És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																		
4	És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																		
4 Resultat parcial 8)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																			
3	Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																		
4	Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																		
5	Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																		
5 Resultat parcial 9)																			
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																			
SUMATORI PONDERAT	1)	+	2)	+	3)	+	4)	+	5)	+	6)	+	7)	+	8)	x	9)	=	115 Índex de Degradació (ID)
	3		2		3		3		3		2		3		4		5		
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT																		Situació Taronja = 1	
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT																		Situació Vermella = 2	
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																			

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDIX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023										
Dades generals de la inspecció visual:					Data de la inspecció:					OCT-24										
Adreça de la inspecció:		MEDITERRANEO 12 - BADIA DEL VALLES																		
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA		COMUNITAT DE VEINS DE MEDITERRANEO 12																		
Entitat / Empresa que contracta el Servei		AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES																		
Empresa executora del Servei		ACM-2020 SL					Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI													
Núm. RERA	86/AB/09	Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:					86/AB/09-001-B													
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat NO																				
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:		LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS																		
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:						Firma del/la Tècnic Líder:														
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/ns		5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats										
7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua		9) Tub/s ventilació		X		10) Persiana/es		11) Lames fixes X										
12) Placa plana X		13) Boca baixant		<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>																
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																				
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)					
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)					
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X 10)	11)	12)	13)					
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X 12)	X 13)					
3 Resultat parcial 1)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																				
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)					
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X 10)	11)	12)	13)					
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X 12)	13)					
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	X 13)					
2 Resultat parcial 2)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																				
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)					
1	Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X 10)	11)	12)	13)					
2	Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)					
3	Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X 12)	X 13)					
3 Resultat parcial 3)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
4) Ventilació. Es dona un valor																				
1	El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																			
3	El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																			
3 Resultat parcial 4)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																				
1	El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																			
3	El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																			
3 Resultat parcial 5)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
6) Zona climàtica. Es dona un valor																				
1	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																			
2	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																			
3	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																			
2 Resultat parcial 6)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																				
1	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																			
2	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																			
3	Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																			
5	Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																			
3 Resultat parcial 7)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																				
2	No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																			
3	És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																			
4	És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																			
4 Resultat parcial 8)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																				
3	Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																			
4	Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																			
5	Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																			
5 Resultat parcial 9)																				
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																				
SUMATORI PONDERAT	1) 3	+	2) 2	+	3) 3	+	4) 3	+	5) 3	+	6) 2	+	7) 3	+	8) 4	x	9) 5	=	115	Índex de Degradació (ID)
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT																		Situació Taronja = 1		
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT																		Situació Vermella = 2		
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																				

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDIX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023																													
Dades generals de la inspecció visual:										Data de la inspecció:																													
										OCT-24																													
Adreça de la inspecció:										MEDITERRANEO 14 - BADIA DEL VALLES																													
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA										COMUNITAT DE VEINS DE MEDITERRANEO 14																													
Entitat / Empresa que contracta el Servei										AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES																													
Empresa executora del Servei										ACM-2020 SL Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI																													
Núm. RERA										86/AB/09 Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei: 86/AB/09-001-B																													
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat																																							
NO																																							
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:										LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS																													
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:										Firma del/la Tècnic Líder:																													
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/ns		5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats																													
7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua		9) Tub/s ventilació		X		10) Persiana/es				11) Lames fixes		X																									
12) Placa plana		X		13) Boca baixant				<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>																															
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																																							
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)									
1		Sí, hi ha alguna		En uno dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)									
2		Sí, hi ha alguna		En més d'un dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)									
3		Sí, hi han moltes		En tots els elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)									
3		Resultat parcial 1) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																																					
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																																							
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)									
1		Sí, hi ha alguna		En uno dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)									
2		Sí, hi ha alguna		En més d'un dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)									
3		Sí, hi han moltes		En tots els elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)									
2		Resultat parcial 2) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																																					
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																																							
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)									
1		Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits				1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)									
2		Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment				1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)									
3		Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes				1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)									
3		Resultat parcial 3) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																																					
4) Ventilació. Es dona un valor																																							
1		El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																																					
3		El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																																					
3		Resultat parcial 4) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																																					
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																																							
1		El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																																					
3		El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																																					
3		Resultat parcial 5) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																																					
6) Zona climàtica. Es dona un valor																																							
1		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																																					
2		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																																					
3		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																																					
2		Resultat parcial 6) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																																					
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																																							
1		Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																																					
2		Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																																					
3		Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																																					
5		Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																																					
3		Resultat parcial 7) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																																					
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																																							
2		No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																																					
3		És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																																					
4		És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																																					
4		Resultat parcial 8) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																																					
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																																							
3		Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																																					
4		Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																																					
5		Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																																					
5		Resultat parcial 9)																																					
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																																							
SUMATORI PONDERAT		1)		+		2)		+		3)		+		4)		+		5)		+		6)		+		7)		+		8)		x		9)		=		115 Índex de Degradació (ID)	
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT																				Situació Taronja = 1																			
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT																				Situació Vermella = 2																			
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																																							

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDIX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023							
Dades generals de la inspecció visual:					Data de la inspecció:					OCT-24							
Adreça de la inspecció:		MEDITERRANEO 16 - BADIA DEL VALLES															
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA		COMUNITAT DE VEINS DE MEDITERRANEO 16															
Entitat / Empresa que contracta el Servei		AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES															
Empresa executora del Servei		ACM-2020 SL					Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI										
Núm. RERA	86/AB/09	Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:					86/AB/09-001-B										
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat												NO					
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:		LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS															
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:								Firma del/la Tècnic Líder:									
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/ns		5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats							
7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua		9) Tub/s ventilació		X		10) Persiana/es		11) Lames fixes							
12) Placa plana		X		13) Boca baixant		<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>											
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)
3 Resultat parcial 1)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	13)	
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	X	13)	
2 Resultat parcial 2)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
2	Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
3	Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)
3 Resultat parcial 3)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
4) Ventilació. Es dona un valor																	
1	El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																
3	El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																
3 Resultat parcial 4)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																	
1	El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																
3	El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																
3 Resultat parcial 5)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
6) Zona climàtica. Es dona un valor																	
1	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																
2	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																
3	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																
2 Resultat parcial 6)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																	
1	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																
2	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																
3	Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																
5	Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																
3 Resultat parcial 7)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																	
2	No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																
3	És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																
4	És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																
4 Resultat parcial 8)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																	
3	Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																
4	Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																
5	Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																
5 Resultat parcial 9)																	
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																	
SUMATORI PONDERAT	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)								
	3	2	3	3	3	2	3	4	5	=	115 Índex de Degradació (ID)						
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT										Situació Taronja = 1							
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT										Situació Vermella = 2							
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																	

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDEX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023							
Dades generals de la inspecció visual:					Data de la inspecció:					OCT-24							
Adreça de la inspecció:		MEDITERRANEO 32 - BADIA DEL VALLES															
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA		COMUNITAT DE VEINS DE MEDITERRANEO 32															
Entitat / Empresa que contracta el Servei		AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES															
Empresa executora del Servei		ACM-2020 SL					Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI										
Núm. RERA	86/AB/09	Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:					86/AB/09-001-B										
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat												NO					
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:		LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS															
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:								Firma del/la Tècnic Líder:									
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/ns		5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats							
7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua		9) Tub/s ventilació		X		10) Persiana/es		11) Lames fixes							
12) Placa plana		X		13) Boca baixant		<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>											
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)
3 Resultat parcial 1)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	13)	
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	X	13)	
2 Resultat parcial 2)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
2	Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
3	Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)
3 Resultat parcial 3)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
4) Ventilació. Es dona un valor																	
1	El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																
3	El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																
3 Resultat parcial 4)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																	
1	El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																
3	El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																
3 Resultat parcial 5)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
6) Zona climàtica. Es dona un valor																	
1	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																
2	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																
3	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																
2 Resultat parcial 6)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																	
1	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																
2	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																
3	Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																
5	Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																
3 Resultat parcial 7)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																	
2	No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																
3	És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																
4	És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																
4 Resultat parcial 8)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																	
3	Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																
4	Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																
5	Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																
5 Resultat parcial 9)																	
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																	
SUMATORI PONDERAT	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)								
	3	2	3	3	3	2	3	4	5	=	115 Índex de Degradació (ID)						
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT										Situació Taronja = 1							
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT										Situació Vermella = 2							
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																	

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDIX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023										
Dades generals de la inspecció visual:					Data de la inspecció:					OCT-24										
Adreça de la inspecció:		MEDITERRANEO 36 - BADIA DEL VALLES																		
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA		COMUNITAT DE VEINS DE MEDITERRANEO 36																		
Entitat / Empresa que contracta el Servei		AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES																		
Empresa executora del Servei		ACM-2020 SL					Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI													
Núm. RERA	86/AB/09	Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:					86/AB/09-001-B													
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat												NO								
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:		LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS																		
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:										Firma del/la Tècnic Líder:										
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/ns		5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats										
7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua		9) Tub/s ventilació		X		10) Persiana/es		11) Lames fixes										
12) Placa plana		X		13) Boca baixant		<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>														
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																				
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)					
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)					
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)				
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)			
3 Resultat parcial 1)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																				
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)					
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)				
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	13)				
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	X	13)				
2 Resultat parcial 2)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																				
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)					
1	Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)				
2	Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)					
3	Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)			
3 Resultat parcial 3)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
4) Ventilació. Es dona un valor																				
1	El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																			
3	El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																			
3 Resultat parcial 4)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																				
1	El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																			
3	El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																			
3 Resultat parcial 5)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
6) Zona climàtica. Es dona un valor																				
1	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																			
2	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																			
3	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																			
2 Resultat parcial 6)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																				
1	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																			
2	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																			
3	Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																			
5	Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																			
3 Resultat parcial 7)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																				
2	No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																			
3	És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																			
4	És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																			
4 Resultat parcial 8)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																				
3	Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																			
4	Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																			
5	Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																			
5 Resultat parcial 9)																				
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																				
SUMATORI PONDERAT	1)	+	2)	+	3)	+	4)	+	5)	+	6)	+	7)	+	8)	x	9)	=	115 Índex de Degradació (ID)	
	3				2				3				2		3		4		5	
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT																			Situació Taronja = 1	
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT																			Situació Vermella = 2	
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																				

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDIX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023							
Dades generals de la inspecció visual:					Data de la inspecció:					OCT-24							
Adreça de la inspecció:		MEDITERRANEO 38- BADIA DEL VALLES															
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA		COMUNITAT DE VEINS DE MEDITERRANEO 38															
Entitat / Empresa que contracta el Servei		AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES															
Empresa executora del Servei		ACM-2020 SL					Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI										
Núm. RERA	86/AB/09	Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:					86/AB/09-001-B										
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat												NO					
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:		LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS															
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:								Firma del/la Tècnic Líder:									
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/ns		5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats							
7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua		9) Tub/s ventilació		X		10) Persiana/es		11) Lames fixes							
12) Placa plana		X		13) Boca baixant		<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>											
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)
3 Resultat parcial 1)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	13)	
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	X	13)	
2 Resultat parcial 2)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
2	Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
3	Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)
3 Resultat parcial 3)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
4) Ventilació. Es dona un valor																	
1	El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																
3	El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																
3 Resultat parcial 4)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																	
1	El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																
3	El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																
3 Resultat parcial 5)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
6) Zona climàtica. Es dona un valor																	
1	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																
2	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																
3	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																
2 Resultat parcial 6)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																	
1	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																
2	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																
3	Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																
5	Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																
3 Resultat parcial 7)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																	
2	No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																
3	És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																
4	És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																
4 Resultat parcial 8)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																	
3	Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																
4	Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																
5	Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																
5 Resultat parcial 9)																	
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																	
SUMATORI PONDERAT	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)								
	3	2	3	3	3	2	3	4	5								
= 115 Índex de Degradació (ID)																	
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT										Situació Taronja = 1							
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT										Situació Vermella = 2							
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																	

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDEX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023										
Dades generals de la inspecció visual:					Data de la inspecció:					OCT-24										
Adreça de la inspecció:		MEDITERRANEO 42 - BADIA DEL VALLES																		
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA		COMUNITAT DE VEINS DE MEDITERRANEO 42																		
Entitat / Empresa que contracta el Servei		AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES																		
Empresa executora del Servei		ACM-2020 SL					Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI													
Núm. RERA	86/AB/09	Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:					86/AB/09-001-B													
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat												NO								
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:		LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS																		
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:										Firma del/la Tècnic Líder:										
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/ns		5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats										
7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua		9) Tub/s ventilació		X		10) Persiana/es		11) Lames fixes										
12) Placa plana		X		13) Boca baixant		<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>														
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																				
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)					
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)					
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)				
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)			
3 Resultat parcial 1)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																				
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)					
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)				
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	13)				
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	X	13)				
2 Resultat parcial 2)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																				
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)					
1	Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)				
2	Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)					
3	Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)			
3 Resultat parcial 3)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
4) Ventilació. Es dona un valor																				
1	El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																			
3	El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																			
3 Resultat parcial 4)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																				
1	El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																			
3	El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																			
3 Resultat parcial 5)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
6) Zona climàtica. Es dona un valor																				
1	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																			
2	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																			
3	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																			
2 Resultat parcial 6)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																				
1	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																			
2	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																			
3	Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																			
5	Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																			
3 Resultat parcial 7)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																				
2	No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																			
3	És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																			
4	És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																			
4 Resultat parcial 8)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																				
3	Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																			
4	Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																			
5	Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																			
5 Resultat parcial 9)																				
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																				
SUMATORI PONDERAT	1)	+	2)	+	3)	+	4)	+	5)	+	6)	+	7)	+	8)	x	9)	=	115 Índex de Degradació (ID)	
	3				2				3				2		3		4		5	
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT																			Situació Taronja = 1	
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT																			Situació Vermella = 2	
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																				

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDIX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023																			
Dades generals de la inspecció visual:					Data de la inspecció:					OCT-24																			
Adreça de la inspecció:					PORTO 23 - BADIA DEL VALLES																								
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA					COMUNITAT DE VEINS DE PORTO 23																								
Entitat / Empresa que contracta el Servei					AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES																								
Empresa executora del Servei					ACM-2020 SL					Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI																			
Núm. RERA		86/AB/09		Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:					86/AB/09-001-B																				
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat NO																													
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:					LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS																								
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:					Firma del/la Tècnic Líder:																								
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/s		5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats																			
7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua		9) Tub/s ventilació		X		10) Persiana/es		11) Lames fixes X																			
12) Placa plana X		13) Boca baixant		<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>																									
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																													
0 No s'aprecien.		En cap dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
1 Sí, hi ha alguna		En uno dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
2 Sí, hi ha alguna		En més d'un dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
3 Sí, hi han moltes		En tots els elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
3		Resultat parcial 1)										Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																													
0 No s'aprecien.		En cap dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
1 Sí, hi ha alguna		En uno dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
2 Sí, hi ha alguna		En més d'un dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
3 Sí, hi han moltes		En tots els elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
2		Resultat parcial 2)										Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																													
0 No s'aprecien.		En cap dels elements		1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
1 Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits				1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
2 Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment				1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
3 Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes				1)		2)		3)		4)		5)		6)		7)		8)		9)		10)		11)		12)		13)	
3		Resultat parcial 3)										Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
4) Ventilació. Es dona un valor																													
1 El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																													
3 El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																													
3		Resultat parcial 4)										Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																													
1 El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																													
3 El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																													
3		Resultat parcial 5)										Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
6) Zona climàtica. Es dona un valor																													
1 El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																													
2 El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																													
3 El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																													
2		Resultat parcial 6)										Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																													
1 Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																													
2 Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																													
3 Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																													
5 Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																													
3		Resultat parcial 7)										Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																													
2 No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																													
3 És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																													
4 És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																													
4		Resultat parcial 8)										Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																													
3 Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																													
4 Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																													
5 Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																													
5		Resultat parcial 9)																											
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																													
SUMATORI PONDERAT	1)	+	2)	+	3)	+	4)	+	5)	+	6)	+	7)	+	8)	x	9)	=	115 Índex de Degradació (ID)										
																		18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT					Situació Taronja = 1						
																		≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT					Situació Vermella = 2						
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																													

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDIX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023									
Dades generals de la inspecció visual:										Data de la inspecció:									
										OCT-24									
Adreça de la inspecció:										PORTO 25 - BADIA DEL VALLES									
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA										COMUNITAT DE VEINS DE PORTO 25									
Entitat / Empresa que contracta el Servei										AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES									
Empresa executora del Servei										ACM-2020 SL Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI									
Núm. RERA										86/AB/09 Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei: 86/AB/09-001-B									
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat										NO									
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:										LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS									
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:										Firma del/la Tècnic Líder:									
1) Coberta/s ona										2) Paret/s pluvial/s									
3) Cavallet/s										4) Canaló/s									
5) Baixant/s										6) Cavallet/s articulats									
7) Cavallet/s per coberta serra										8) Dipòsit/s d'aigua									
9) Tub/s ventilació										10) Persiana/es									
11) Lames fixes										12) Placa plana									
13) Boca baixant										14) Cal col·locar una X en cadascun dels elements a inspeccionar									
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																			
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	
1		Sí, hi ha alguna		En uno dels elements		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	
2		Sí, hi ha alguna		En més d'un dels elements		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	
3		Sí, hi han moltes		En tots els elements		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	
3		Resultat parcial 1) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																			
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	
1		Sí, hi ha alguna		En uno dels elements		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	
2		Sí, hi ha alguna		En més d'un dels elements		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	
3		Sí, hi han moltes		En tots els elements		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	
2		Resultat parcial 2) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																			
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	
1		Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits				1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	
2		Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment				1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	
3		Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes				1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	
3		Resultat parcial 3) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
4) Ventilació. Es dona un valor																			
1		El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																	
3		El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																	
3		Resultat parcial 4) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																			
1		El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																	
3		El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																	
3		Resultat parcial 5) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
6) Zona climàtica. Es dona un valor																			
1		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																	
2		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																	
3		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																	
2		Resultat parcial 6) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																			
1		Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																	
2		Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																	
3		Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																	
5		Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																	
3		Resultat parcial 7) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																			
2		No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																	
3		És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																	
4		És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																	
4		Resultat parcial 8) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																			
3		Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																	
4		Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																	
5		Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																	
5		Resultat parcial 9)																	
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																			
SUMATORI PONDERAT		1)	+	2)	+	3)	+	4)	+	5)	+	6)	+	7)	+	8)	x	9)	=
		3		2		3		3		3		2		3		4		5	
		115 Índex de Degradació (ID)																	
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT										Situació Taronja = 1									
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT										Situació Vermella = 2									
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																			

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDEX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023			
Dades generals de la inspecció visual:					Data de la inspecció:					OCT-24			
Adreça de la inspecció:					SANTANDER 5 - BADIA DEL VALLES								
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA					COMUNITAT DE VEINS DE SANTANDER 5								
Entitat / Empresa que contracta el Servei					AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES								
Empresa executora del Servei					ACM-2020 SL					Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI			
Núm. RERA		86/AB/09		Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:					86/AB/09-001-B				
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat												NO	
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:					LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS								
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:					Firma del/la Tècnic/a Líder:								
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/s		5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats			
7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua		9) Tub/s ventilació		X		10) Persiana/es		11) Lames fixes			
12) Placa plana		X		13) Boca baixant		<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>							
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor													
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)		2)		3)		4)	
1		Sí, hi ha alguna		En uno dels elements		1)		2)		3)		4)	
2		Sí, hi ha alguna		En més d'un dels elements		1)		2)		3)		4)	
3		Sí, hi han moltes		En tots els elements		1)		2)		3)		4)	
						5)		6)		7)		8)	
						9)		10)		11)		12)	
						13)		14)		15)		16)	
						17)		18)		19)		20)	
						21)		22)		23)		24)	
						25)		26)		27)		28)	
						29)		30)		31)		32)	
						33)		34)		35)		36)	
						37)		38)		39)		40)	
						41)		42)		43)		44)	
						45)		46)		47)		48)	
						49)		50)		51)		52)	
						53)		54)		55)		56)	
						57)		58)		59)		60)	
						61)		62)		63)		64)	
						65)		66)		67)		68)	
						69)		70)		71)		72)	
						73)		74)		75)		76)	
						77)		78)		79)		80)	
						81)		82)		83)		84)	
						85)		86)		87)		88)	
						89)		90)		91)		92)	
						93)		94)		95)		96)	
						97)		98)		99)		100)	
						101)		102)		103)		104)	
						105)		106)		107)		108)	
						109)		110)		111)		112)	
						113)		114)		115)		116)	
						117)		118)		119)		120)	
						121)		122)		123)		124)	
						125)		126)		127)		128)	
						129)		130)		131)		132)	
						133)		134)		135)		136)	
						137)		138)		139)		140)	
						141)		142)		143)		144)	
						145)		146)		147)		148)	
						149)		150)		151)		152)	
						153)		154)		155)		156)	
						157)		158)		159)		160)	
						161)		162)		163)		164)	
						165)		166)		167)		168)	
						169)		170)		171)		172)	
						173)		174)		175)		176)	
						177)		178)		179)		180)	
						181)		182)		183)		184)	
						185)		186)		187)		188)	
						189)		190)		191)		192)	
						193)		194)		195)		196)	
						197)		198)		199)		200)	
						201)		202)		203)		204)	
						205)		206)		207)		208)	
						209)		210)		211)		212)	
						213)		214)		215)		216)	
						217)		218)		219)		220)	
						221)		222)		223)		224)	
						225)		226)		227)		228)	
						229)		230)		231)		232)	
						233)		234)		235)		236)	
						237)		238)		239)		240)	
						241)		242)		243)		244)	
						245)		246)		247)		248)	
						249)		250)		251)		252)	
						253)		254)		255)		256)	
						257)		258)		259)		260)	
						261)		262)		263)		264)	
						265)		266)		267)		268)	
						269)		270)		271)		272)	
						273)		274)		275)		276)	
						277)		278)		279)		280)	
						281)		282)		283)		284)	
						285)		286)		287)		288)	
						289)		290)		291)		292)	
						293)		294)		295)		296)	
						297)		298)		299)		300)	
						301)		302)		303)		304)	
						305)		306)		307)		308)	
						309)		310)		311)		312)	
						313)		314)		315)		316)	
						317)		318)		319)		320)	
						321)		322)		323)		324)	
						325)		326)		327)		328)	
						329)		330)		331)		332)	
						333)		334)		335)		336)	
						337)		338)		339)		340)	
						341)		342)		343)		344)	
						345)		346)		347)		348)	
						349)		350)		351)		352)	
						353)		354)		355)		356)	
						357)		358)		359)		360)	
						361)		362)		363)		364)	
						365)		366)		367)		368)	
						369)		370)		371)		372)	
						373)		374)		375)		376)	
						377)		378)		379)		380)	
						381)		382)		383)		384)	
						385)		386)		387)		388)	
						389)		390)		391)		392)	
						393)		394)		395)		396)	
						397)		398)		399)		400)	
						401)		402)		403)		404)	
						405)		406)		407)		408)	
						409)		410)		411)		412)	
						413)		414)		415)		416)	
						417)		418)		419)		420)	
						421)		422)		423)		424)	
						425)		426)		427)		428)	
						429)		430)		431)		432)	
						433)		434)		435)		436)	
						437)		438)		439)		440)	
						441)		442)		443)		444)	
						445)		446)		447)		448)	
						449)		450)		451)		452)	
						453)		454)		455)		456)	
						457)		458)		459)		460)	
						461)		462)		463)		464)	
						465)		466)		467)		468)	
						469)		470)		471)		472)	
						473)		474)		475)		476)	
						477)		478)		479)		480)	
						481)		482)		483)		484)	
						485)		486)		487)		488)	
						489)		490)		491)		492)	
						493)		494)		495)		496)	
						497)		498)		499)		500)	
						501)		502)		503)		504)	
						505)		506)		507)		508)	
						509)		510)		511)		512)	
						513)		514)		515)		516)	
						517)		518)		519)		520)	
						521)		522)		523)		524)	
						525)		526)		527)		528)	
						529)		530)		531)		532)	
						533)		534)		535)		536)	
						537)		538)		539)		540)	
						541)		542)		543)		544)	
						545)		546)		547)		548)	
						549)		550)		551)		552)	
						553)							

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDIX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023										
Dades generals de la inspecció visual:					Data de la inspecció:					OCT-24										
Adreça de la inspecció:		SEGOVIA 7 - BADIA DEL VALLES																		
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA		COMUNITAT DE VEINS DE SEGOVIA 7																		
Entitat / Empresa que contracta el Servei		AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES																		
Empresa executora del Servei		ACM-2020 SL					Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI													
Núm. RERA	86/AB/09	Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:					86/AB/09-001-B													
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat												NO								
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:		LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS																		
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:								Firma del/la Tècnic Líder:												
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/s		5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats										
7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua		9) Tub/s ventilació		X		10) Persiana/es		11) Lames fixes										
12) Placa plana		X		13) Boca baixant		<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>														
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																				
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)					
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)					
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)				
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)			
3 Resultat parcial 1)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																				
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)					
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)				
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	13)				
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	X	13)				
2 Resultat parcial 2)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																				
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)					
1	Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)				
2	Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)					
3	Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)			
3 Resultat parcial 3)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
4) Ventilació. Es dona un valor																				
1	El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																			
3	El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																			
3 Resultat parcial 4)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																				
1	El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																			
3	El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																			
3 Resultat parcial 5)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
6) Zona climàtica. Es dona un valor																				
1	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																			
2	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																			
3	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																			
2 Resultat parcial 6)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																				
1	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																			
2	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																			
3	Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																			
5	Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																			
1 Resultat parcial 7)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																				
2	No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																			
3	És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																			
4	És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																			
4 Resultat parcial 8)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																	
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																				
3	Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																			
4	Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																			
5	Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																			
5 Resultat parcial 9)																				
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																				
SUMATORI PONDERAT	1) 3	+	2) 2	+	3) 3	+	4) 3	+	5) 3	+	6) 2	+	7) 1	+	8) 4	x	9) 5	=	105	Índex de Degradació (ID)
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT																		Situació Taronja = 1		
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT																		Situació Vermella = 2		
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																				

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDIX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023										
Dades generals de la inspecció visual:										Data de la inspecció:										
										OCT-24										
Adreça de la inspecció:										VIA DE LA PLATA 2 - BADIA DEL VALLES										
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA										COMUNITAT DE VEINS DE VIA DE LA PLATA 2										
Entitat / Empresa que contracta el Servei										AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES										
Empresa executora del Servei										ACM-2020 SL Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI										
Núm. RERA										86/AB/09 Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei: 86/AB/09-001-B										
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat																				
NO																				
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:										LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS										
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:										Firma del/la Tècnic Líder:										
1) Coberta/s ona 2) Paret/s pluvial/s 3) Cavallet/s 4) Canaló/ns 5) Baixant/s 6) Cavallet/s articulats																				
7) Cavallet/s per coberta serra 8) Dipòsit/s d'aigua 9) Tub/s ventilació X 10) Persiana/es 11) Lames fixes X																				
12) Placa plana X 13) Boca baixant										<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>										
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																				
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1		Sí, hi ha alguna		En uno dels elements		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
2		Sí, hi ha alguna		En més d'un dels elements		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
3		Sí, hi han moltes		En tots els elements		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)
3 Resultat parcial 1) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																				
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																				
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1		Sí, hi ha alguna		En uno dels elements		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
2		Sí, hi ha alguna		En més d'un dels elements		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	13)	
3		Sí, hi han moltes		En tots els elements		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	X	13)	
2 Resultat parcial 2) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																				
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																				
0		No s'aprecien.		En cap dels elements		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1		Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits				1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
2		Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment				1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
3		Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes				1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)
3 Resultat parcial 3) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																				
4) Ventilació. Es dona un valor																				
1		El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																		
3		El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																		
3 Resultat parcial 4) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																				
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																				
1		El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																		
3		El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																		
3 Resultat parcial 5) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																				
6) Zona climàtica. Es dona un valor																				
1		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																		
2		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																		
3		El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																		
2 Resultat parcial 6) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																				
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																				
1		Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																		
2		Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																		
3		Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																		
5		Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																		
3 Resultat parcial 7) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																				
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																				
2		No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																		
3		És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																		
4		És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																		
4 Resultat parcial 8) Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID																				
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																				
3		Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																		
4		Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																		
5		Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																		
5 Resultat parcial 9)																				
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																				
SUMATORI PONDERAT		1)	+	2)	+	3)	+	4)	+	5)	+	6)	+	7)	+	8)	x	9)	=	115 Índex de Degradació (ID)
		3		2		3		3		3		2		3		4		5		
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT										Situació Taronja = 1										
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT										Situació Vermella = 2										
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																				

1ª FASE: CONÈIXER L'ÍNDEX DE DEGRADACIÓ										R.A-01 Rev: 3 Data: 30/09/2023							
Dades generals de la inspecció visual:					Data de la inspecció:					OCT-24							
Adreça de la inspecció:		SARAGOSSA 6 - BADIA DEL VALLES															
Propietari/a de l'escenari a aplicar el ACM/VU/MCA		COMUNITAT DE VEINS DE SARAGOSSA 6															
Entitat / Empresa que contracta el Servei		AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLES															
Empresa executora del Servei		ACM-2020 SL					Acreditació o evidència de solvència tècnica: SI										
Núm. RERA	86/AB/09	Num. Pla de Treball de l'empresa RERA executora del servei:					86/AB/09-001-B										
L'empresa RERA o la/el tècnic reconeixen que no tenen cap vincle amb l'escenari a inspeccionar ni ha rebut cap pressió vers el resultat												NO					
Identificació de la/del tècnic que executa la inspecció:		LAURA ARBOLEDAS - JOSE BARRIOS															
Materials d'amiant-ciment subjectes a inspecció que formen part de l'escenari:								Firma del/la Tècnic Líder:									
1) Coberta/s ona		2) Paret/s pluvial/s		3) Cavallet/s		4) Canaló/s		5) Baixant/s		6) Cavallet/s articulats							
7) Cavallet/s per coberta serra		8) Dipòsit/s d'aigua		9) Tub/s ventilació		X		10) Persiana/es		11) Lames fixes							
12) Placa plana		X		13) Boca baixant		<i>Cal colocar una X en cadascun dels elements a inspeccionar</i>											
1) Presència de deformacions, fisures/escamacions/esquerdes/trencats. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)
3 Resultat parcial 1)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
2) Presència d'estalactites, punts de degoteig. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, hi ha alguna	En uno dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
2	Sí, hi ha alguna	En més d'un dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	13)	
3	Sí, hi han moltes	En tots els elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	X	13)	
2 Resultat parcial 2)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
3) Presència visual de fibres, trossejat. Colocar una X en l'element inspeccionat. Es dona un valor																	
0	No s'aprecien.	En cap dels elements	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
1	Sí, s'aprecien elements fibrosos fortament adherits		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	X	10)	11)	12)	13)	
2	Sí, les grups de fibres s'adhereixen però parcialment		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)		
3	Sí, els grups de fibres estan lliures, soltes		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	X	12)	X	13)
3 Resultat parcial 3)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
4) Ventilació. Es dona un valor																	
1	El MCA es localitza lluny (> 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																
3	El MCA es localitza a prop (≤ 2 metres) d'obertures de ventilació o de fluxes d'aire																
3 Resultat parcial 4)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
5) L'accessibilitat del MCA. Es dona un valor																	
1	El MCA NO és fàcilment accessible a zona de treball o de trànsit de persones																
3	El MCA SÍ és accessible a zona de treball o de trànsit de persones																
3 Resultat parcial 5)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
6) Zona climàtica. Es dona un valor																	
1	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de muntanya, boires àcides																
2	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona d'interior, sulfatació, boires àcides, etc																
3	El Material amb Contingut d'Amiant (MCA) està en una zona de litoral, carbonatació, sulfatació, boires salines, etc																
2 Resultat parcial 6)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
7) Factors meteorològics: vent (elements inspeccionats amb més o menys exposició). Es dona un valor																	
1	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla i NO hi ha vent/s dominant/s																
2	Sobre plànol, l'element inspeccionat SI hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi ha vent/s dominant/s																
3	Sobre plànol l'element inspeccionat NO hi han edificis i altres elements que facin de pantalla i NO hi han vent/s dominant/s significatiu																
5	Sobre plànol l'elemento inspeccionat NO hi han edificis o altres elements que facin de pantalla però SI hi han vent/s dominant/s																
3 Resultat parcial 7)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
8) Ambient immediat al MCA. Es dona un valor																	
2	No agressiu. Pati de llums tancat, element doblat, encapsulat																
3	És poc agressiu: Ej. Magatzem, pati de llums semiobert,																
4	És agressiu, sotmès a Humitat (H) >80%, Temperatura (Tª) >35°C,																
4 Resultat parcial 8)			Nota: si l'ítem no aplica, se col·loca directament un 0 en la casella: resultat parcial. S'anul·la el seu efecte sumatori. Càlcul de l'ID														
9) ANTIGUITAT (en anys) instal·lat, es dona un valor multiplicador																	
3	Sí, el MCA està instal·lat entre 1991 i 2001																
4	Sí, el MCA està instal·lat entre 1976 y 1990																
5	Sí, el MCA està instal·lat abans de 1975																
5 Resultat parcial 9)																	
L'Índex de Degradació (ID) es calcula d'acord al següent criteri																	
SUMATORI PONDERAT	1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)								
	3	2	3	3	3	2	3	4	5								
= 115 Índex de Degradació (ID)																	
18 ≥ ID < 75: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és ALT										Situació Taronja = 1							
≥ 75 ID: L'Estat de Degradació de la superfície visualitzada és MOLT ALT										Situació Vermella = 2							
Índex de Degradació (ID) de referència: Índex Degradació MCA Badia = 102 ID																	



DIAGNOSI DE LES CCVV A INTERVENIR

ANNEX B: FITXES INSPECCIÓ VISUAL GALERIES



OBRES DE RETIRADA I GESTIÓ DELS RESIDUS D'ELEMENTS AMB AMIANT
DE 127 EDIFICIS RESIDENCIALS PLURIFAMILIARS DE BADIA DEL VALLÈS



B.1. Fitxes Inspecció Visual Galeries LOT 1

Avinguda Burgos 1, Galeria A


Plànol de situació

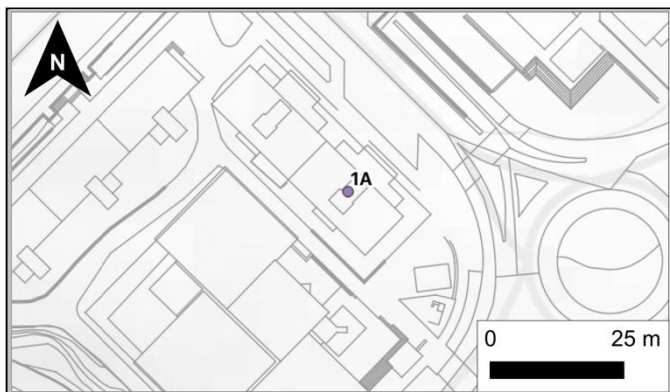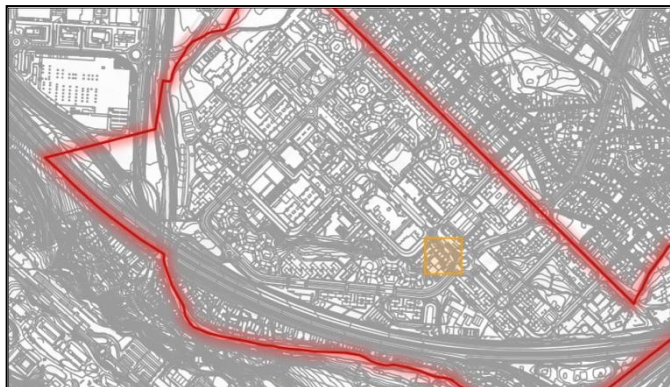

Fotografia general



Fotografies de detall

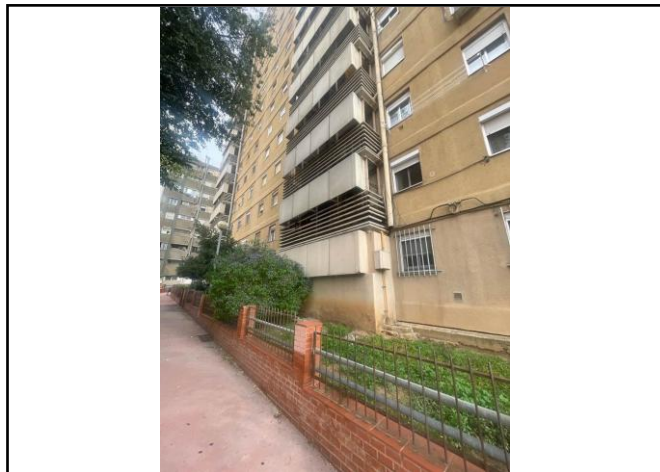

Escenari: 1

Tipus d'Edifici: Lineal (16 Alçades)

Estat de Degradació: Alta

Observacions:

Coberta superior de xapa.
 Dos tubs en cada lateral.
 Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
 Galeria planta baixa construcció d'obra.
 Estenedors a l'interior de totes les galeries.
 Arrebossat exterior d'obra part baixa amb humitats i escrostonat.
 Jardí amb tancament electrosoldat. Buguenví·lia afecta col·locació bastida. Afectació entrada edifici per la bastida.
 Connexió tubs a caldera: 1 · Habitatge: 3B



Avinguda Burgos 1, Galeria A

Fotografies connexions tubs



Avinguda Burgos 3, Galeria A



Plànol de situació

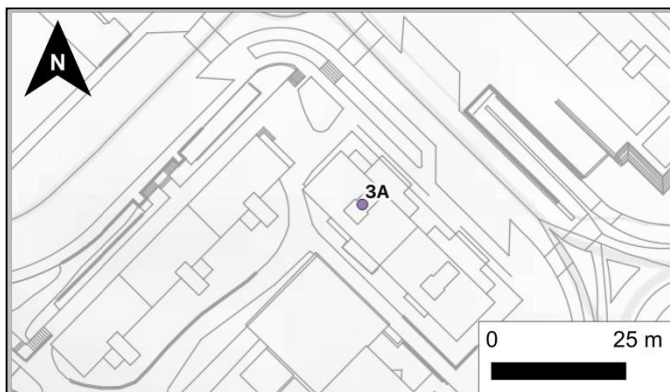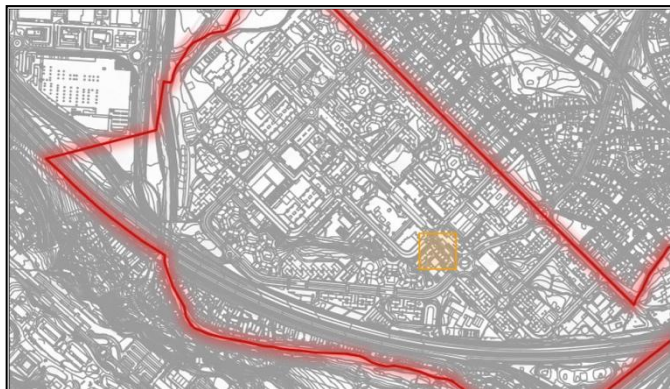

Fotografia general



Fotografies de detall

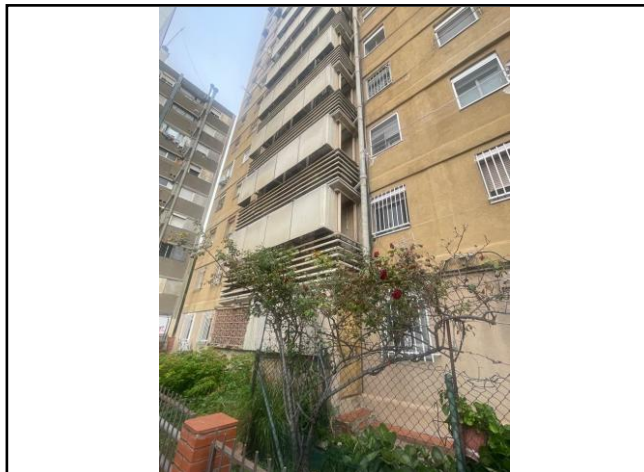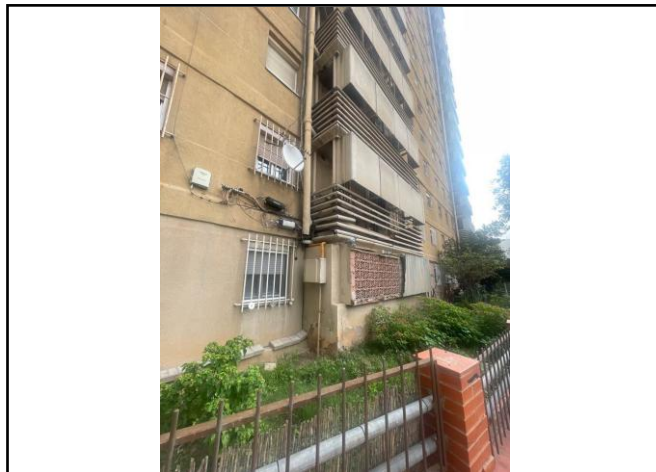

Escenari: 1

Tipus d'Edifici: Lineal (16 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Coberta superior de xapa.
 Dos tubs en cada lateral.
 Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
 Galeria planta baixa construcció d'obra.
 Afectació entrada edifici per la col·locació de la bastida.
 Jardí amb tancament electrosoldat afecta bastida.
 S'observa una construcció d'obra realitzada a la galeria dels habitatges 1A i 1B.
 Connexió tubs a caldera: 4 · Habitatges: 3A, 8A, 1B, 6B



Avinguda Burgos 3, Galeria A

Fotografies connexions tubs



Carrer de la Manxa 15, Galeria A


Plànol de situació

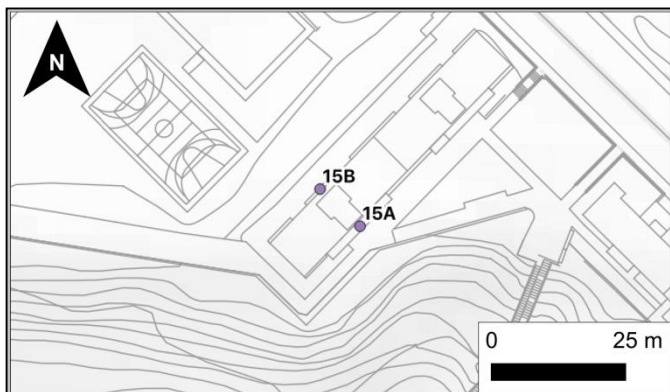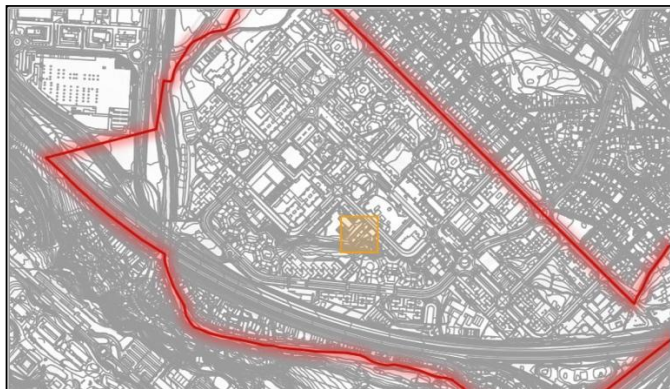

Fotografia general



Fotografies de detall

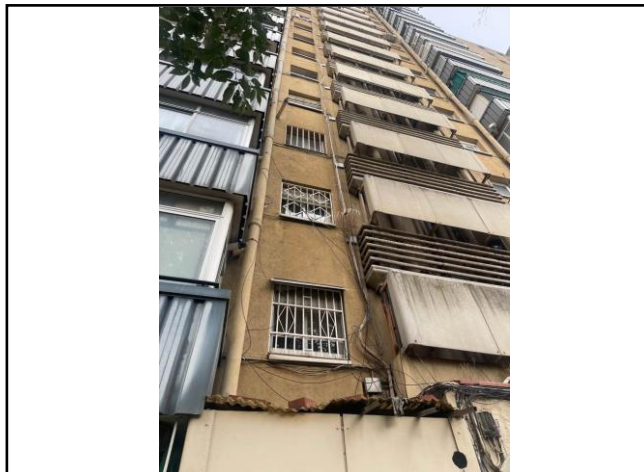

Escenari: 1

Tipus d'Edifici: Lineal (16 Alçades)

Estat de Degradació: Alta

Observacions:

- Coberta d'estructura metàl·lica amb metacrilat.
- Dos tubs en cada lateral.
- Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
- Tub d'escombraries que descendeix per l'interior de la galeria.
- Traster en la part baixa de l'antiga recollida d'escombraries amb placa d'amiant-ciment.
- Afectació per la bastida a la vorera i entrada de l'edifici.
- Connexió tubs a caldera: 1 · Habitatge: 7D



Carrer de la Manxa 15, Galeria A

Fotografies connexions tubs



Carrer de la Manxa 15, Galeria B

Plànol de situació

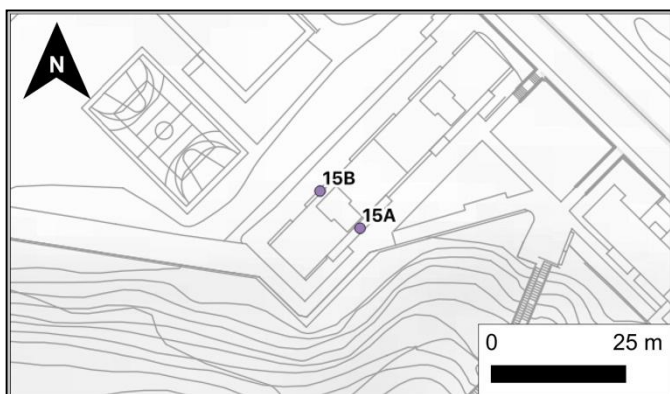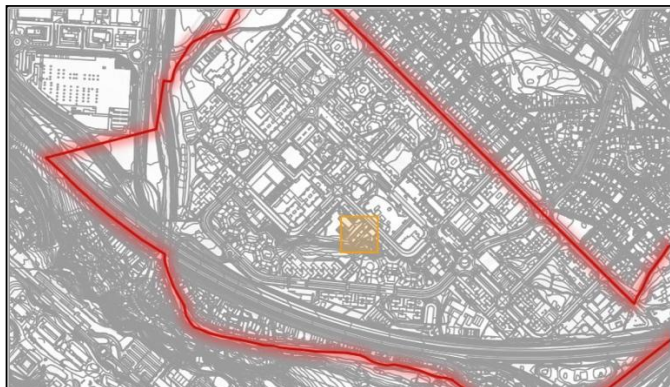

Fotografia general



Fotografies de detall



Escenari: 1

Tipus d'Edifici: Lineal (16 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Dos tubs en cada lateral.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana, interiors i al tub.
Galeria posterior amb esquerdes a la planta baixa.
Arbre afecta col·locació bastida.
Instal·lacions aigua a tenir en compte per la col·locació de la bastida.
Connexió tubs a caldera: 6 · Habitatges: 2C, 3C, 4C, 5B, 11B, 12B



Carrer de la Manxa 15, Galeria B

Fotografies connexions tubs



Avinguda Mediterrani 14, Galeria A

Plànol de situació

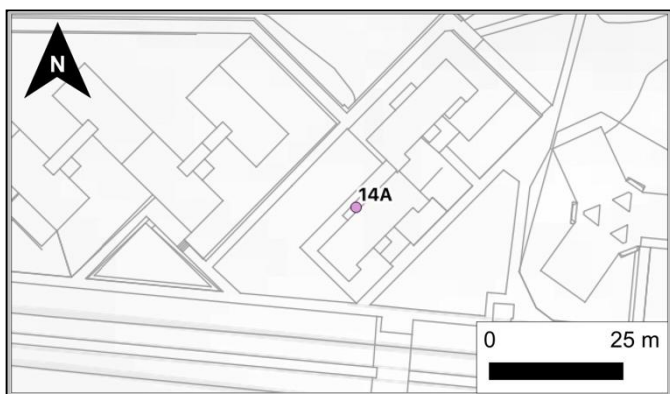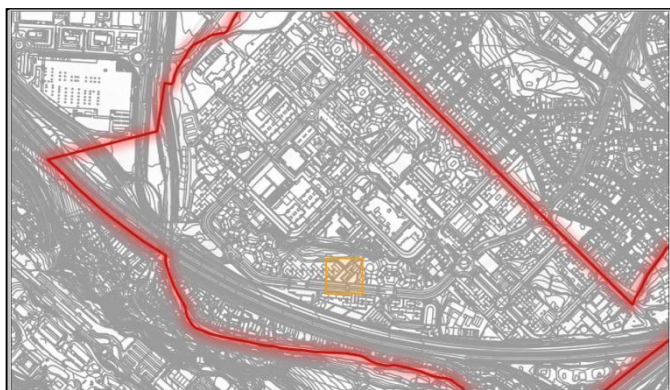

Fotografia general



Fotografies de detall



Escenari: 2B

Tipus d'Edifici: Lineal (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Tubs en cada lateral.

Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.

Coberta estructura metàl·lica amb policarbonat.

Jardí particular però sense afectació per la instal·lació de la bastida.

S'observa que no hi han plaques de fibrociment a la planta Baixa i amb presència de plaques de fibrociment trencades.

S'observa una construcció amb reixes metàl·liques a la galeria de la planta baixa.

Connexió tubs a caldera: 1 · Habitatge: 3A



Avinguda Mediterrani 14, Galeria A

Fotografies connexions tubs



Avinguda Mediterrani 16, Galeria A

Plànol de situació

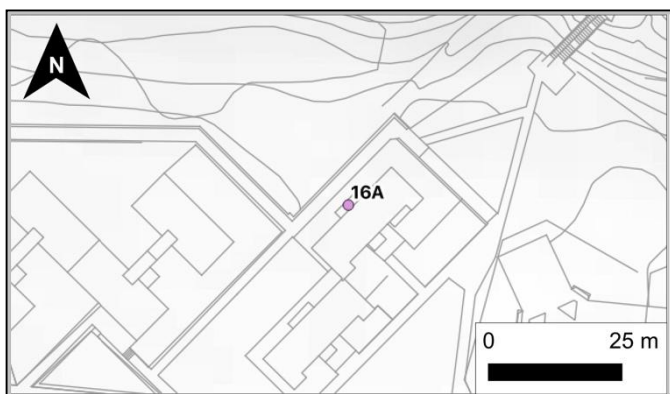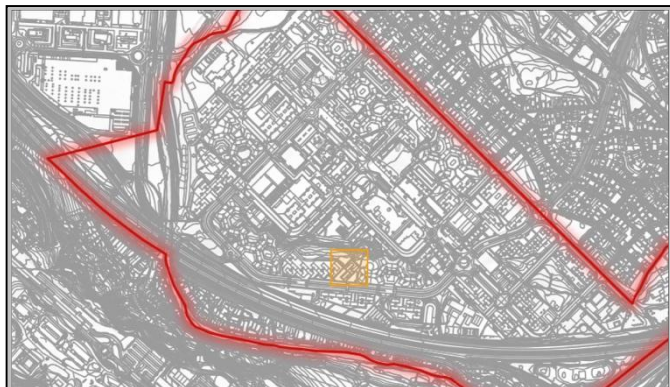

Fotografia general



Fotografies de detall



Escenari: 2B

Tipus d'Edifici: Lineal (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Tubs en cada lateral.

Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.

Arbre a la part baixa que afecta la instal·lació de la bastida.

Coberta estructura metàl·lica amb policarbonat.

S'observa una construcció amb reixes metàl·liques per darrere de les lames d'amiant ciment a la galeria de la planta baixa.

Connexió tubs a caldera: 2 · Habitatges: 2B, 3B.


Avinguda Mediterrani 16, Galeria A

Fotografies connexions tubs



Avinguda Mediterrani 32, Galeria A



Plànol de situació

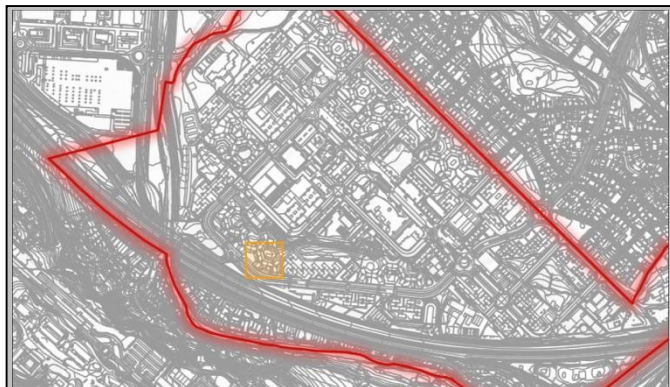

Fotografia general



Fotografies de detall

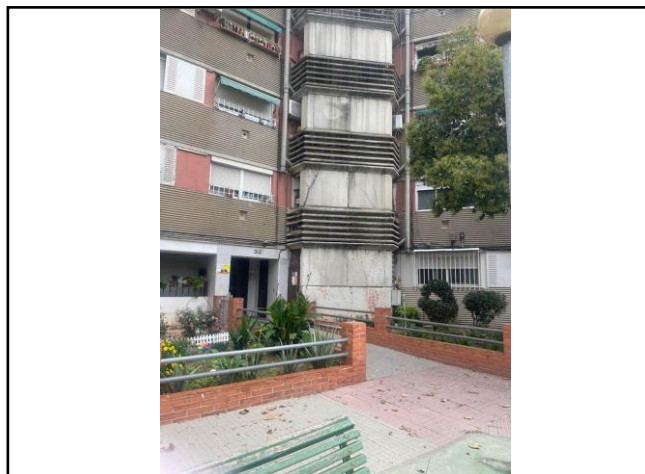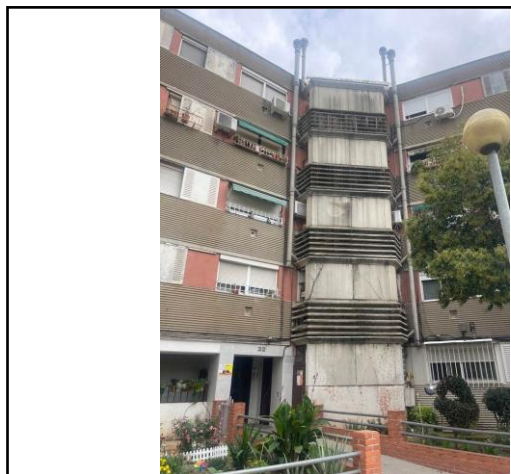

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Dos tubs en cada lateral.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
Coberta estructura metàl·lica amb policarbonat.
Es necessari el tall de l'entrada per accedir amb la bastida.
Part Baixa amb esquerdes.
Instal·lació de gas present.
Connexió tubs a caldera: 1 · Habitatge: 4F


Avinguda Mediterrani 32, Galeria A

Fotografies connexions tubs



Avinguda Mediterrani 32, Galeria B

Plànol de situació

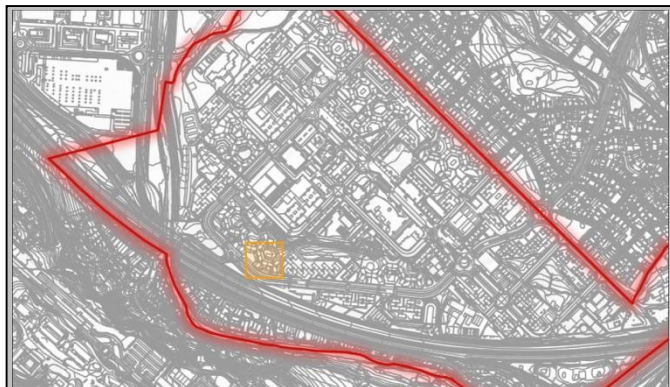

Fotografia general



Fotografies de detall



Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Dos tubs en cada lateral.

Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.

Instal·lació de gas present.

Coberta estructura metàl·lica amb policarbonat.

Jardí sense afectació per la instal·lació de la bastida.

Connexió tubs a caldera: 7 · Habitatges: 1C, 2C, 3C, 4C, 1B, 2B, 3B


Avinguda Mediterrani 32, Galeria B

Fotografies connexions tubs



Avinguda Mediterrani 32, Galeria C


Plànol de situació

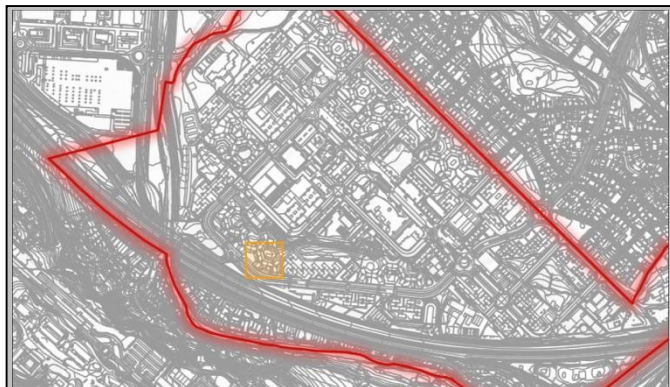

Fotografia general



Fotografies de detall

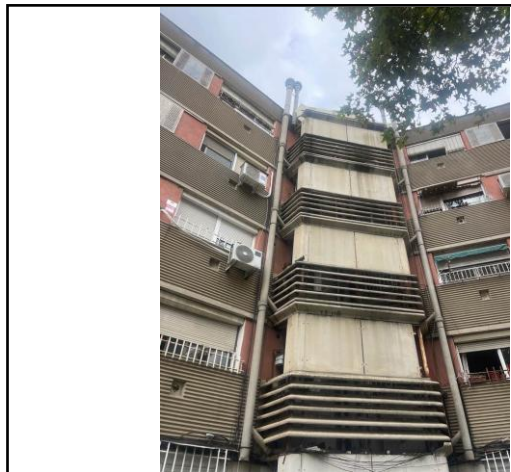

Escenari: 2A



Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Es necessari el tall de l'entrada per accedir amb la bastida.
 Dos tubs en cada lateral.
 Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
 Coberta estructura metàl·lica amb policarbonat.
 Part Baixa amb esquerdes.
 Connexió tubs a caldera: 1 · Habitatge: 1D.

Avinguda Mediterrani 32, Galeria C

Fotografies connexions tubs




AVINGUDA DEL MEDITERRANI, 32 – COBERTA

 Proyecto Badia Mediterraneo 32 galerías con amianto Claraboyas con amianto	 Proyecto Badia Mediterraneo 32 galerías con amianto Claraboyas con amianto	
	 Proyecto Badia Mediterraneo 32 galerías con amianto Claraboyas con amianto	
Observacions: Galeries amb amiant amb tubs 3 Claraboies amb remats d'amiant		

Avinguda Mediterrani 36, Galeria A


Plànol de situació

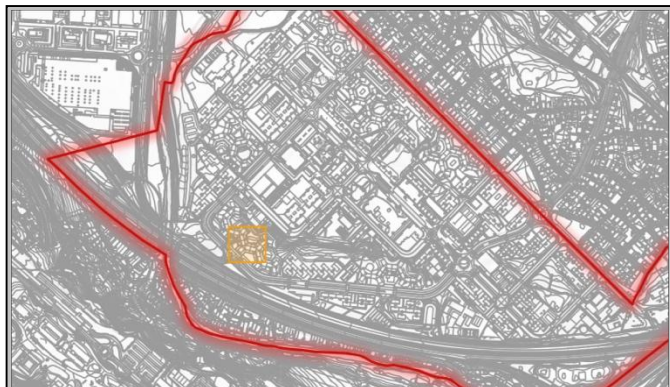

Fotografia general



Fotografies de detall

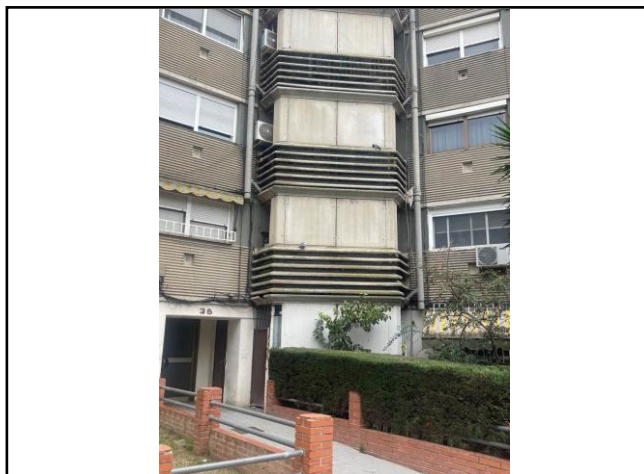

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Es necessari el tall de l'entrada per accedir. Dos tubs en cada lateral.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
Coberta estructura metàl·lica amb policarbonat.
Jardí amb afectació d'una bardissa per la instal·lació de la bastida.
Part Baixa amb esquerdes.
Instal·lació de gas present.
Connexió tubs a caldera: 2 · Habitatges: 2F, 4F


Avinguda Mediterrani 36, Galeria A

Fotografies connexions tubs



Avinguda Mediterrani 36, Galeria B


Plànol de situació

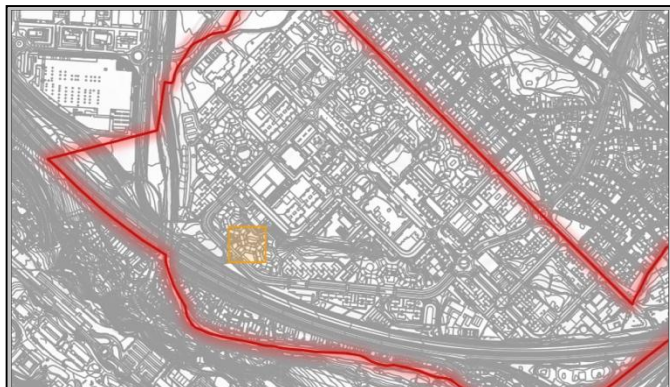

Fotografia general



Fotografies de detall

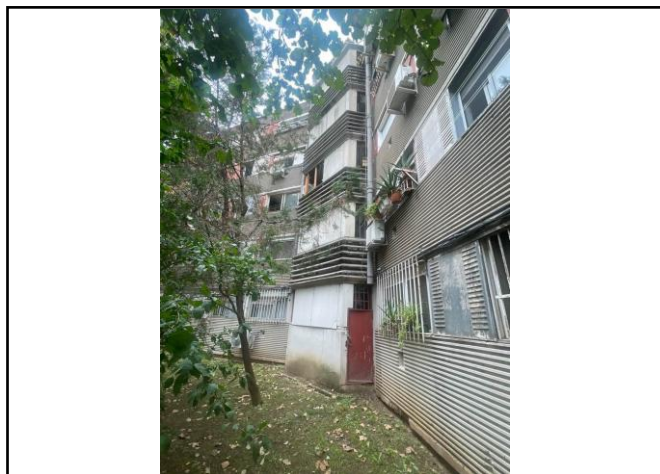

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Dos tubs en cada lateral.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
Instal·lació de gas present.
Coberta estructura metàl·lica amb policarbonat.
Arbre que afecta per a la instal·lació de la bastida.
Part Baixa amb esquerdes. Falten plaques de fibrociment instal·lades.
Connexió tubs a caldera: 3 · Habitatges: 4B, 3C, 4C


Avinguda Mediterrani 36, Galeria B

Fotografies connexions tubs



Avinguda Mediterrani 36, Galeria C


Plànol de situació

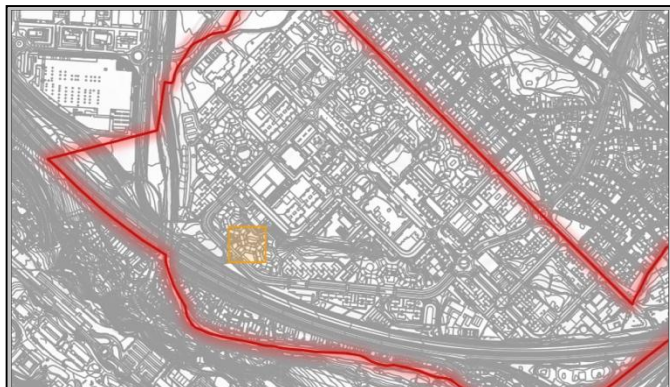

Fotografia general



Fotografies de detall

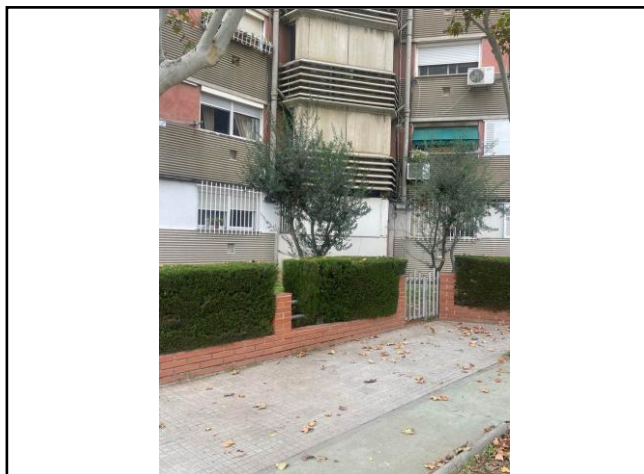

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Dos tubs en cada lateral.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
Coberta estructura metàl·lica amb policarbonat.
Jardí sense afectació per la instal·lació de la bastida.
Part Baixa amb esquerdes.
Connexió tubs a caldera: 1 · Habitatge: 2D.

Avinguda Mediterrani 36, Galeria C

Fotografies connexions tubs




AVINGUDA DEL MEDITERRANI, 36 – COBERTA

 Proyecto Badia Mediterraneo 36 galerías con amianto Claraboyas con amianto	 Proyecto Badia Mediterraneo 36 galerías con amianto Claraboyas con amianto
 Proyecto Badia Mediterraneo 36 galerías con amianto Claraboyas con amianto	 Proyecto Badia Mediterraneo 36 galerías con amianto Claraboyas con amianto
Observacions: Galeries amb amiant amb tubs 3 Claraboies amb remats d'amiant	

Avinguda Mediterrani 38, Galeria A


Plànol de situació

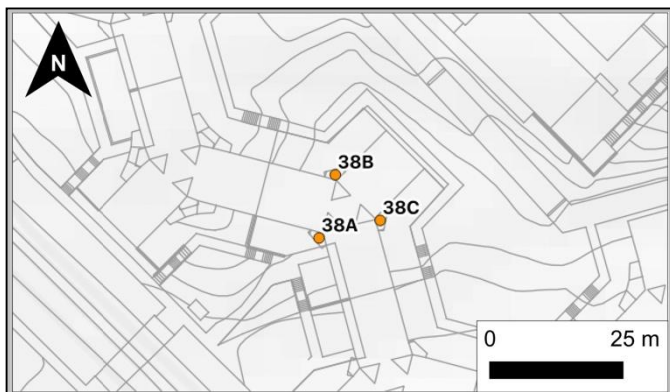

Fotografia general



Fotografies de detall

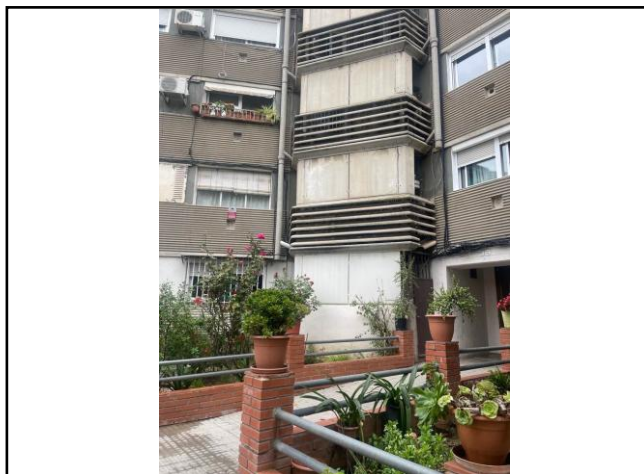

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Es necessari el tall de l'entrada per accedir. Dos tubs en cada lateral.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
Instal·lació de gas present.
Coberta estructura metàl·lica amb policarbonat.
Es necessari el tall de l'entrada per accedir amb la bastida.
Connexió tubs a caldera: 2 · Habitatges: 5F, 2A.


Avinguda Mediterrani 38, Galeria A

Fotografies connexions tubs



Avinguda Mediterrani 38, Galeria B

Plànol de situació

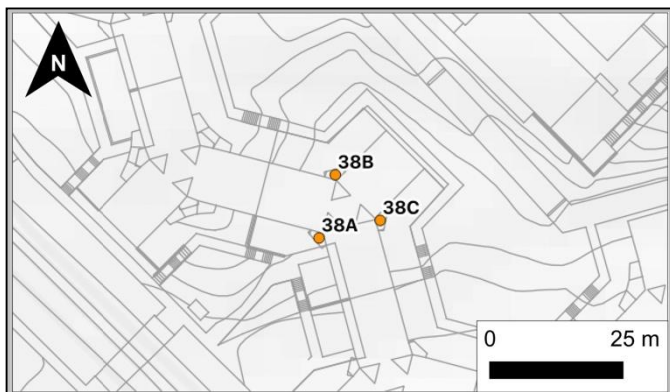

Fotografia general



Fotografies de detall



Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Dos tubs en cada lateral.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
Instal·lació de gas present.
Coberta estructura metàl·lica amb policarbonat.
Jardí sense afectació per la instal·lació de la bastida.
Connexió tubs a caldera: 4 · Habitatges: 1C, 3C, 2B, 4B.


Avinguda Mediterrani 38, Galeria B

Fotografies connexions tubs



Avinguda Mediterrani 38, Galeria C

Plànol de situació

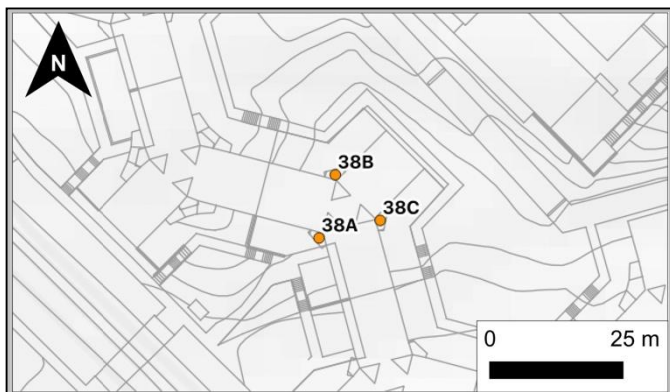

Fotografia general



Fotografies de detall



Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)


Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Dos tubs en cada lateral.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
Jardí privat i arbre que afecta a la instal·lació de la bastida.
Instal·lació de gas present.
Coberta estructura metàl·lica amb policarbonat.
Connexió tubs a caldera: 2 · Habitatges: 1E, 4E

Avinguda Mediterrani 38, Galeria C

Fotografies connexions tubs

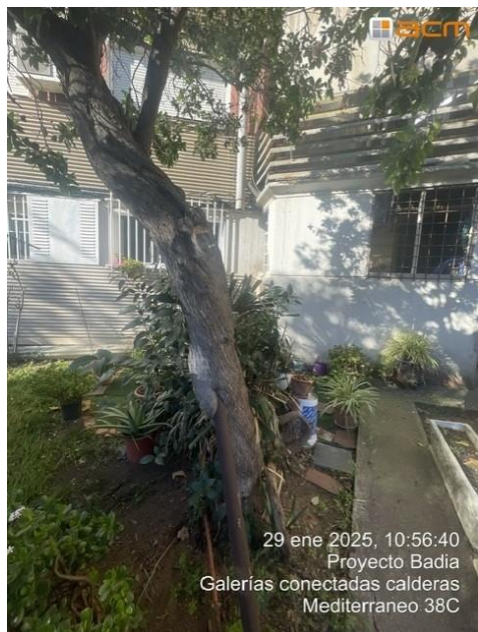

AVINGUDA DEL MEDITERRANI, 38 – COBERTA

 Projecto Badia Mediterráneo 38 galerías con amianto Claraboyas con amianto	 Projecto Badia Mediterráneo 38 galerías con amianto Claraboyas sin amianto
Observacions: Galeries amb amiant amb tubs 2 Claraboies amb remats d'amiant i 1 sense	

Avinguda Mediterrani 42, Galeria A


Plànol de situació



Fotografia general



Fotografies de detall

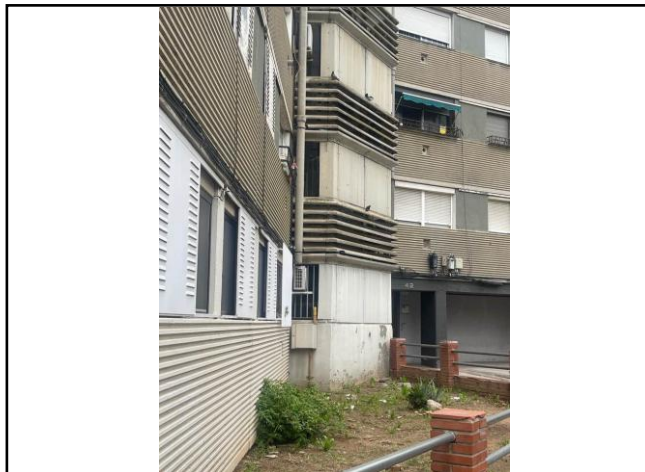

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Afectació a l'entrada de l'edifici per la bastida.
 Dos tubs en cada lateral.
 Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
 Sense coberta.
 Instal·lació de gas present.
 Connexió tubs a caldera: 2 · Habitatges: 4F, 4A.

Avinguda Mediterrani 42, Galeria A

Fotografies connexions tubs



Avinguda Mediterrani 42, Galeria B


Plànol de situació



Fotografia general



Fotografies de detall

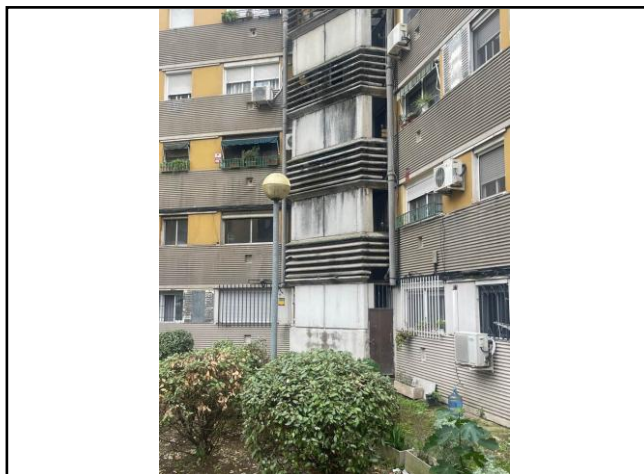

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Dos tubs en cada lateral.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
Sense coberta.
Arbre amb afectació per la instal·lació de la bastida.
Plaques de policarbonat entremig de les galeries.
Instal·lació de gas present.
Connexió tubs a caldera: 1 · Habitatge: 5B

Avinguda Mediterrani 42, Galeria B

Fotografies connexions tubs



Avinguda Mediterrani 42, Galeria C


Plànol de situació



Fotografia general



Fotografies de detall

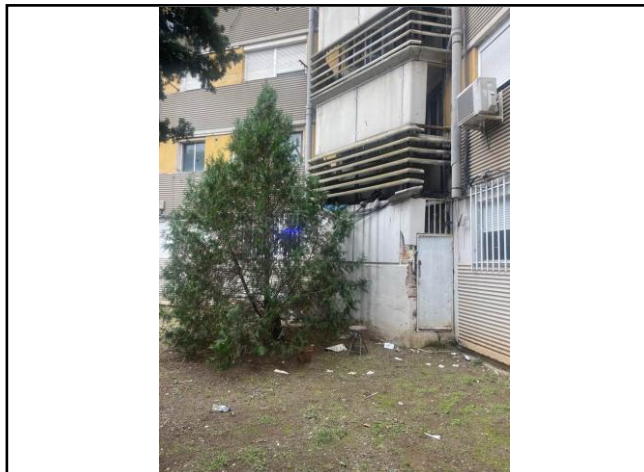

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Dos tubs en cada lateral.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
Arbre que afecta a la instal·lació de la bastida.
Sense coberta.
Part Baixa amb esquerdes.
Instal·lació de gas present.
Connexió tubs a caldera: 1 · Habitatge: 1E.

Avinguda Mediterrani 42, Galeria C

Fotografies connexions tubs




AVINGUDA DEL MEDITERRANI, 42 – COBERTA

 Projecto Badia Mediterráneo 42 galerías con amianto Claraboyas con amianto	 Projecto Badia Mediterráneo 42 galerías con amianto Claraboyas con amianto
 Projecto Badia Mediterráneo 42 galerías con amianto Claraboyas con amianto Observacions: Galeries amb amiant amb tubs 3 Claraboies amb remats d'amiant	

Avinguda Via de la Plata 2, Galeria A


Plànol de situació

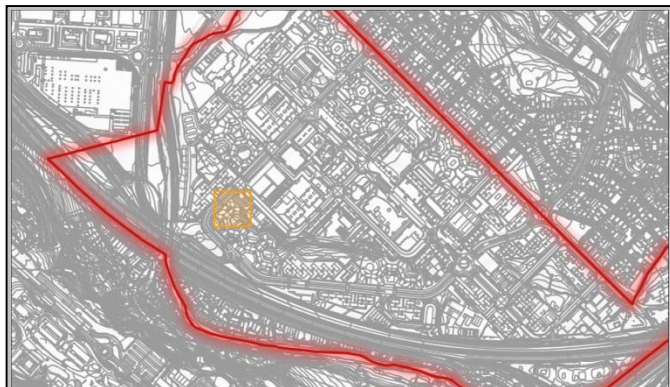

Fotografia general



Fotografies de detall

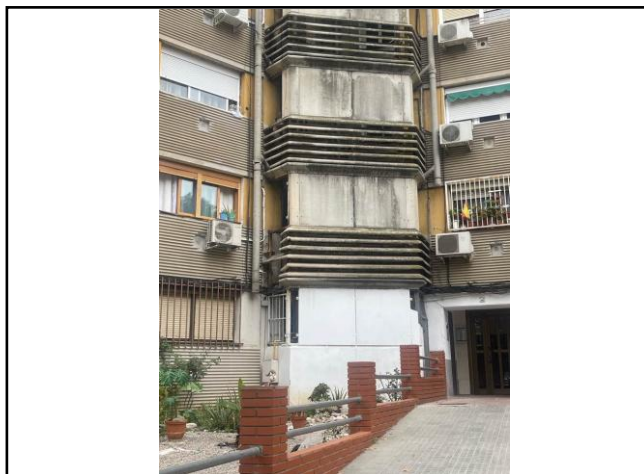

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Es necessari el tall de l'entrada per accedir amb la bastida.
 Dos tubs en cada lateral.
 Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
 Jardí privat amb decoració.
 Instal·lació de gas present.
 Coberta estructura metàl·lica amb policarbonat.
 Part Baixa amb esquerdes.
 Connexió tubs a caldera: 3 · Habitatges: 3A, 4F, 5F.


Avinguda Via de la Plata 2, Galeria A

Fotografies connexions tubs



Avinguda Via de la Plata 2, Galeria B


Plànol de situació

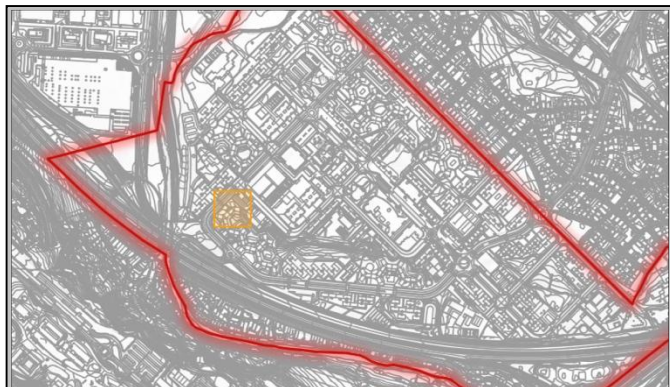

Fotografia general



Fotografies de detall

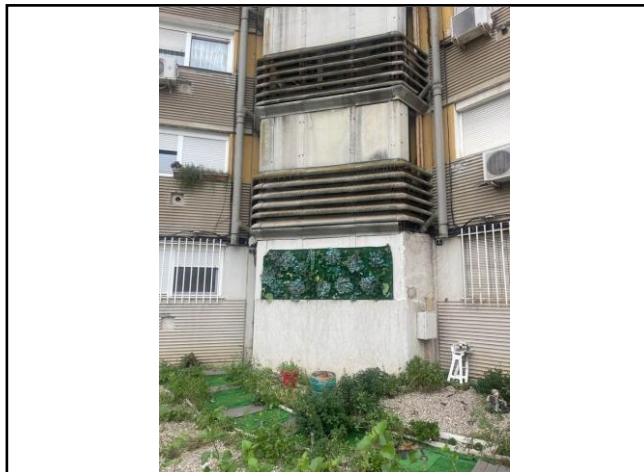

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Dos tubs en cada lateral.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub. Jardí privat però no afecta a la col·locació de la bastida.
Sense coberta.
Planta baixa completament tancada i decorades les lames de fibrociment.
Instal·lació de gas present.
Connexió tubs a caldera: 2 · Habitatges: 5B, 5C.



Avinguda Via de la Plata 2, Galeria B

Fotografies connexions tubs




Avinguda Via de la Plata 2, Galeria C


Plànol de situació

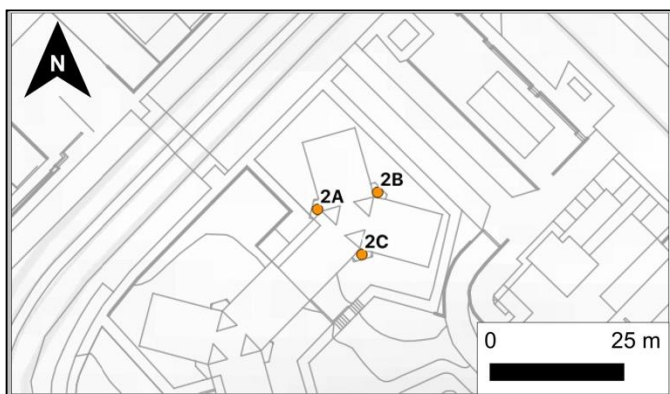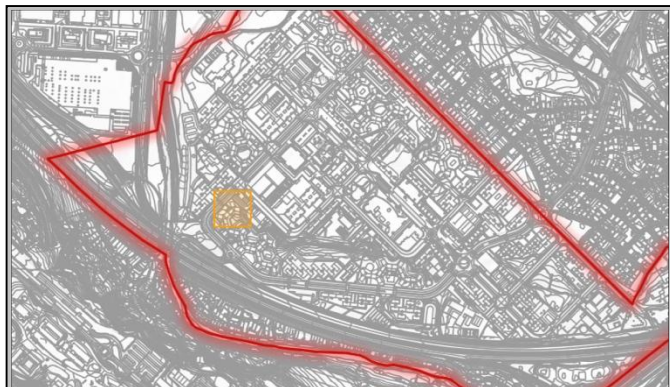

Fotografia general

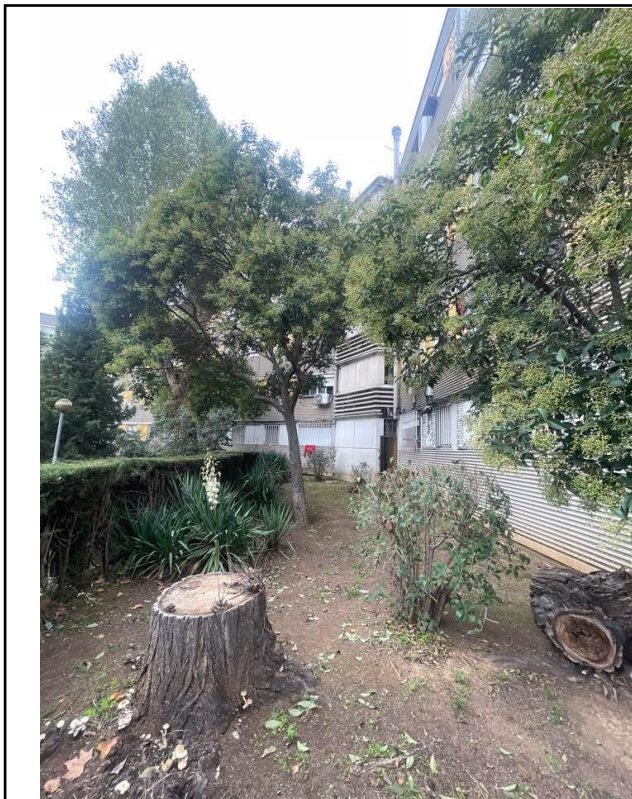

Fotografies de detall

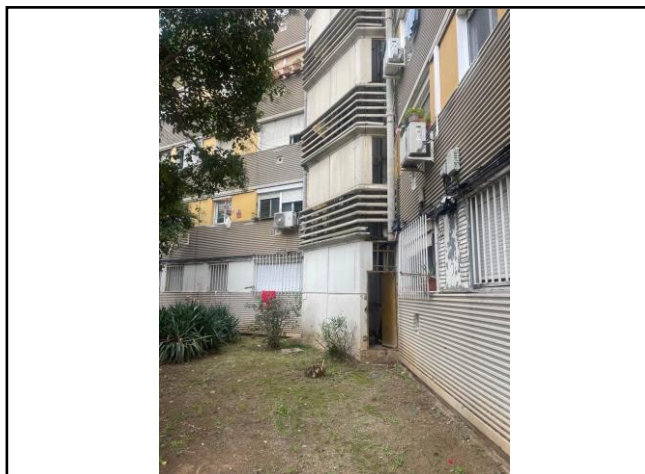

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)


Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:


Dos tubs en cada lateral.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
Instal·lació de gas present.
Coberta estructura metàl·lica amb policarbonat.
Jardí sense afectació per la instal·lació de la bastida.
Part Baixa amb esquerdes.
Connexió tubs a caldera: 4 · Habitatges: 3D, 4D, 5D, 3E.

Avinguda Via de la Plata 2, Galeria C

Fotografies connexions tubs

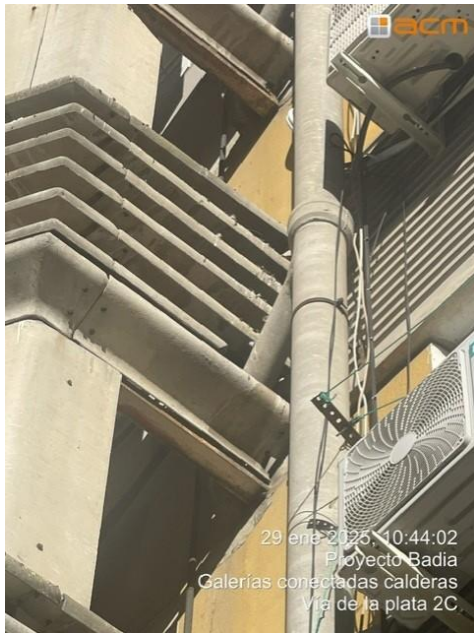



AVINGUDA VIA DE LA PLATA, 2 – COBERTA

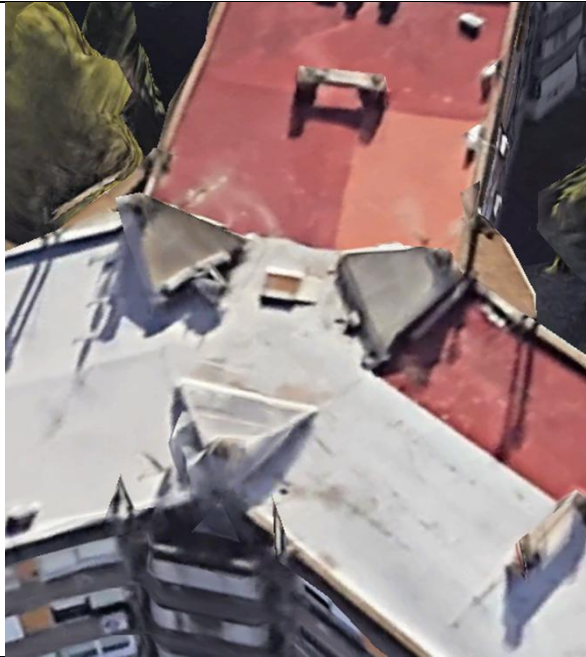

Observacions:
Galeries amb amiant amb tubs
3 Claraboies sense remats d'amiant

Avinguda Mediterrani 6, Galeria A


Plànol de situació

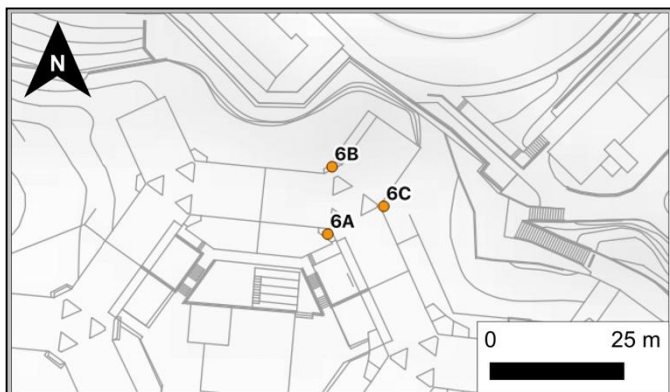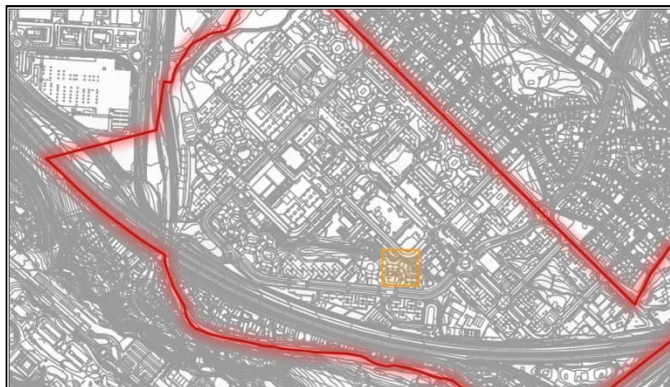

Fotografia general



Fotografies de detall

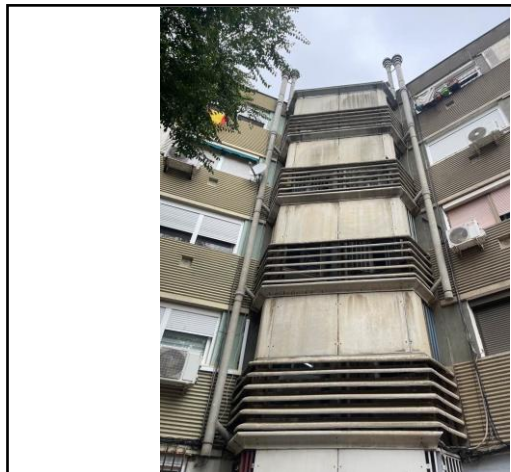

Escenari: 2A



Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)


Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Dos tubs en cada lateral.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
És necessari el tall de l'entrada per accedir amb la bastida.
Instal·lació de gas present.
Sense coberta.
Connexió tubs a caldera: 2 · Habitatges: 1A, 5A



Avinguda Mediterrani 6, Galeria A

Fotografies connexions tubs

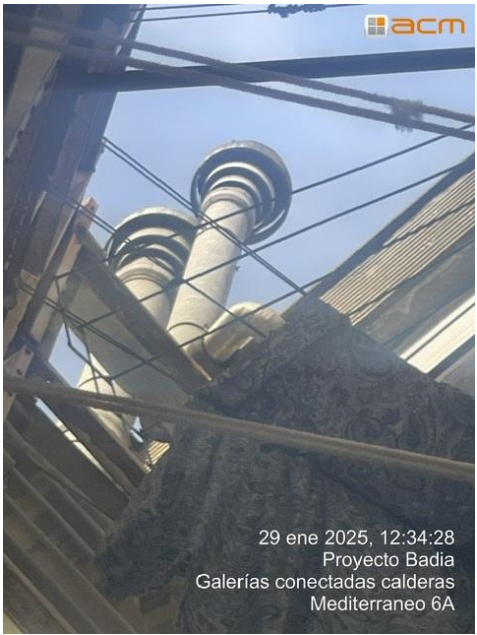

Avinguda Mediterrani 6, Galeria B

Plànol de situació

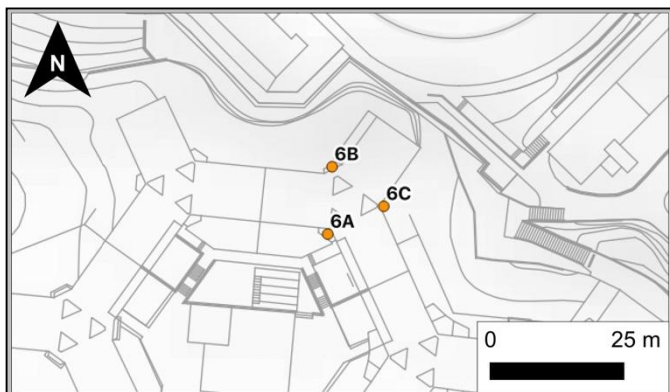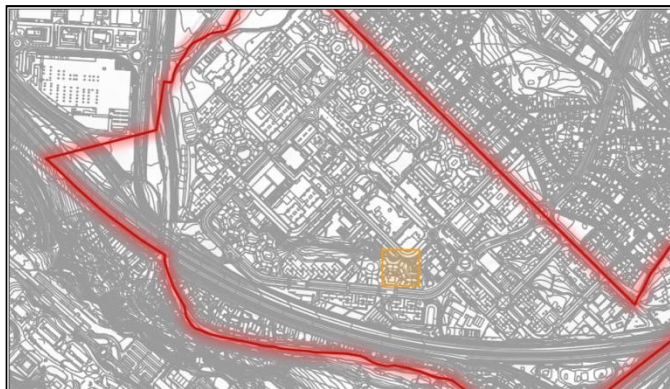

Fotografia general



Fotografies de detall



Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)



Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Tubs en cada lateral.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
Instal·lació de gas present.
Coberta metàl·lica amb policarbonat.
Jardí sense afectació per la instal·lació de la bastida.
Part Baixa amb esquerdes.
Connexió tubs a caldera: 4 · Habitatges: 3B, 4B, 3C, 4C.



Avinguda Mediterrani 6, Galeria B

Fotografies connexions tubs

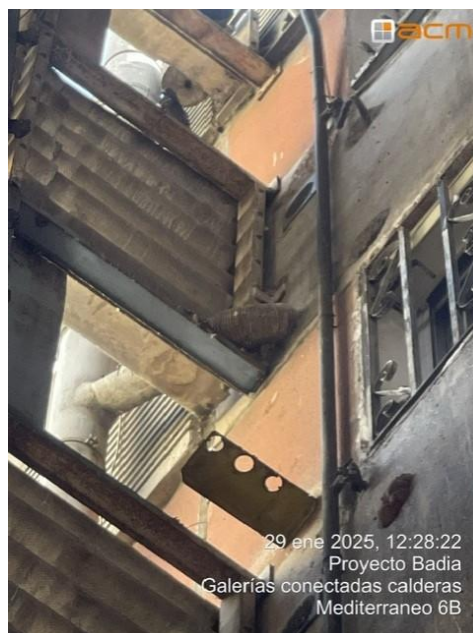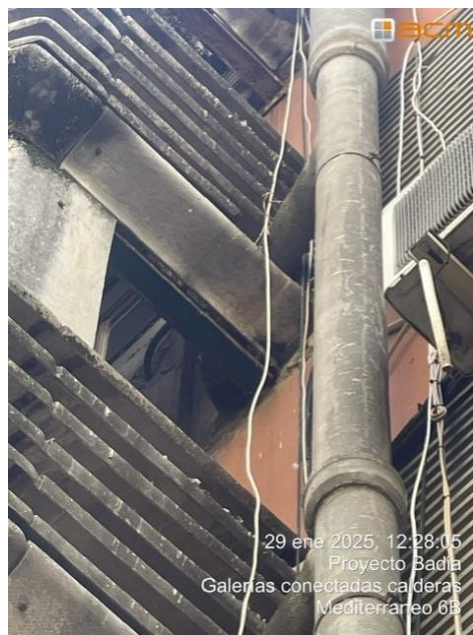

Avinguda Mediterrani 6, Galeria C


Plànol de situació

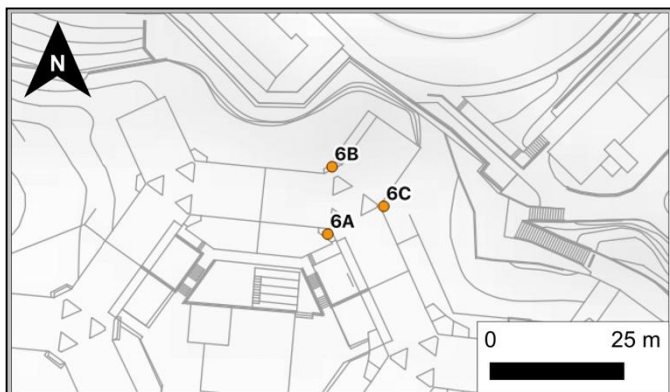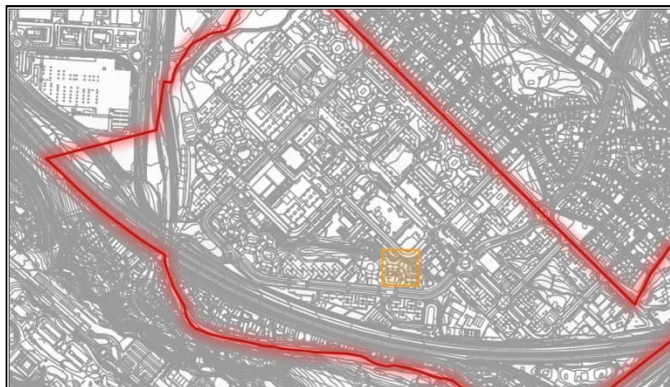

Fotografia general



Fotografies de detall

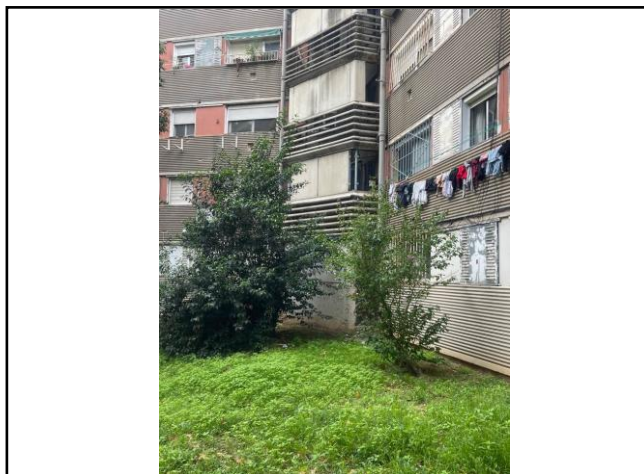

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Tubs en cada lateral.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
Arbre que afecta a la instal·lació de la bastida.
Instal·lació de gas present.
Sense coberta.
Connexió tubs a caldera: 3 · Habitatges: 1E, 4D, 5D

Avinguda Mediterrani 6, Galeria C

Fotografies connexions tubs





AVINGUDA DEL MEDITERRANI, 6 – COBERTA

 Proyecto Badia Mediterráneo 6 balcones con amianto Claraboyas con amianto	 Proyecto Badia Mediterráneo 6 balcones con amianto Claraboyas con amianto
 Proyecto Badia Mediterráneo 6 balcones con amianto Claraboyas con amianto Observacions: Galeries amb amiant amb tubs 3 Claraboies amb remats d'amiant	

Avinguda Mediterrani 8, Galeria A

Plànol de situació

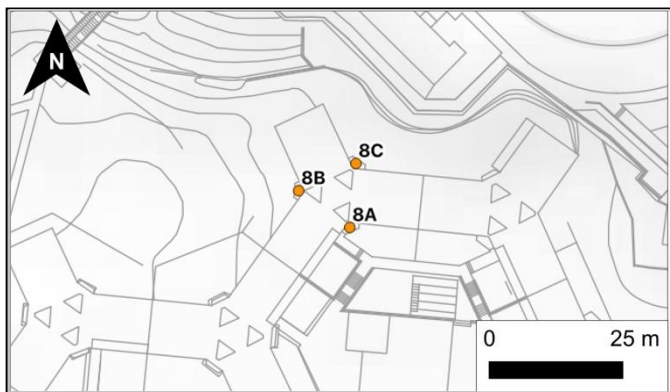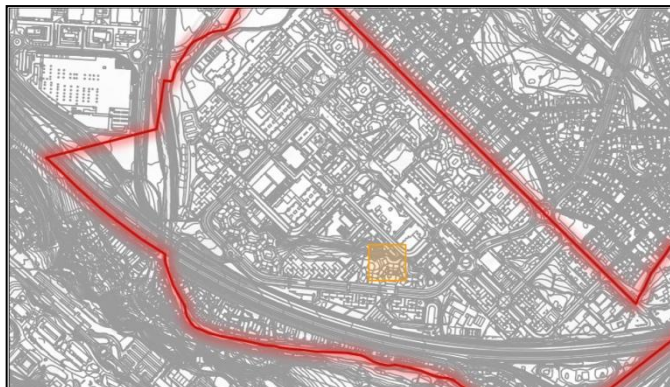

Fotografia general



Fotografies de detall



Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Dos tubs en cada lateral.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
Afectació bastida per l'entrada de l'edifici.
Buguenví·lia afecta instal·lació de la bastida.
Instal·lació de gas present.
Sense coberta.
Connexió tubs a caldera: 2 · Habitatges: 1F, 4F



Avinguda Mediterrani 8, Galeria A

Fotografies connexions tubs



Avinguda Mediterrani 8, Galeria B


Plànol de situació

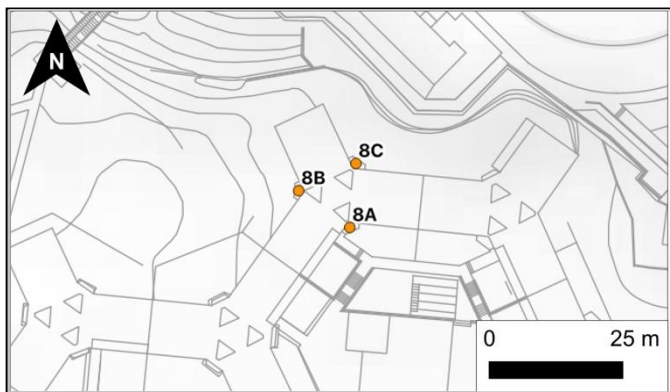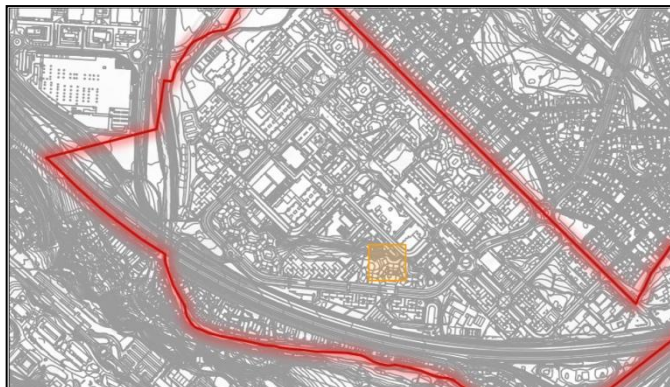

Fotografia general



Fotografies de detall

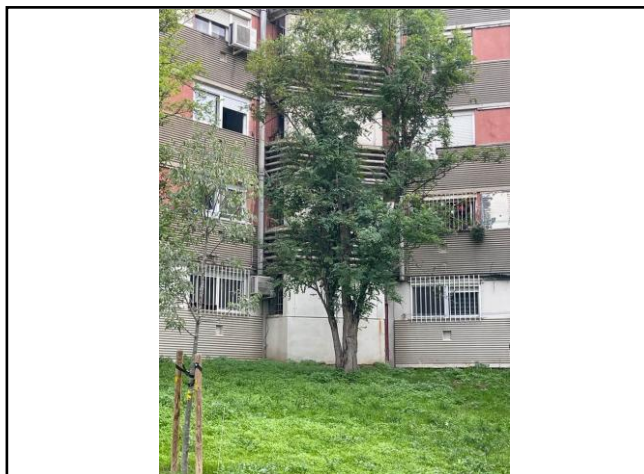

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Tubs en cada lateral.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
Instal·lació de gas present.
Sense coberta.
Jardí sense afectació per la instal·lació de la bastida.
Connexió tubs a caldera: 1 · Habitatge: 2C.



Avinguda Mediterrani 8, Galeria B

Fotografies connexions tubs



Avinguda Mediterrani 8, Galeria C



Plànol de situació

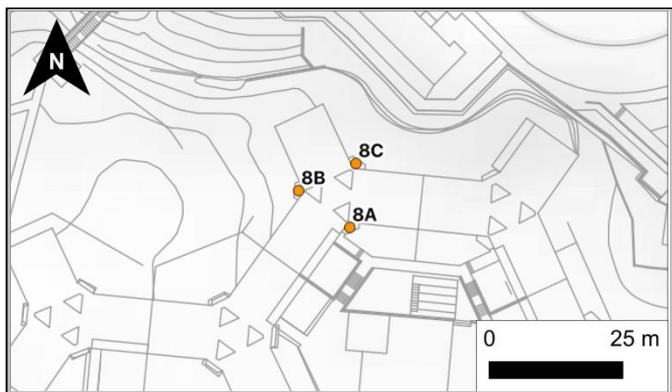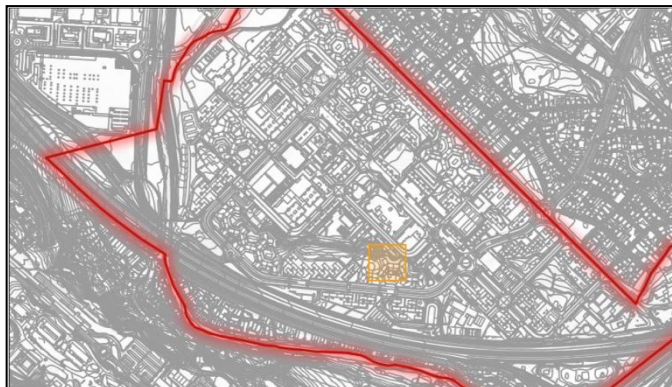

Fotografia general



Fotografies de detall

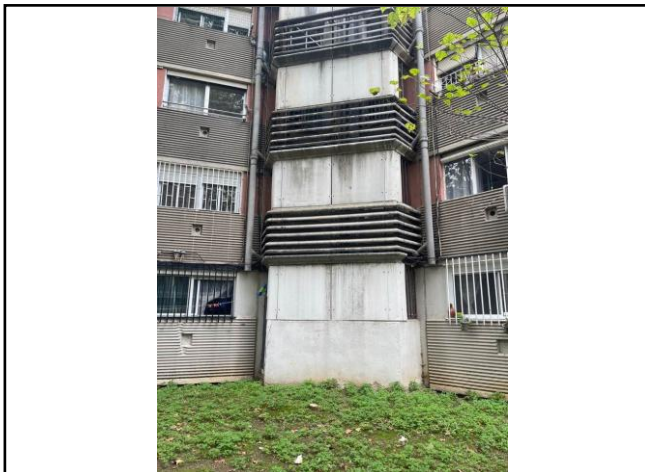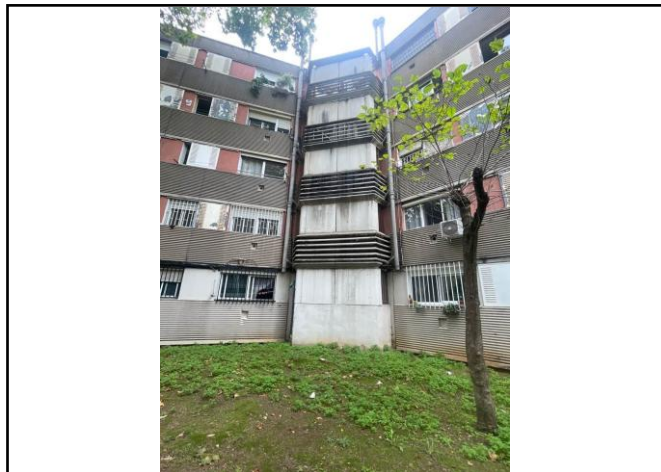

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Tubs en cada lateral.

Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.

Instal·lació de gas present.

Sense coberta.

Jardí sense afectació per la instal·lació de la bastida.

Part Baixa amb esquerdes.

Connexió tubs a caldera: 3 · Habitatges: 1D, 2D, 1E.

Avinguda Mediterrani 8, Galeria C

Fotografies connexions tubs




AVINGUDA DEL MEDITERRANI, 8 – COBERTA

 Projecto Badia Mediterraneo 8 balcones con amianto Claraboyas sin amianto	 Projecto Badia Mediterraneo 8 balcones con amianto Claraboyas sin amianto
 Projecto Badia Mediterraneo 8 balcones con amianto Claraboyas sin amianto	 Projecto Badia Mediterraneo 8 balcones con amianto Claraboyas acopiadas azotea
 Projecto Badia Mediterraneo 8 balcones con amianto Claraboyas acopiadas azotea	 Projecto Badia Mediterraneo 8 balcones con amianto Claraboyas acopiadas azotea
Observacions: Galeries amb amiant amb tubs 3 Claraboies sense remats d'amiant Els remats de les claraboies estan apilats al terrat	

Avinguda Mediterrani 10, Galeria A


Plànol de situació

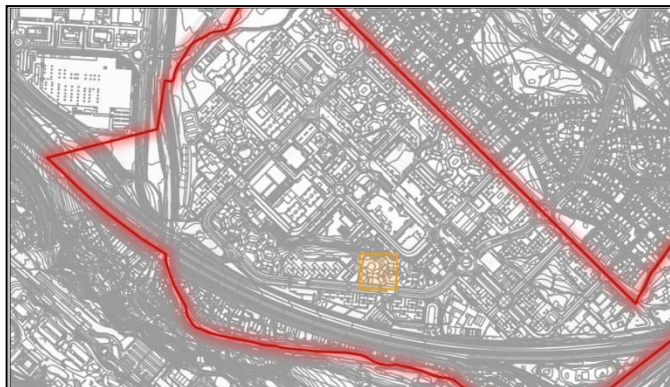

Fotografia general



Fotografies de detall

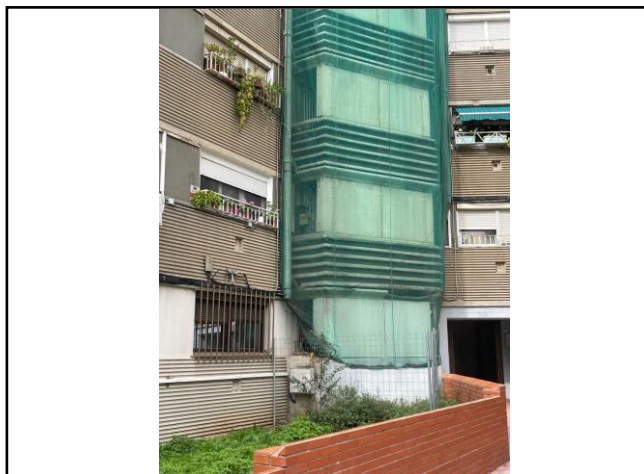

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)


Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Xarxa de protecció instal·lada.
 Dos tubs en cada lateral.
 Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
 Es necessari el tall de l'entrada per accedir amb la bastida.
 Instal·lació de gas present.
 Coberta de policarbonat i estructura metàl·lica.
 Connexió tubs a caldera: xarxa de protecció impedeix visibilitat

Avinguda Mediterrani 10, Galeria B


Plànol de situació

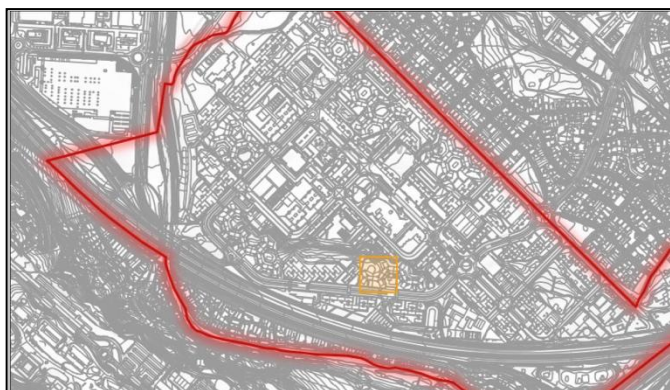

Fotografia general



Fotografies de detall

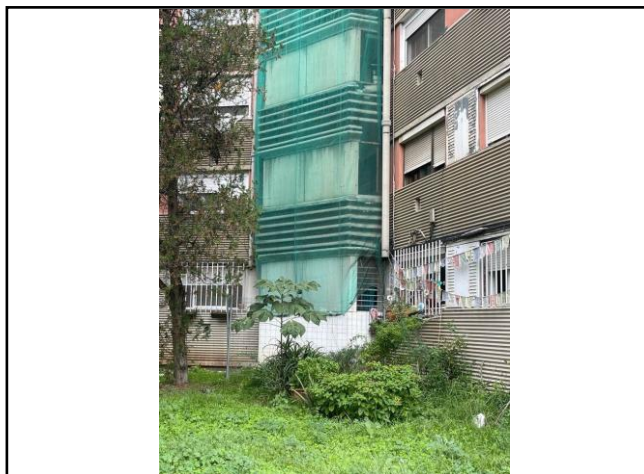

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)


Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Xarxa de protecció instal·lada.
 Dos tubs en cada lateral.
 Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
 Instal·lació de gas present.
 Jardí sense afectació a la instal·lació de la bastida.
 Estructura coberta amb policarbonat.
 Connexió tubs a caldera: xarxa de protecció impedeix visibilitat

Avinguda Mediterrani 10, Galeria C


Plànol de situació

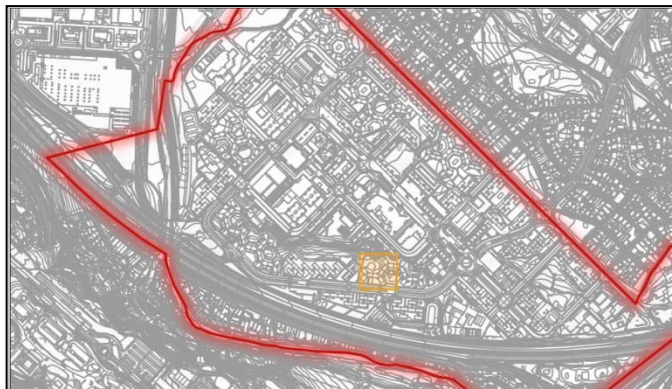

Fotografia general



Fotografies de detall

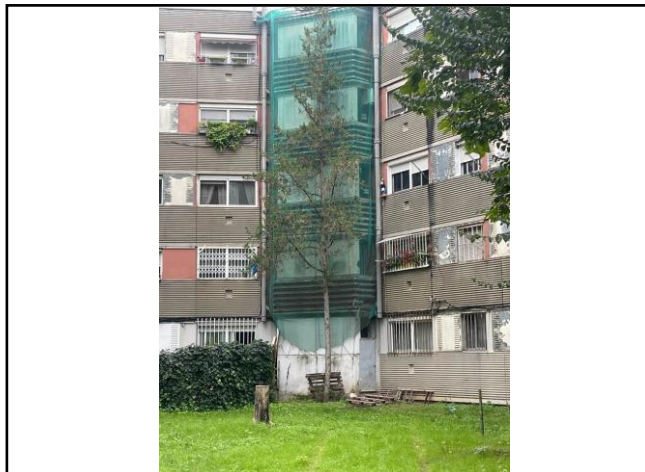

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:



Tubs en cada lateral.
Xarxa de protecció instal·lada.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
Arbre que afecta a la instal·lació de bastida i jardí tancat.
Instal·lació de gas present.
Estructura metàl·lica coberta amb policarbonat.
Connexió tubs a caldera: xarxa de protecció impedeix visibilitat

AVINGUDA DEL MEDITERRANI, 10 – COBERTA

 Proyecto Badia Mediterraneo 10 balcones con amianto Claraboyas sin amianto	 Proyecto Badia Mediterraneo 10 balcones con amianto Claraboyas sin amianto
 Proyecto Badia Mediterraneo 10 balcones con amianto Claraboyas sin amianto Observacions: Galeries amb amiant amb tubs 3 Claraboies sense remats d'amiant	

Avinguda Mediterrani 12, Galeria A

Plànol de situació

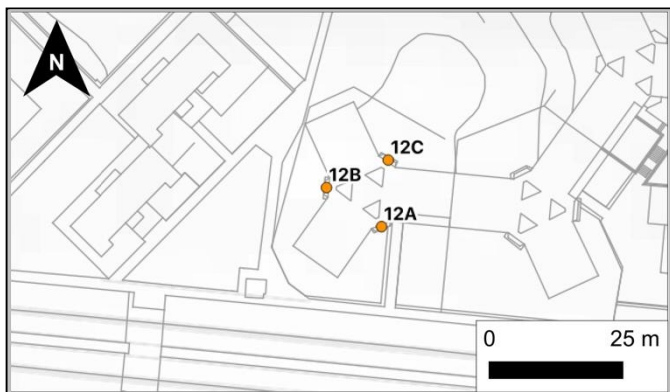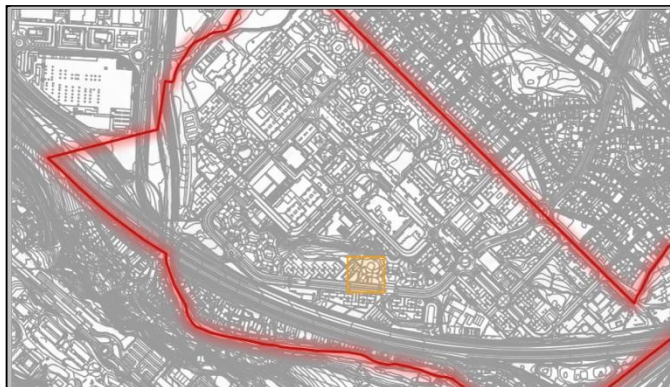

Fotografia general



Fotografies de detall



Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Tubs en cada lateral.

Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub. Es necessari el tall de l'entrada per accedir amb la bastida.


Arbre i bardissa que afecta a la instal·lació de la bastida. Presencia de coberta.

Instal·lació de gas present.

Connexió tubs a caldera: 2 · Habitatge: 2A



Avinguda Mediterrani 12, Galeria A

Fotografies connexions tubs

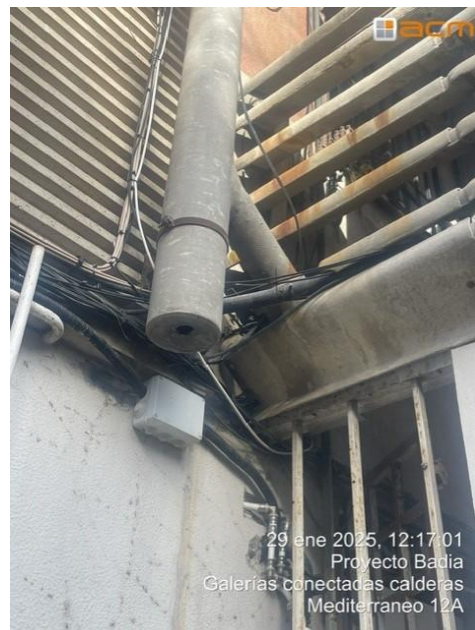

Avinguda Mediterrani 12, Galeria B


Plànol de situació

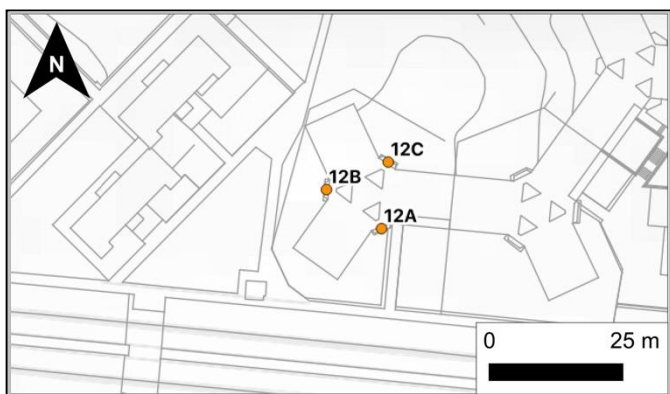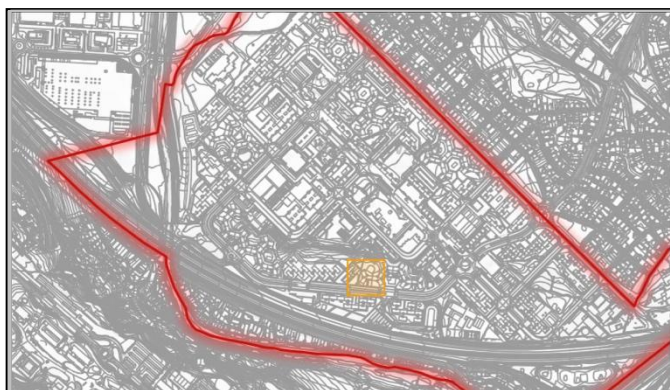

Fotografia general



Fotografies de detall

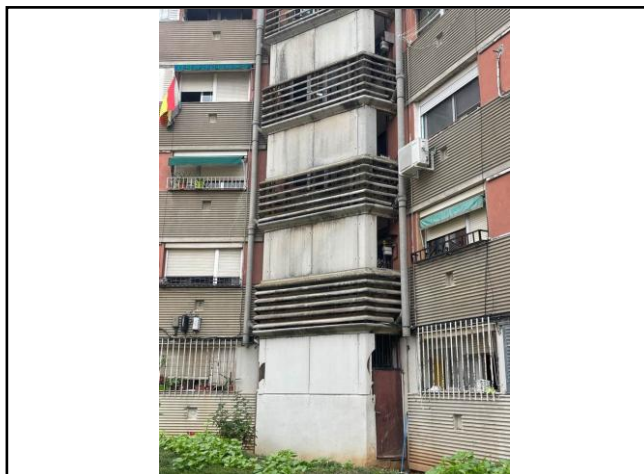

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Tubs en cada lateral.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
Instal·lació de gas present.
Sense coberta.
Jardí sense afectació per la instal·lació de la bastida.
Connexió tubs a caldera: 5 · Habitatges: 2B, 4B, 1C, 2C, 3C.



Avinguda Mediterrani 12, Galeria B

Fotografies connexions tubs



Avinguda Mediterrani 12, Galeria C

Plànol de situació

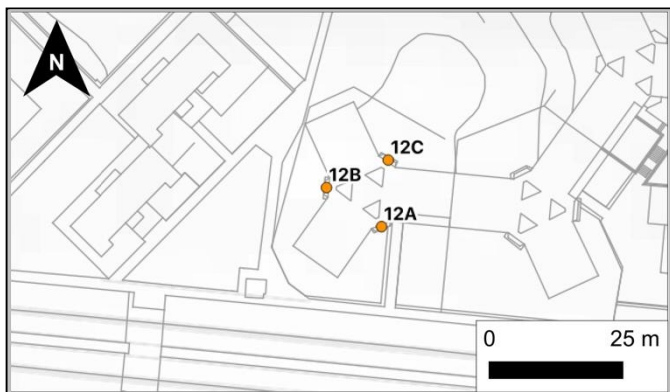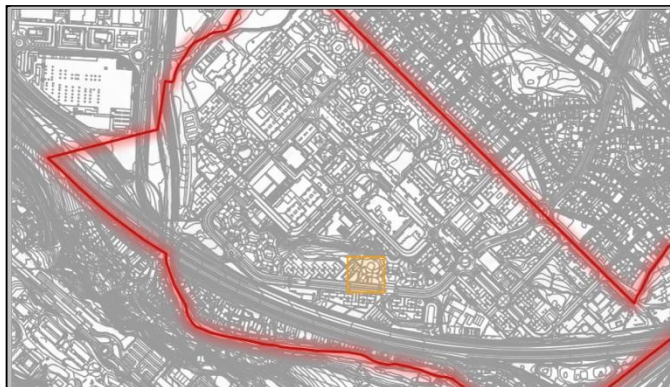

Fotografia general



Fotografies de detall



Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:



Tubs en cada lateral.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
Instal·lació de gas present.
Jardí sense afectació per la instal·lació de la bastida.
Estructura coberta amb policarbonat.
Connexió tubs a caldera: 0

AVINGUDA DEL MEDITERRANI, 12 – COBERTA

 Proyecto Badia Mediterraneo 12 balcones con amianto Claraboyas con amianto	 Proyecto Badia Mediterraneo 12 balcones con amianto Claraboyas con amianto
 Proyecto Badia Mediterraneo 12 balcones con amianto Claraboyas con amianto	 Proyecto Badia Mediterraneo 12 balcones con amianto Tubo lateral galeria acopiado en terraza
Observacions: Galeries amb amiant amb tubs 3 Claraboies amb remats d'amiant 1 Tub lateral galeria apilat en coberta	

Carrer Porto 23, Galeria A

Plànol de situació

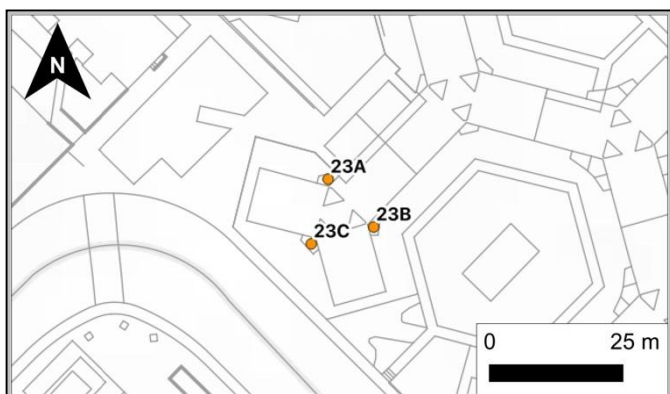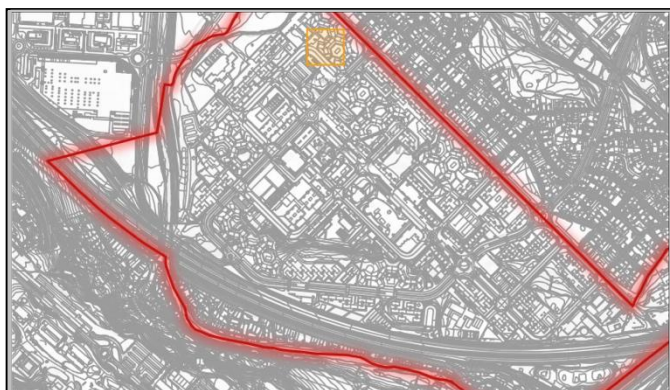

Fotografia general



Fotografies de detall



Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Shunt part superior.

Coberta amb estructura metàl·lica i plaques de policarbonat.



Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana.

Xarxa de protecció instal·lada per evitar caigudes d'elements.

Afectació per a la bastida a l'entrada de l'edifici.

Carrer Porto 23, Galeria B



Plànol de situació

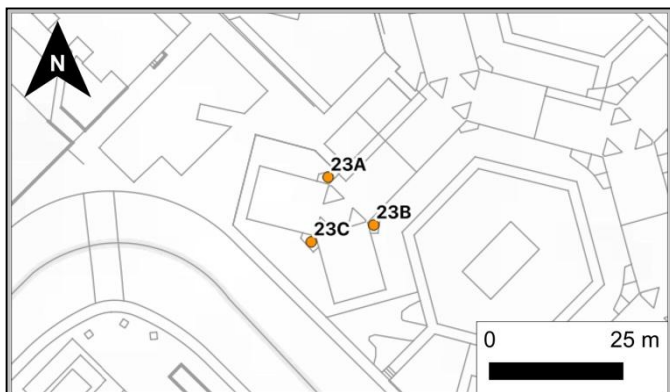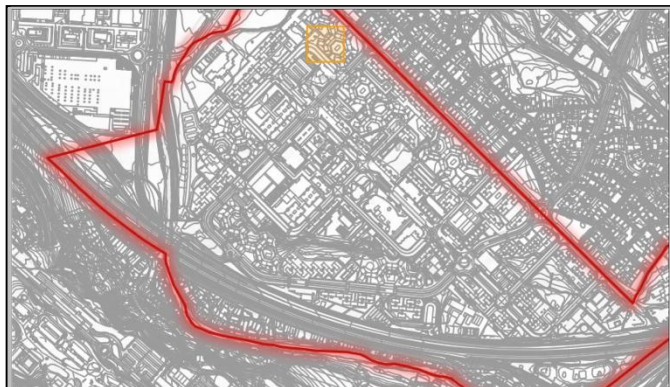

Fotografia general



Fotografies de detall

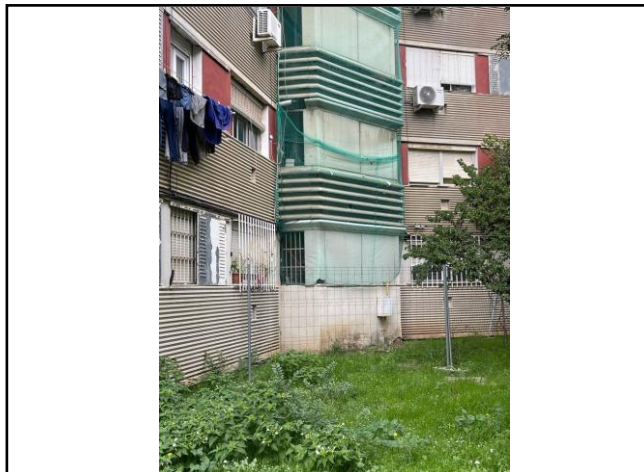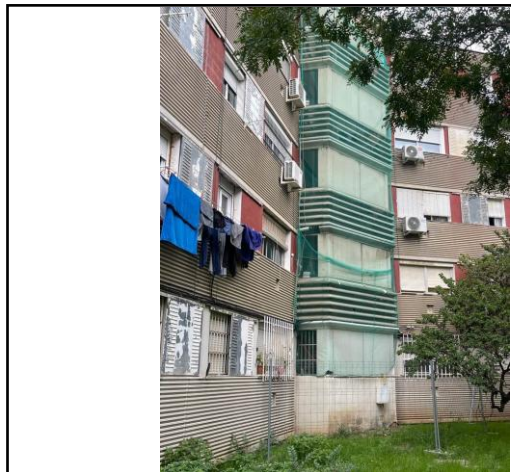

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:



Shunt part superior.

Coberta amb estructura metàl·lica i plaques de policarbonat.


Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana.

Xarxa de protecció instal·lada per evitar possibles caigudes d'elements.

Carrer Porto 23, Galeria C

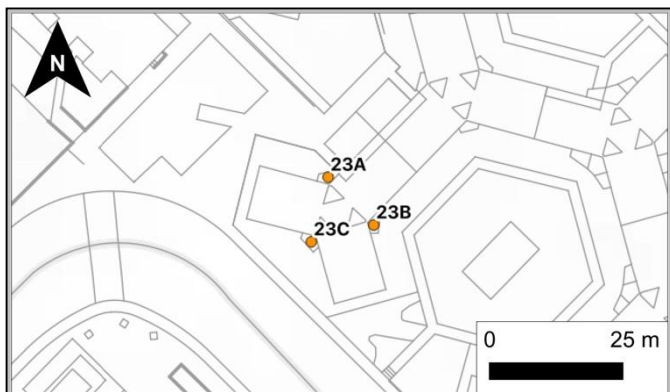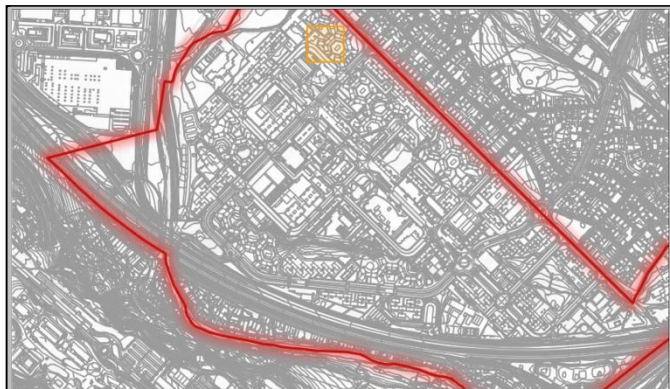

Fotografies de detall

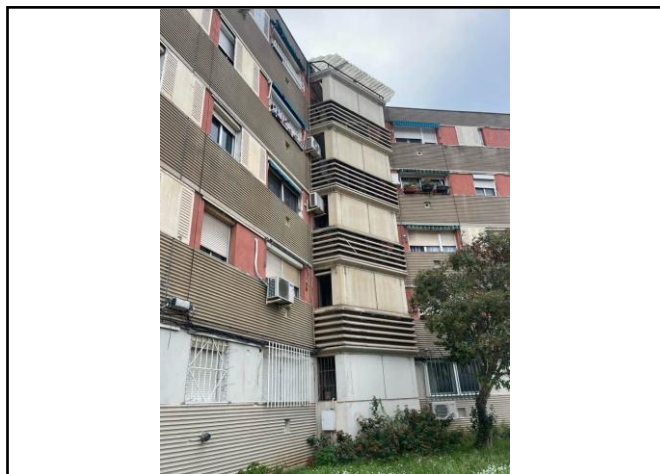

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:


Shunt part superior.

Coberta amb estructura metàl·lica i plaques de policarbonat.

Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana.



Sense afectació per al muntatge de la bastida.

PORTO, 23 – COBERTA

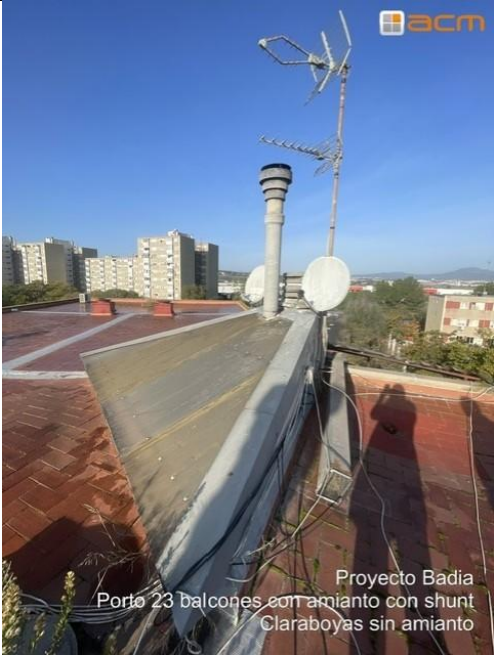 Proyecto Badia Porto 23 balcones con amianto con shunt Claraboyas sin amianto	 Proyecto Badia Porto 23 balcones con amianto sin shunt Claraboyas con amianto
	 Proyecto Badia Porto 23 balcones con amianto con shunt Claraboyas con amianto
Observacions: - Galeries amb amiant 2 shunts d'amiant 2 Claraboies amb remats d'amiant 1 Claraboia sense remats d'amiant	

Carrer Porto 25, Galeria A

Plànol de situació

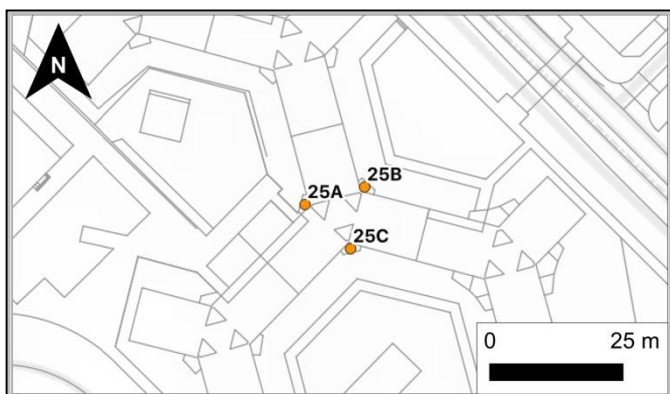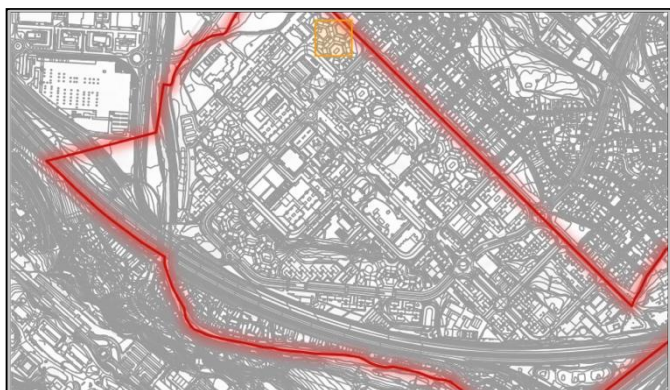

Fotografia general



Fotografies de detall



Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Sense coberta.



Shunt part superior.

Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana

Afectació entrada de l'edifici per la bastida.

Carrer Porto 25, Galeria B



Plànol de situació

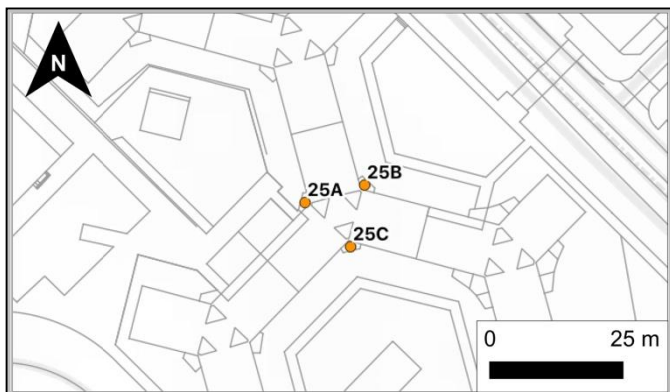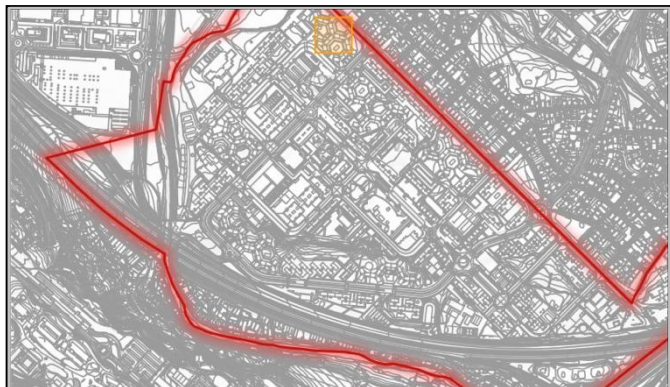

Fotografia general



Fotografies de detall

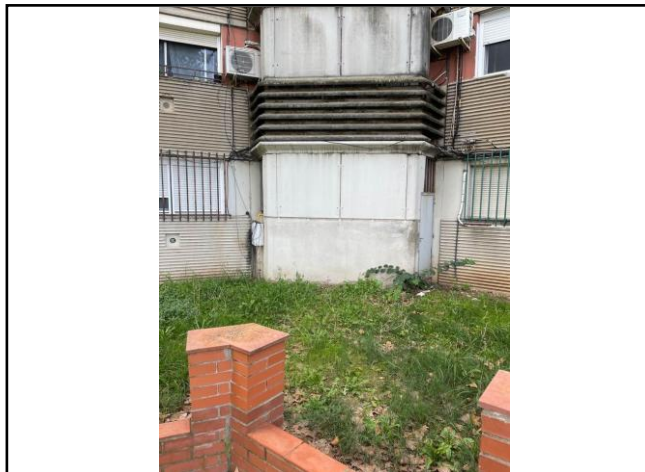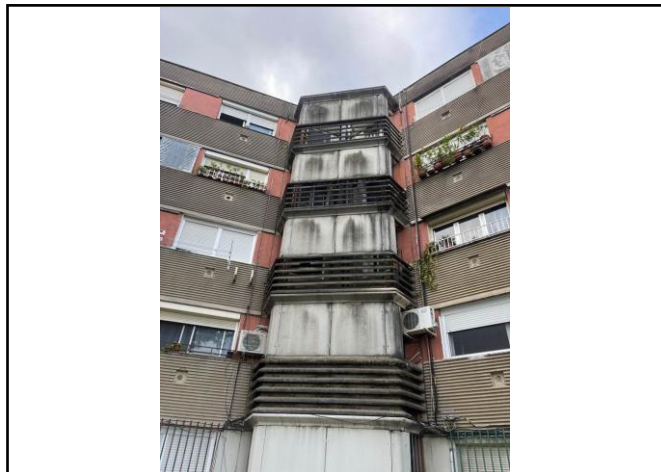

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)



Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Shunt part superior.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana
Sense coberta.
Jardí sense afectació per la bastida.

Carrer Porto 25, Galeria C


Plànol de situació

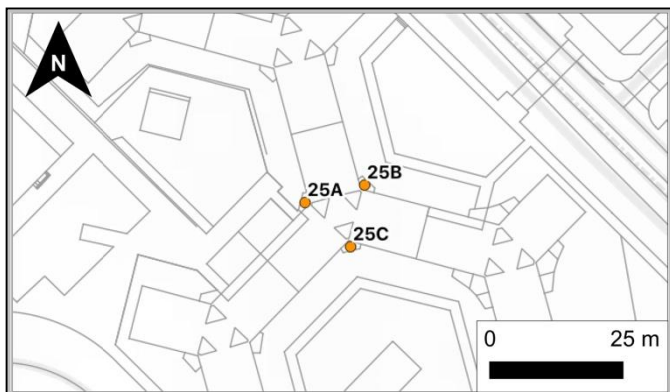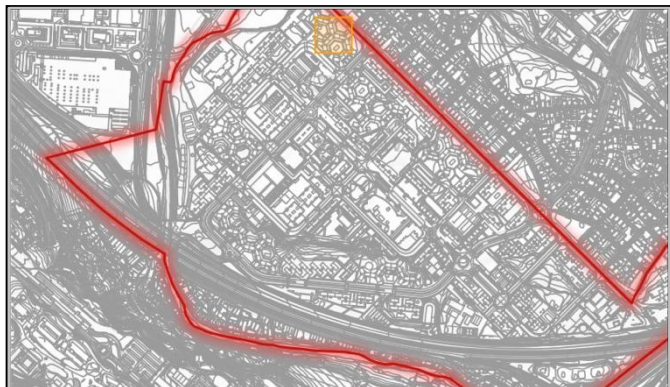

Fotografia general



Fotografies de detall

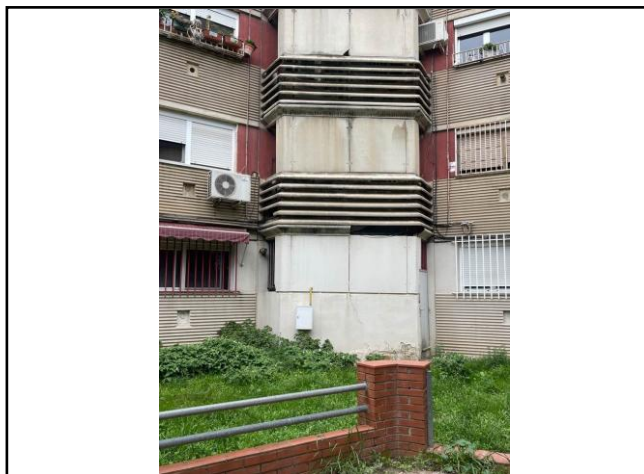

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Shunt part superior.

Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana.



Sense afectació per a la instal·lació de la bastida.

PORTO, 25 – COBERTA

 Proyecto Badia Porto 25 balcones con amianto y shunt Claraboyas sin amianto	 Proyecto Badia Porto 25 balcones con amianto y shunt Claraboyas sin amianto
 Proyecto Badia Porto 25 balcones con amianto sin shunt Claraboyas sin amianto	
Observacions: Galeries amb amiant 2 shunts d'amiant 3 Claraboies sense remats d'amiant	

Avinguda Cantàbric 47, Galeria A


Plànol de situació

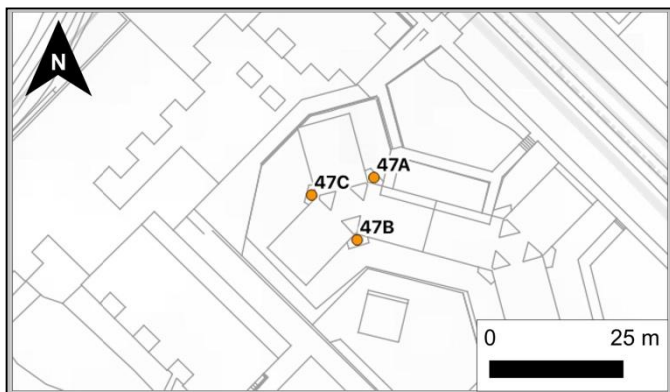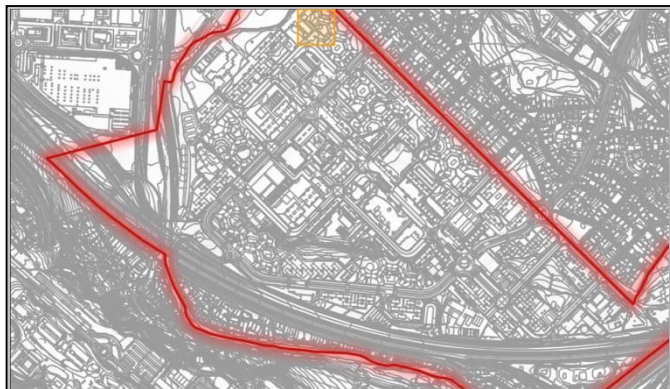

Fotografia general



Fotografies de detall

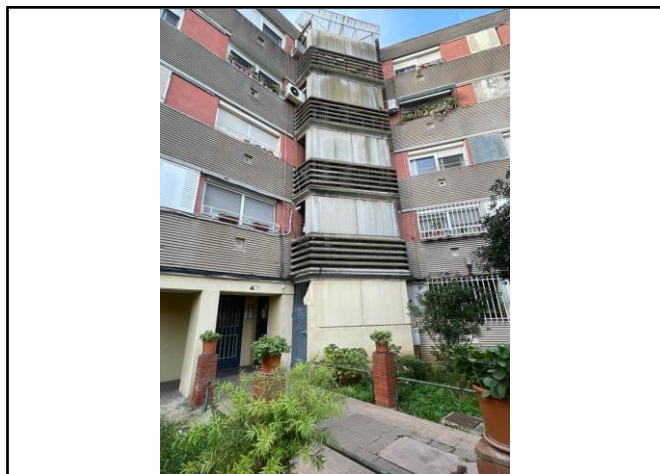

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)



Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Coberta amb estructura metàl·lica i metacrilat.
Sense tubs. Shunt part superior.
Tubs interiors de PVC.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana.
Afectació a l'entrada per col·locació de bastida.

Avinguda Cantàbric 47, Galeria B


Plànol de situació

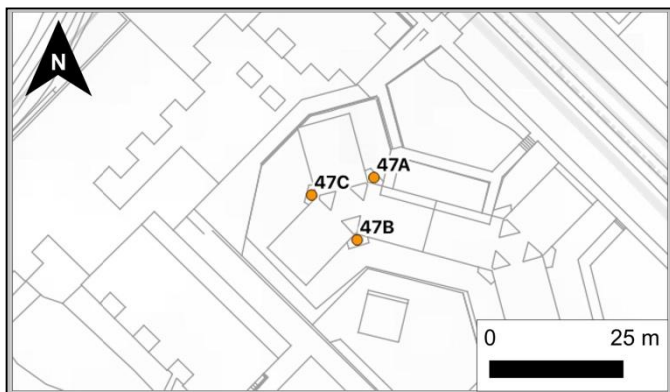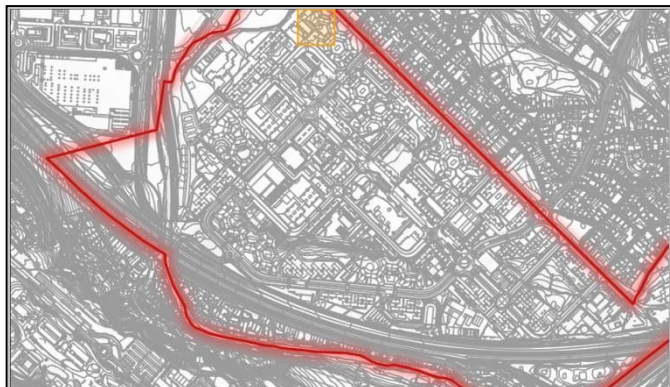

Fotografia general



Fotografies de detall

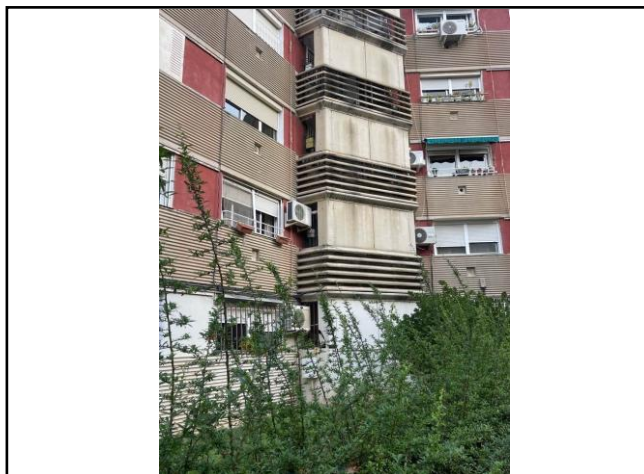

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)



Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Coberta d'estructura metàl·lica i metacrilat.
Sense tubs. Shunt part superior.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana.
Jardí sense afectació per col·locació de la bastida.

Avinguda Cantàbric 47, Galeria C

Plànol de situació

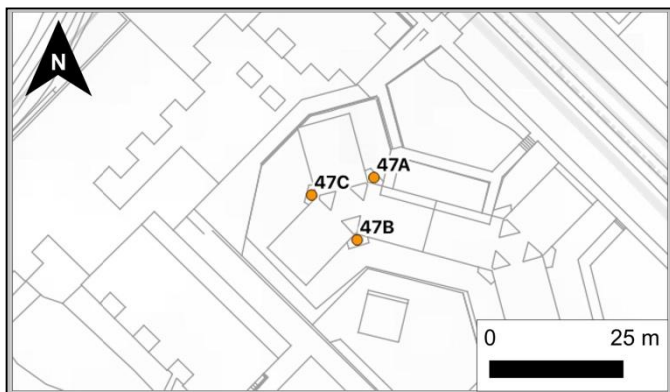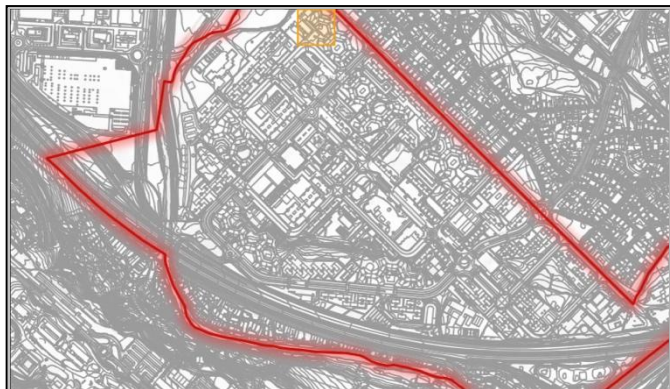

Fotografia general



Fotografies de detall



Escenari: 2A


Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Coberta amb estructura metàl·lica i metacrilat.
Sense tubs. Shunt part superior.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana.
Jardí sense afectació per col·locació de la bastida.

AVINGUDA CANTÀBRIC, 47 – COBERTA

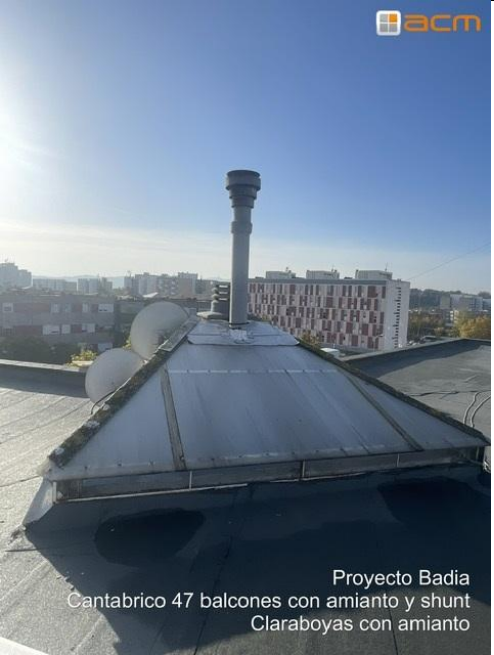 Proyecto Badia Cantabrico 47 balcones con amianto y shunt Claraboyas con amianto	 Proyecto Badia Cantabrico 47 balcones con amianto y shunt Claraboyas con amianto
	 Proyecto Badia Cantabrico 47 balcones con amianto y shunt Claraboyas sin amianto
Observacions: Galeries amb amiant 3 shunts d'amiant 2 Claraboies amb remats d'amiant i 1 sense	

CARRER DE LA MANXA, 13 PORTAL – TUBS CONNEXIÓ CALDERES



Observacions:

Total tubs: 4 | Connexions a calderes: 5 · Habitatges: 5D, 9D, 2A, 6A, 11A.

CARRER DE LA MANXA, 13 POSTERIOR – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 4 feb 2025, 11:19:07 Proyecto Badia Galerías conectadas calderas La mancha 13 parte trasera	 4 feb 2025, 11:19:29 Proyecto Badia Galerías conectadas calderas La mancha 13 parte trasera
Observacions: Bardissa afecta col·locació bastida. Connexions a calderes: 2 · Habitatges: 11C, 12B	

BÈTICA, 11 – COBERTA

 Proyecto Badia Betica 11 galerías sin amianto Claraboyas con amianto	 Proyecto Badia Betica 11 galerías sin amianto Claraboyas con amianto
 Proyecto Badia Betica 11 galerías sin amianto Claraboyas con amianto	
Observacions: Galeries sense amiant Sense Shunts 3 Claraboies amb remats d'amiant	

AVINGUDA VIA DE LA PLATA, 21 – COBERTA

 Proyecto Badia Via de la plata 21 balcones sin amianto con shunt Claraboyas con amianto	 Proyecto Badia Via de la plata 21 balcones sin amianto con shunt Claraboyas con amianto
	 Proyecto Badia Via de la plata 21 balcones sin amianto sin shunt Claraboyas con amianto
Observacions: Galeries sense amiant 2 shunts d'amiant 3 Claraboies amb remats d'amiant	

AVINGUDA VIA DE LA PLATA, 19 – COBERTA

 Proyecto Badia Via de la plata 19 balcones sin amianto sin shunt Claraboyas solo con remate superior de amianto	 Proyecto Badia Via de la plata 19 balcones sin amianto sin shunt Claraboyas solo con remate superior de amianto
 Proyecto Badia Via de la plata 19 balcones sin amianto sin shunt Claraboyas solo con remate superior de amianto	 Proyecto Badia Via de la plata 19 balcones sin amianto sin shunt Claraboyas solo con remate superior de amianto
 Proyecto Badia Via de la plata 19 balcones sin amianto Sombriero en el suelo	 Proyecto Badia Via de la plata 19 balcones sin amianto Shunt en el suelo
Observacions: Galeries sense amiant 3 Claraboies amb remats superior d'amiant 1 Barret en el sòl 1 Shunt en el sòl	

AVINGUDA DEL CANTÀBRIC, 43 – COBERTA

 Proyecto Badia Cantábrico 43 balcones sin amianto con shunt Claraboyas sin amianto	 Proyecto Badia Cantábrico 43 balcones sin amianto con shunt Claraboyas sin amianto
 Proyecto Badia Cantábrico 43 balcones sin amianto con shunt Claraboyas sin amianto Observacions: Galeries sense amiant 3 shunts d'amiant 3 Claraboies sense remats d'amiant	

AVINGUDA DEL MEDITERRANI, 40 – COBERTA

 Proyecto Badia Mediterráneo 40 galerías sin amianto Claraboyas con amianto	 Proyecto Badia Mediterráneo 40 galerías sin amianto Claraboyas con amianto
	 Proyecto Badia Mediterráneo 40 galerías sin amianto Claraboyas con amianto
Observacions: Galeries sense amiant Sense Shunts 3 Claraboies amb remats d'amiant	

AVINGUDA DEL MEDITERRANI, 30 – COBERTA


 Proyecto Badia Mediterraneo 30 galerías sin amianto Claraboyas con amianto	 Proyecto Badia Mediterraneo 30 galerías sin amianto Claraboyas con amianto
 Proyecto Badia Mediterraneo 30 galerías sin amianto Claraboyas con amianto Observacions: Galeries sense amiant Sense Shunts 3 Claraboies amb remats d'amiant	



B.2. Fitxes Inspecció Visual Galeries LOT 2

Avinguda de la Costa Brava 14, Galeria A



Plànol de situació

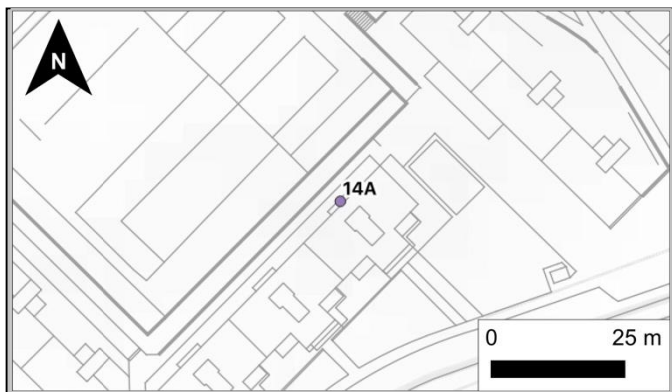

Fotografia general



Fotografies de detall

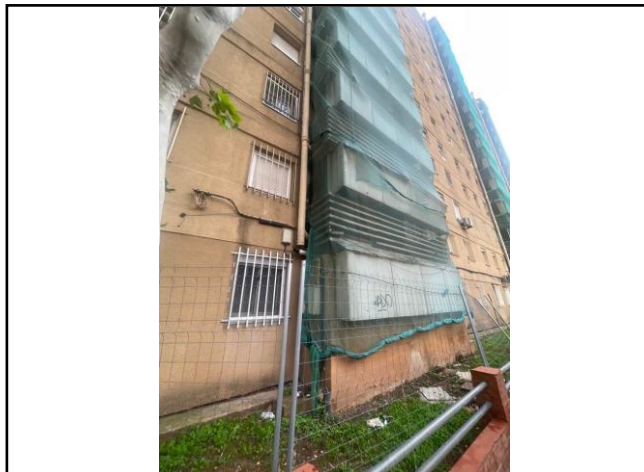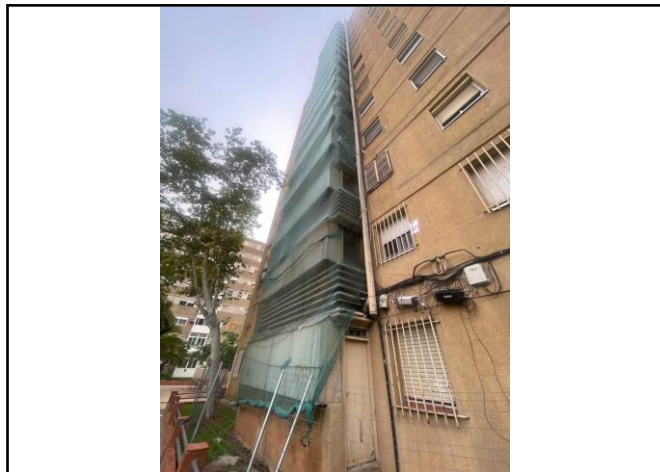

Escenari: 1

Tipus d'Edifici: Lineal (16 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Coberta tancada amb una estructura i policarbonat.

Xarxa de protecció instal·lada per evitar possibles caigudes d'elements.

Dos tubs en cada lateral. Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.

Zona inferior de les galeries té construcció a l'interior.



Afectació de bastida per l'accés de vianants per tancament carrer lateral. S'ha de tenir en compte la presència d'instal·lacions i arquetes a la zona on es col·locarà la bastida.

S'executarà conjuntament amb Costa Brava, 16 i 18.

Connexió tubs a caldera: 3 · Habitatges: 3B, 4B, 5B (Visualització deficient per xarxa, s'intueixen aquests).


Avinguda de la Costa Brava 14, Galeria A

Fotografies connexions tubs

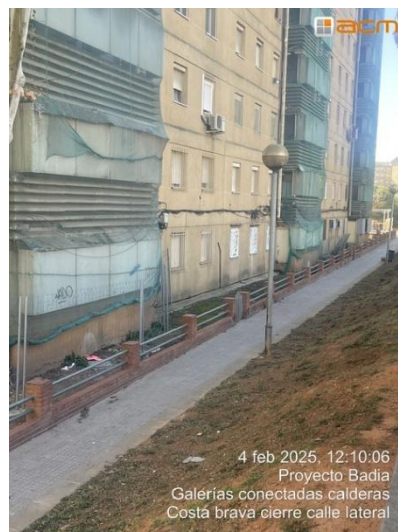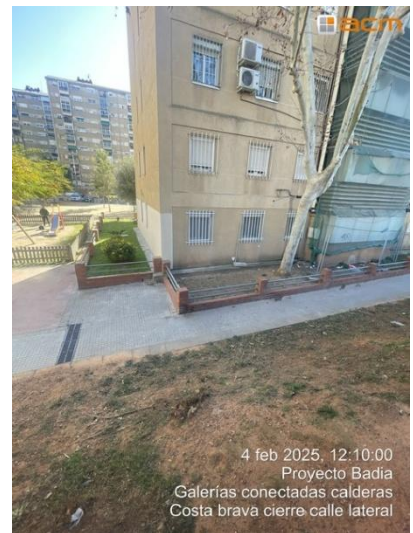


Avinguda de la Costa Brava 16, Galeria A



Plànol de situació

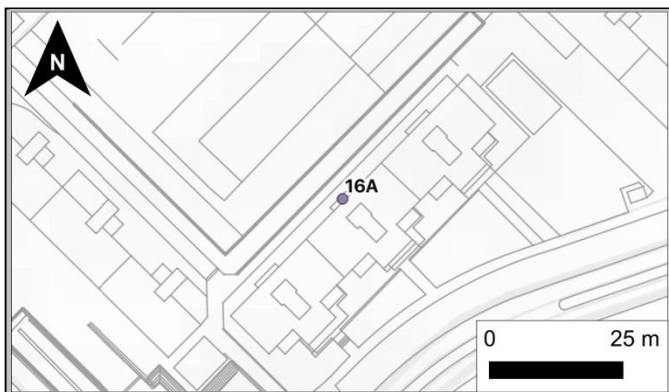

Fotografia general

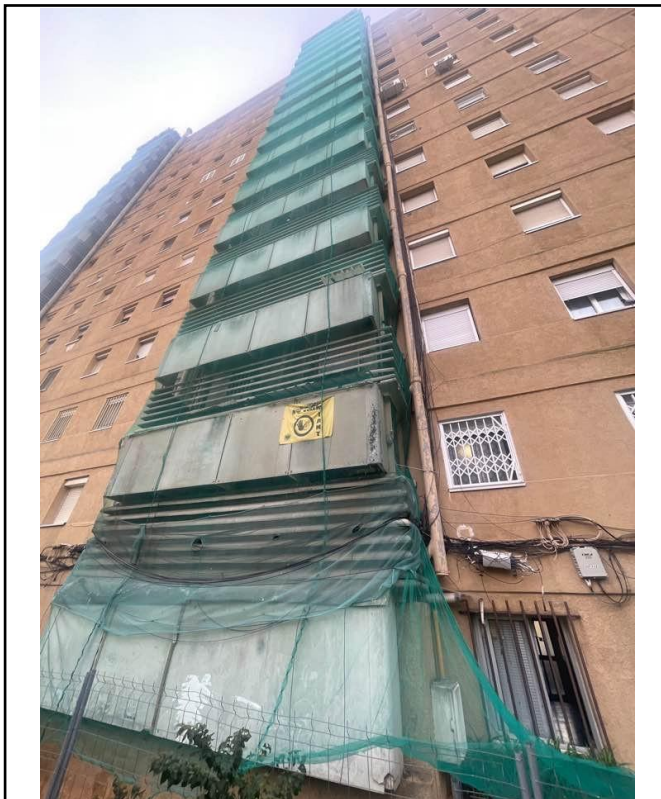

Fotografies de detall

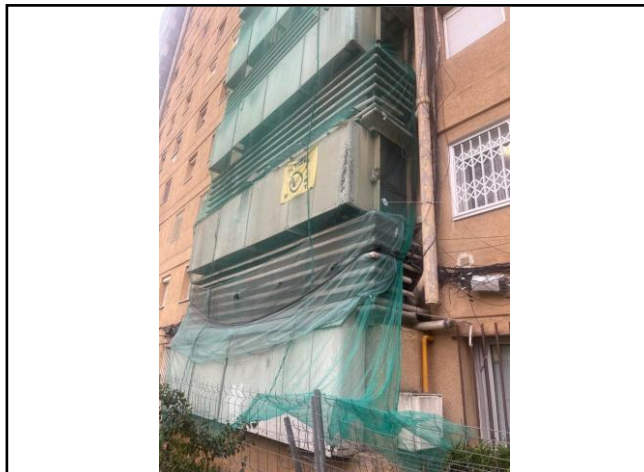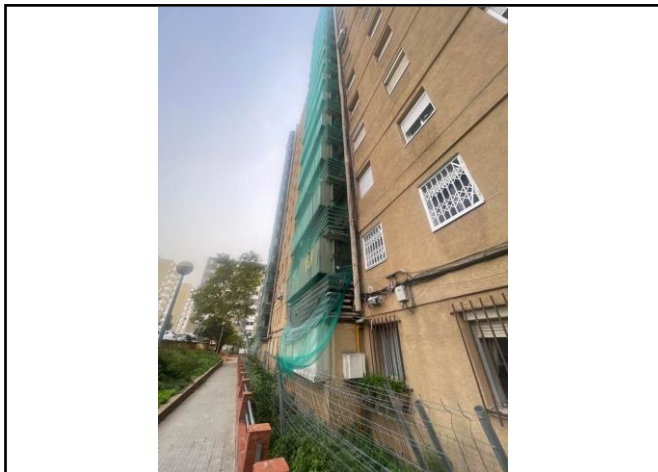

Escenari: 1

Tipus d'Edifici: Lineal (16 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Coberta tancada amb estructura i policarbonat.

Xarxa de protecció instal·lada per evitar possibles caigudes d'elements.

Dos tubs en cada lateral. Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub. La zona inferior de les galeries té construcció a l'interior.

Afectació de bastida per l'accés de vianants per tancament carrer lateral. S'ha de tenir en compte la presència d'instal·lacions i arquetes a la zona on es col·locarà la bastida. S'executarà conjuntament amb Costa Brava, 14 i 18.

S'observen varies galeries que estan construïdes en alçada.

Connexió tubs a caldera: 3 · Habitatges: 2A, 5A, 2B (Visualització deficient per xarxa, s'intueixen aquests).


Avinguda de la Costa Brava 16, Galeria A

Fotografies connexions tubs



Avinguda de la Costa Brava 18, Galeria A



Plànol de situació

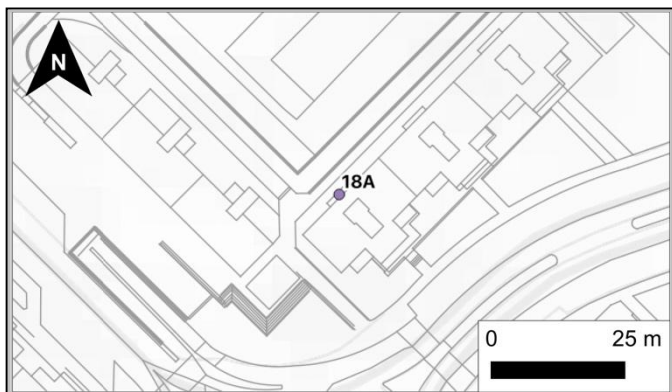

Fotografia general



Fotografies de detall

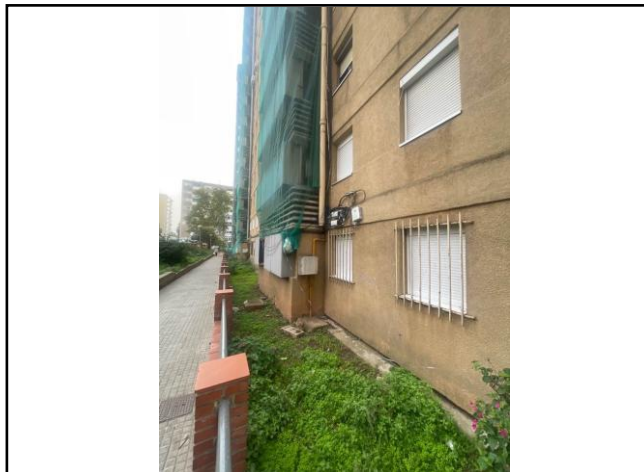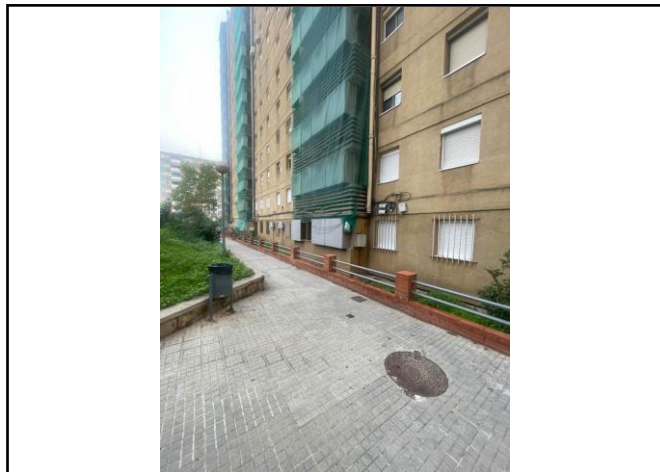

Escenari: 1

Tipus d'Edifici: Lineal (16 Alçades)



Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Cobert tancada amb estructura i policarbonat.
 Xarxa de protecció instal·lada per evitar possibles caigudes d'elements.
 Dos tubs en cada lateral.
 Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
 S'ha de tenir en compte la presència d'instal·lacions i arquetes a la zona on es col·loca la bastida.
 Afectació de bastida per l'accés de vianants per tancament carrer lateral.
 S'executarà conjuntament amb Costa Brava, 14 i 16.
 Connexió tubs a caldera: 3 · Habitatges: 6A, 7A, 10A (Visualització deficient per xarxa, s'intueixen aquests).


Avinguda de la Costa Brava 18, Galeria A

Fotografies connexions tubs

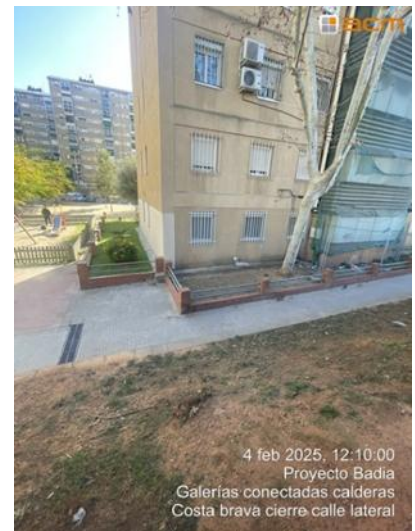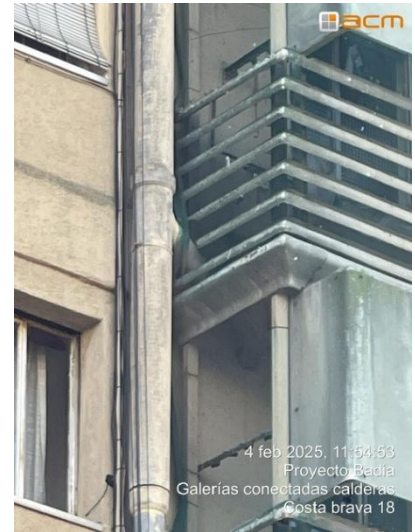


Avinguda Burgos 8, Galeria A


Plànol de situació

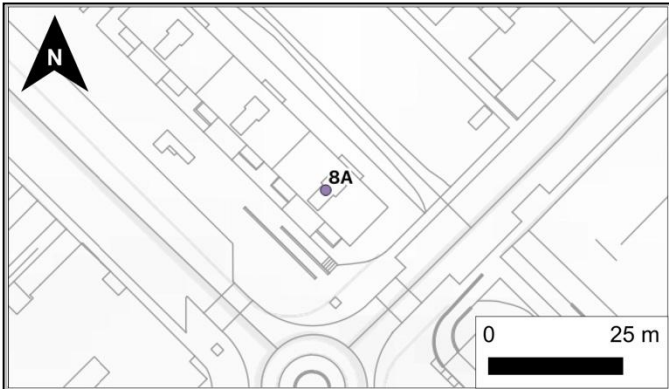

Fotografia general

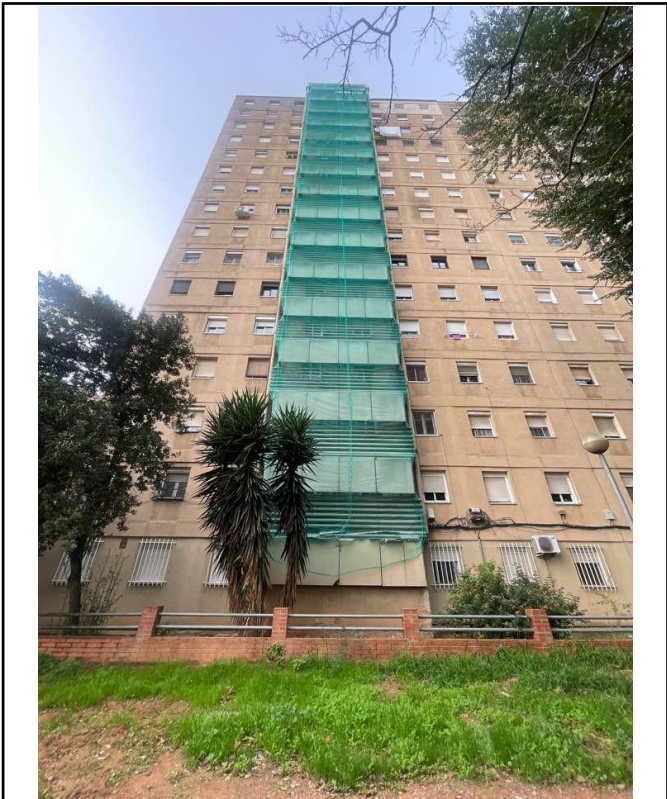

Fotografies de detall

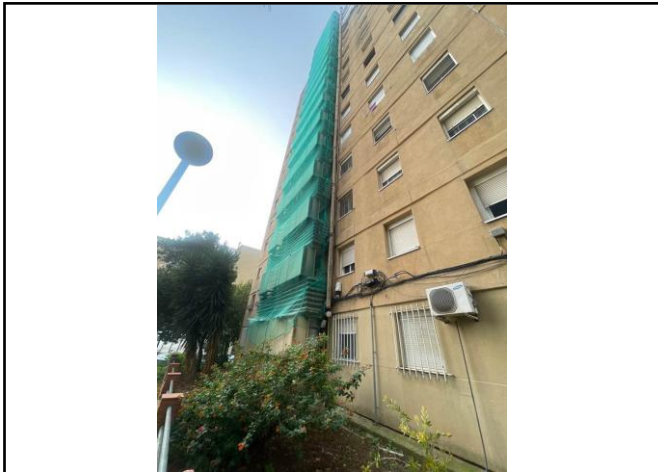

Escenari: 1

Tipus d'Edifici: Lineal (16 Alçades)


Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Coberta amb estructura metàl·lica i plaques de policarbonat.
 Xarxa de protecció instal·lada per evitar possibles caigudes d'elements.
 Dos tubs en cada lateral.
 Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
 Esquerra al parament d'obra part baixa.
 Parc annex sense impediment per instal·lació de bastida.
 Palmera afecta instal·lació bastida.
 Tancament de l'accés de vianants per afectació de bastida
 S'executarà conjuntament amb Burgos, 10 i 12.
 Connexió tubs a caldera: La xarxa de protecció impedeix la visualització

Avinguda Burgos 10, Galeria A

Plànol de situació

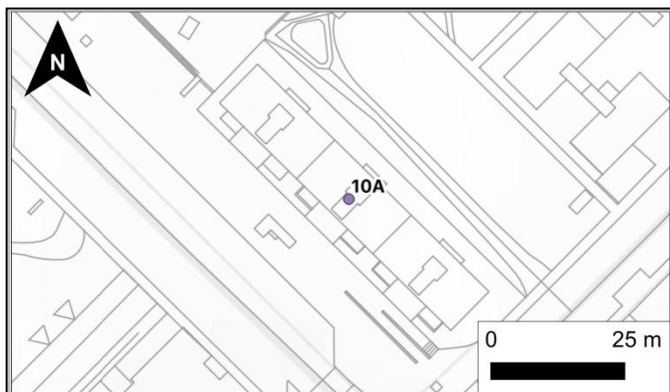

Fotografia general



Fotografies de detall



Escenari: 1

Tipus d'Edifici: Lineal (16 Alçades)




Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Coberta amb estructura metàl·lica i plaques de policarbonat.
 Dos tubs en cada lateral.
 Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
 Arrebossat exterior d'obra part baixa amb humitats i escrostonat.
 Parc annex sense impediment per al muntatge de bastida.
 Arbusts afecten instal·lació bastida.
 Tancament de l'accés de vianants per afectació de bastida
 S'executarà conjuntament amb Burgos, 8 i 12.
 Connexió tubs a caldera: 5 · Habitatges: 5A, 8A, 9A, 10A, 12A


Avinguda Burgos 10, Galeria A

Fotografies connexions tubs

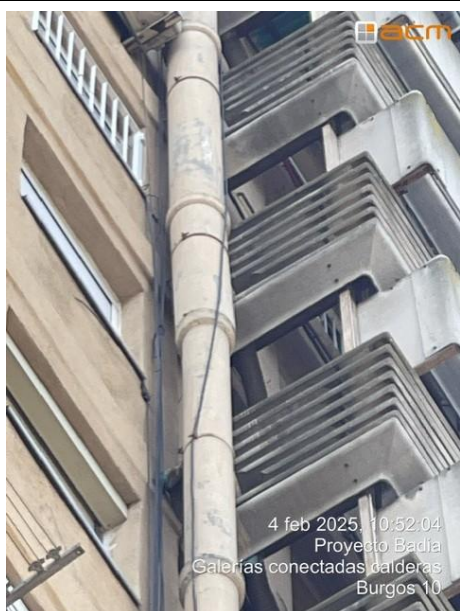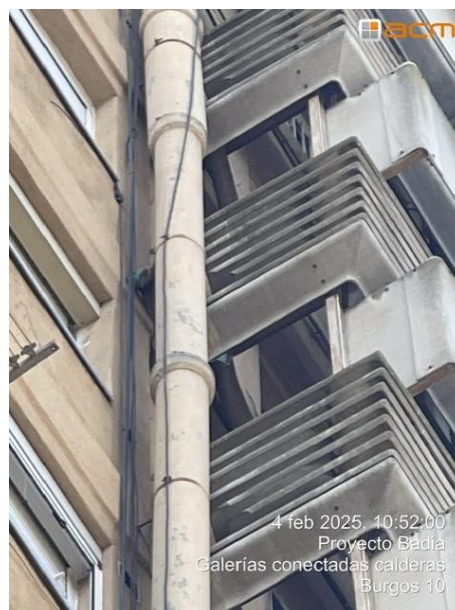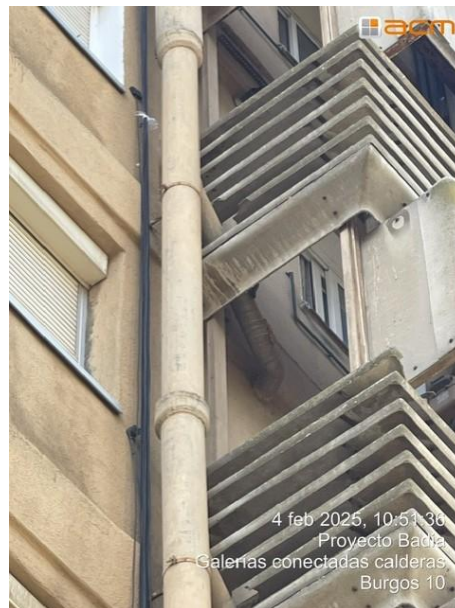

Avinguda Burgos 12, Galeria A

Plànol de situació

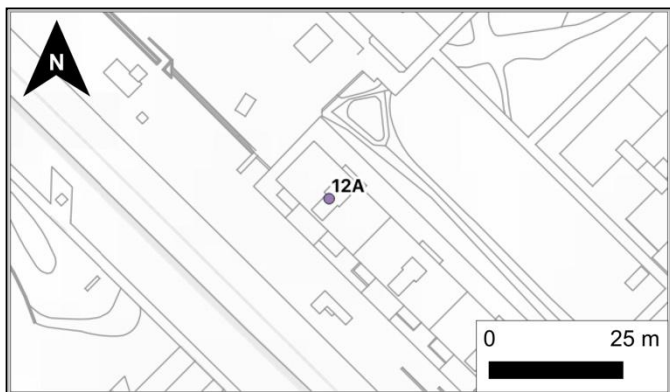

Fotografia general



Fotografies de detall



Escenari: 1

Tipus d'Edifici: Lineal (16 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Dos tubs en cada lateral.

Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub. Arrebossat exterior d'obra part baixa amb humitats i escrostonat.

Galeria baixa amb construcció d'obra posterior.

Palmera afecta instal·lació bastida.

Tancament de l'accés de vianants per afectació de bastida

Connexió tubs a caldera: 4 · Habitatges: 5A, 8A, 6B, 12B.



Avinguda Burgos 12, Galeria A

Fotografies connexions tubs



Carrer de la Manxa 11, Galeria A


Plànol de situació

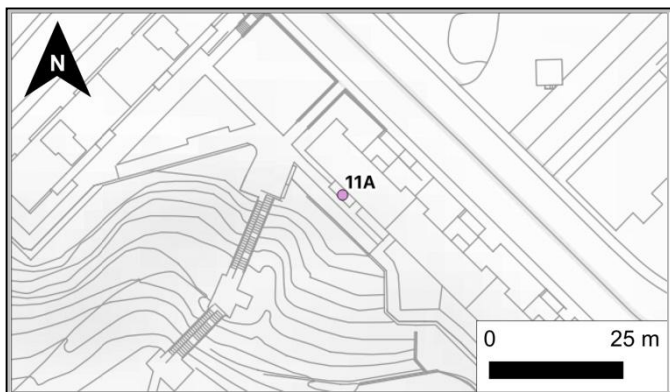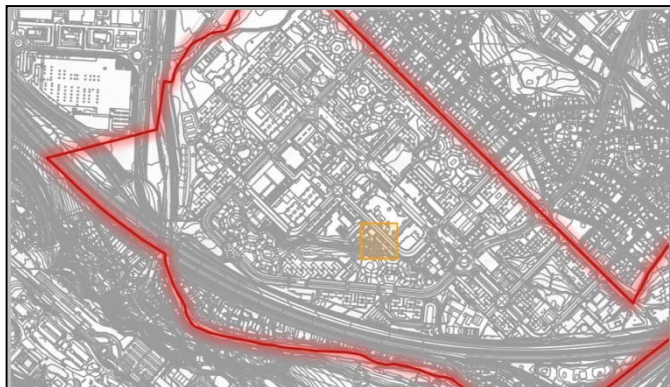

Fotografia general



Fotografies de detall

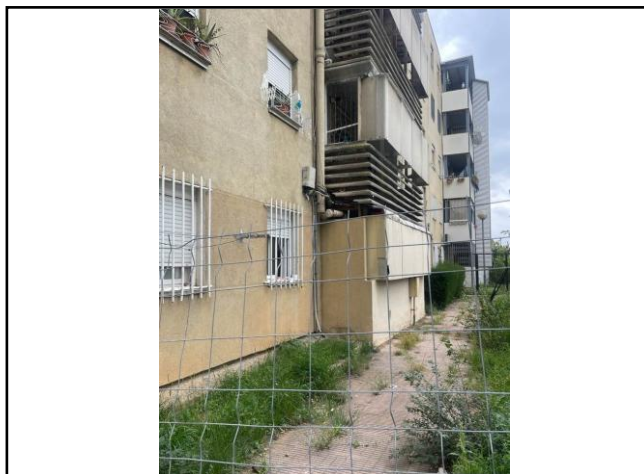

Escenari: 2B

Tipus d'Edifici: Lineal (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Tubs en cada lateral.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
Sense coberta.
Jardí sense afectació per la instal·lació de la bastida.
Policarbonats entremitjos.
Connexió tubs a caldera: 3 · Habitatges: 1A, 1B, 4B


Carrer de la Manxa 11, Galeria A

Fotografies connexions tubs




Carrer d'Algarve 1, Galeria A



Plànol de situació

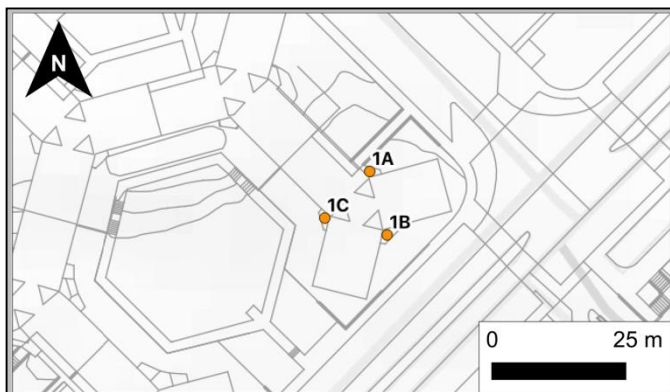

Fotografia general

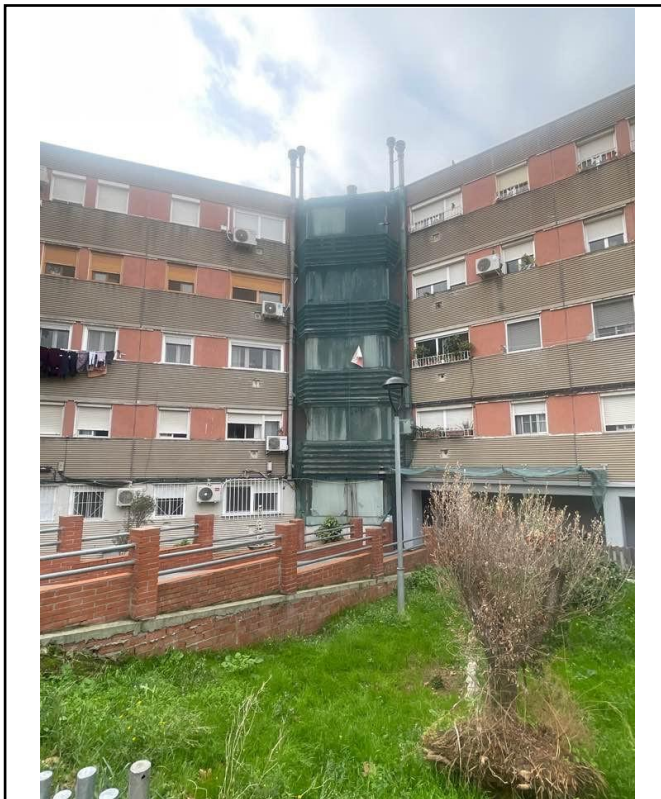

Fotografies de detall

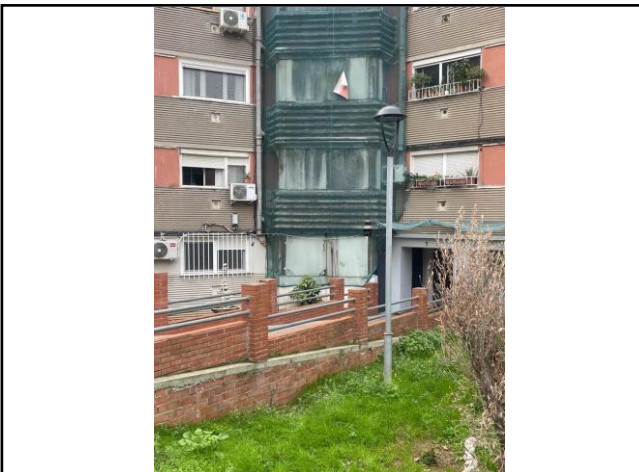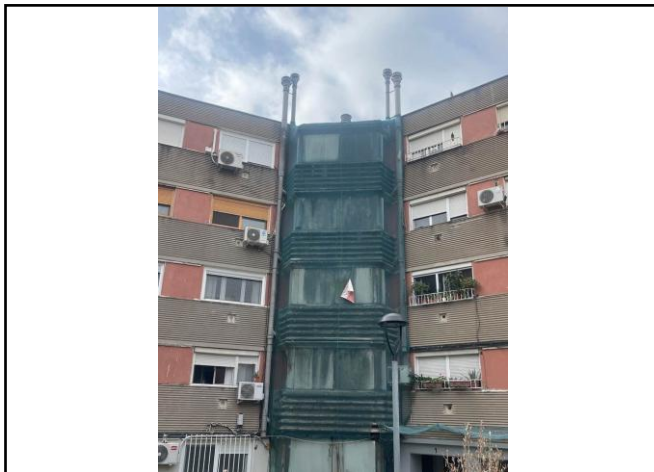

Escenari: 2

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)



Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Coberta amb estructura metàl·lica i policarbonat.
 Xarxa de protecció instal·lada per evitar caiguda d'elements.
 Dos tubs en cada lateral.
 Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
 Part baixa amb estructura metàl·lica de xapa.
 Entrada afecta col·locació bastida.
 És necessari el tall de l'entrada per accedir.
 Connexió tubs a caldera: xarxa de protecció impedeix visualització

Carrer d'Algarve 1, Galeria B



Plànol de situació

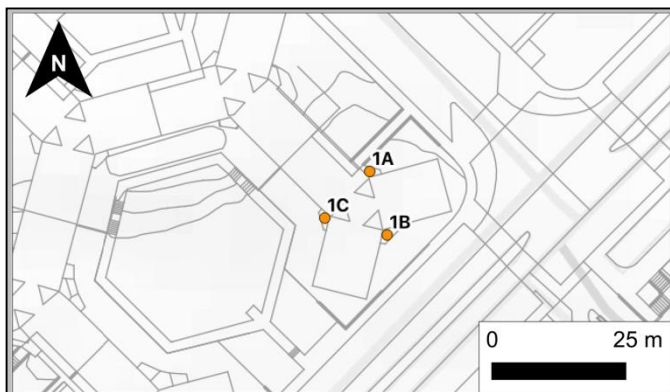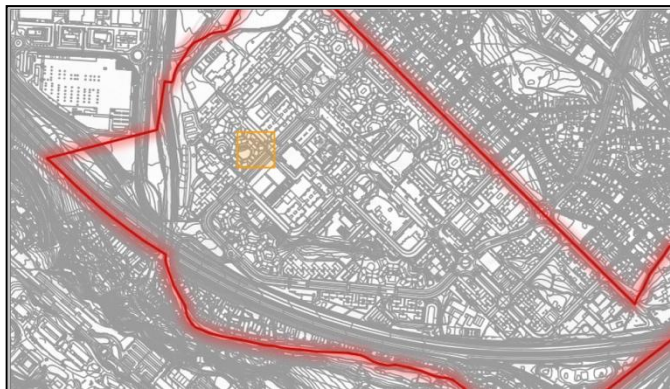

Fotografia general



Fotografies de detall

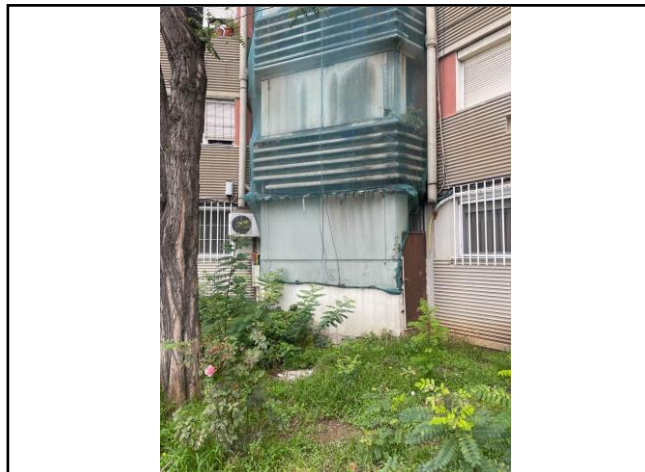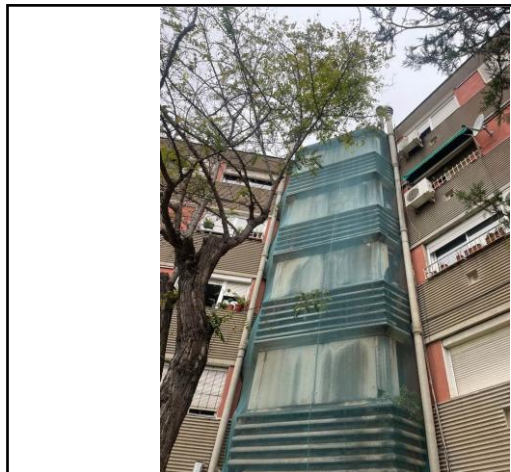

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)



Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Xarxa de protecció instal·lada per evitar caiguda d'elements.
 Dos tubs en cada lateral.
 Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
 Part Baixa amb estructura metàl·lica de xapa.
 Connexió tubs a caldera: la xarxa de protecció impedeix la visualització

Carrer d'Algarve 1, Galeria C

Plànol de situació

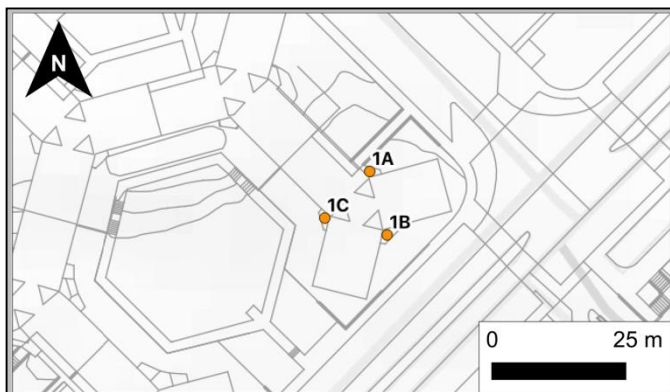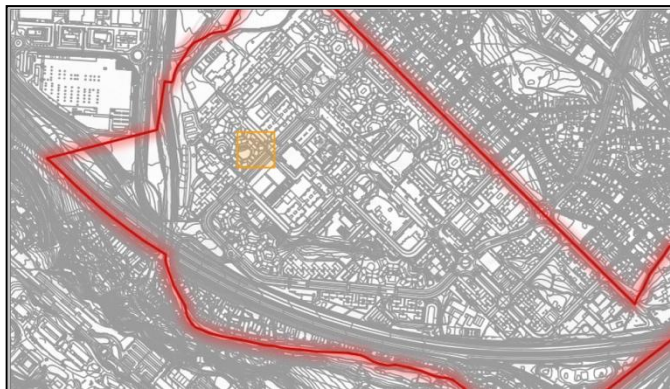

Fotografia general



Fotografies de detall



Escenari: 2A


Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:


Xarxa de protecció instal·lada per evitar caiguda d'elements.
 Dos tubs en cada lateral.
 Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
 Falten plaques paraments verticals.
 Connexió tubs a caldera: la xarxa de protecció impedeix la visualització

ALGARVE, 1 – COBERTA

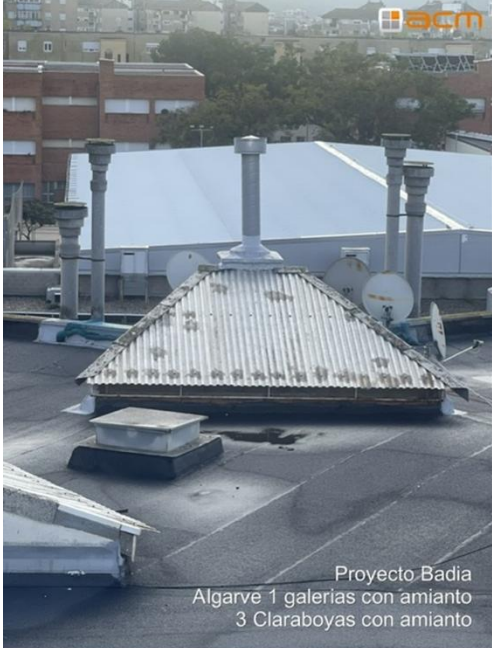 Proyecto Badia Algarve 1 galerías con amianto 3 Claraboyas con amianto	 Proyecto Badia Algarve 1 galerías con amianto 3 Claraboyas con amianto
 Proyecto Badia Algarve 1 galerías con amianto 3 Claraboyas con amianto Observacions: Galeries amb amiant amb tubs 3 Claraboies amb remats d'amiant	

Carrer d'Algarve 3, Galeria A

Plànol de situació

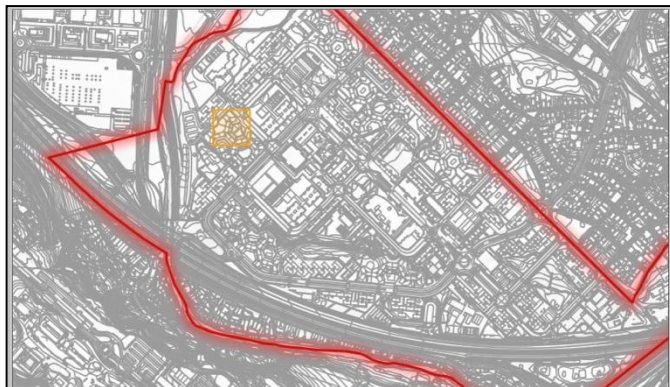

Fotografia general



Fotografies de detall



Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Coberta amb estructura de metacrilat.

Tubs en cada lateral.

Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.

Afectació entrada edifici per instal·lació de bastida.

Connexió tubs a caldera: 4 · Habitatges: 3F, 5F, 2A, 3A.


Carrer d'Algarve 3, Galeria A

Fotografies connexions tubs



Carrer d'Algarve 3, Galeria B

Plànol de situació

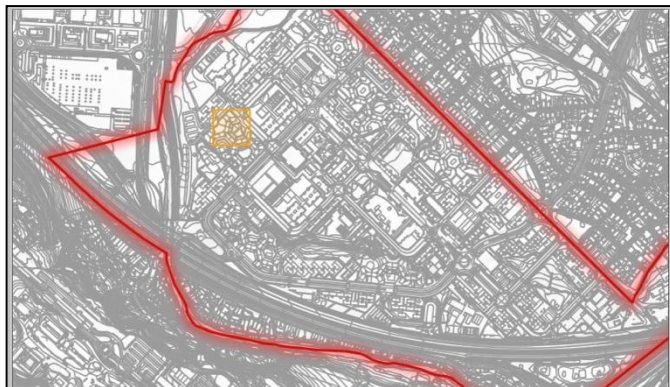

Fotografia general



Fotografies de detall



Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Sense coberta.

Tubs en cada lateral.


Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.

Part baixa amb esquerdes.

Connexió tubs a caldera: 3 · Habitatges: 1B, 4B, 3C.


Carrer d'Algarve 3, Galeria B

Fotografies connexions tubs

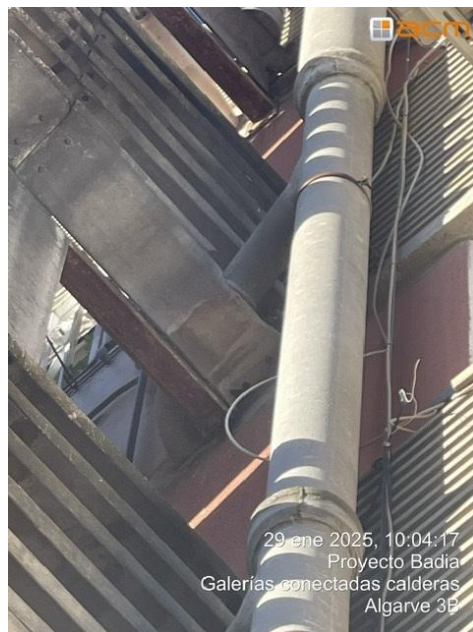

Carrer d'Algarve 3, Galeria C


Plànol de situació

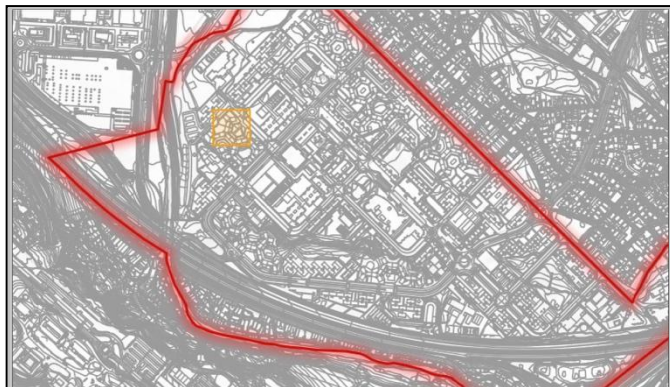

Fotografia general



Fotografies de detall

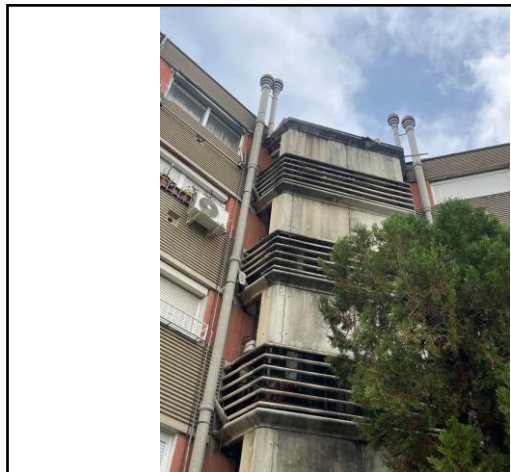

Escenari: 2A



Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:


Tancament superior de metacrilat
Tubs en cada lateral.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
Part baixa amb esquerdes.
Arbre que afecta a la instal·lació de bastida.
Connexió tubs a caldera: 4 · Habitatges: 2D, 3D, 3E, 4E.

Carrer d'Algarve 3, Galeria C

Fotografies connexions tubs




ALGARVE, 3 – COBERTA

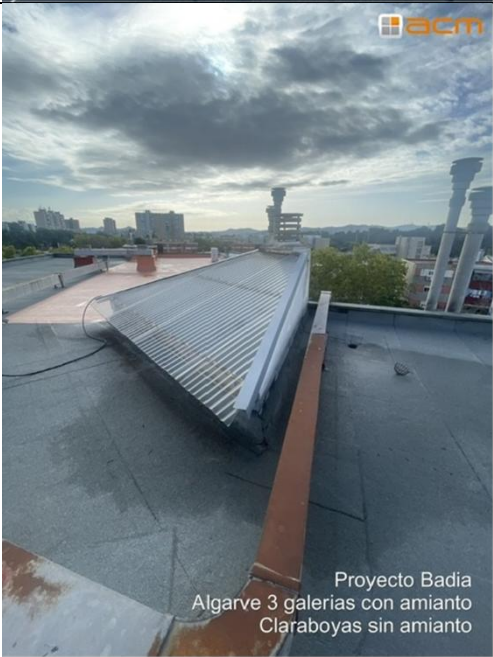 Projecto Badia Algarve 3 galerias con amianto Claraboyas sin amianto	 Projecto Badia Algarve 3 galerias con amianto Claraboyas sin amianto
 Projecto Badia Algarve 3 galerias con amianto Claraboyas sin amianto	 Projecto Badia Algarve 3 galerias con amianto Residuo claraboya
Observacions: Galeries amb amiant amb tubs 3 Claraboies sense remats d'amiant 1 Residu de claraboia a la coberta	

Carrer d'Algarve 5, Galeria A



Plànol de situació

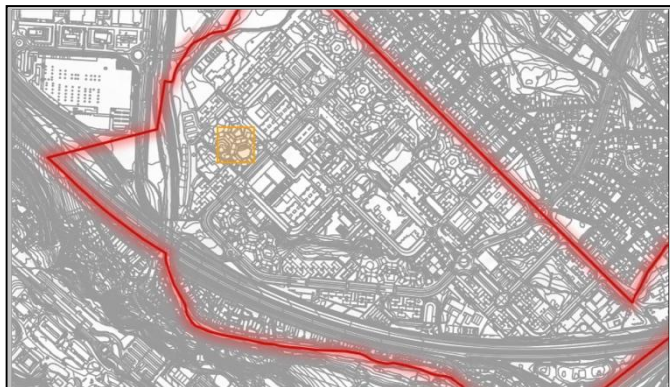

Fotografia general



Fotografies de detall

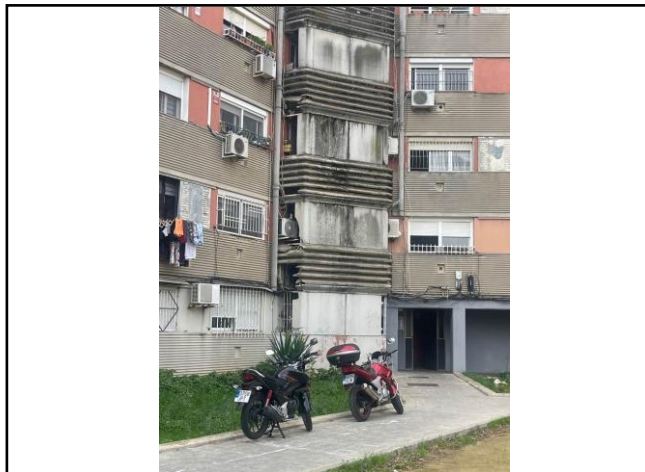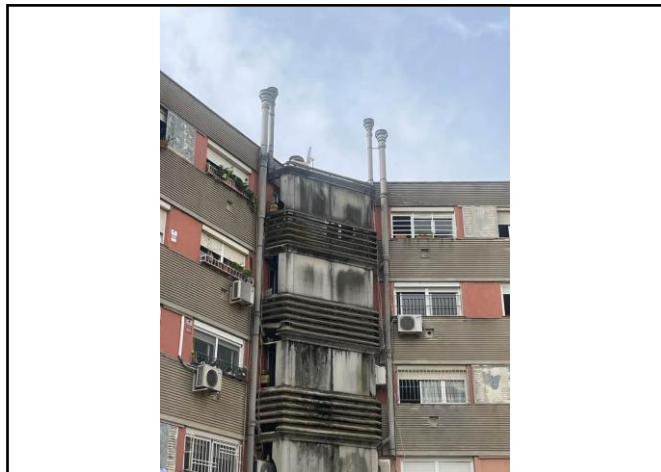

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Tubs en cada lateral.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
Afectació entrada edifici per la bastida i ocupació de zona de vianants.
Sense coberta.
Part Baixa amb esquerdes.
Instal·lació de gas present.
Connexió tubs a caldera: 3 · Habitatges: 1A, 2A, 3F.


Carrer d'Algarve 5, Galeria A

Fotografies connexions tubs



Carrer d'Algarve 5, Galeria B

Plànol de situació

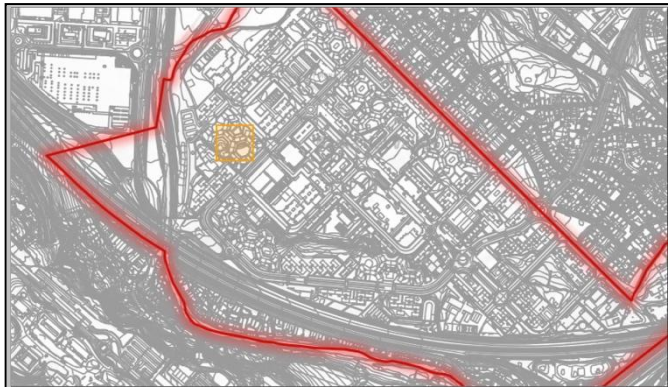

Fotografia general



Fotografies de detall



Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Tubs en cada lateral.

Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.

Part baixa amb esquerdes.

Arbre que afecta a la instal·lació de bastida.

Connexió tubs a caldera: 3 · Habitatges: 1B, 2B, 3C.


Carrer d'Algarve 5, Galeria B

Fotografies connexions tubs



Carrer d'Algarve 5, Galeria C



Plànol de situació

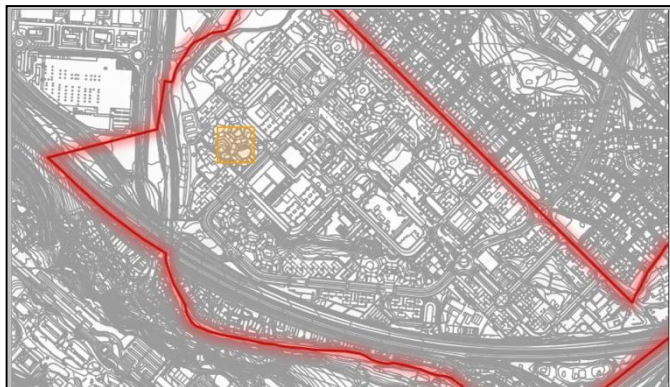

Fotografia general



Fotografies de detall

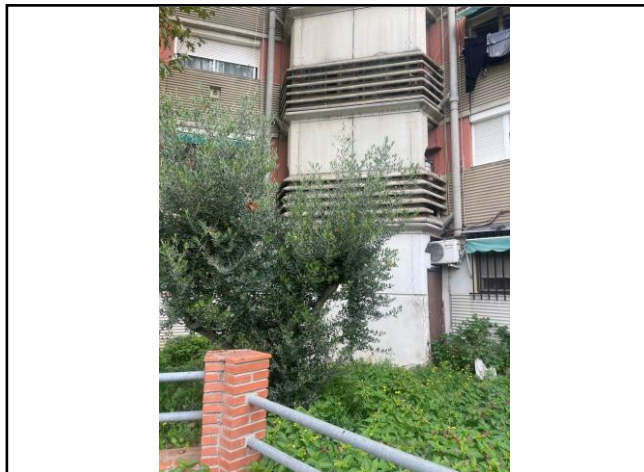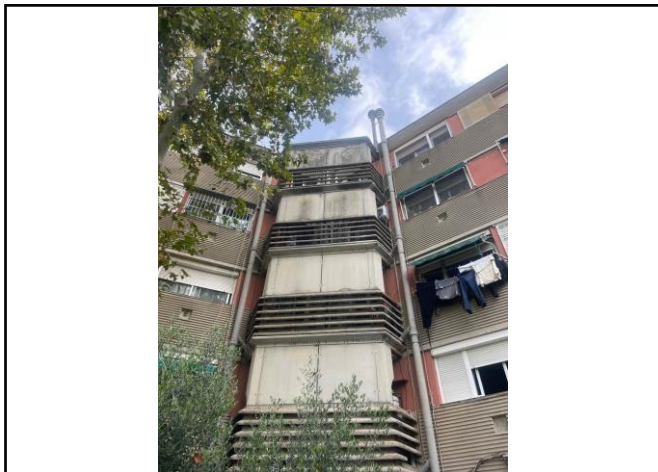

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:




Tubs en cada lateral.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
Esquerdes a la planta baixa.
Presència d'arbre davant de la galeria.
Instal·lació de gas present.
Sense coberta.
Connexió tubs a caldera: 2 · Habitatges: 5E, 1D.

Carrer d'Algarve 5, Galeria C

Fotografies connexions tubs





ALGARVE, 5 – COBERTA

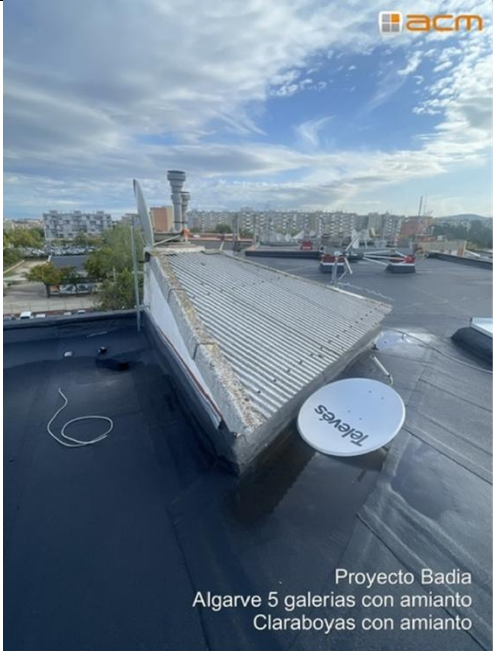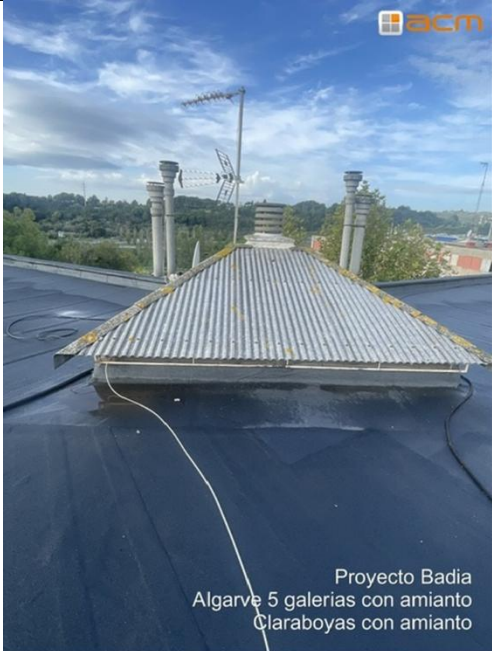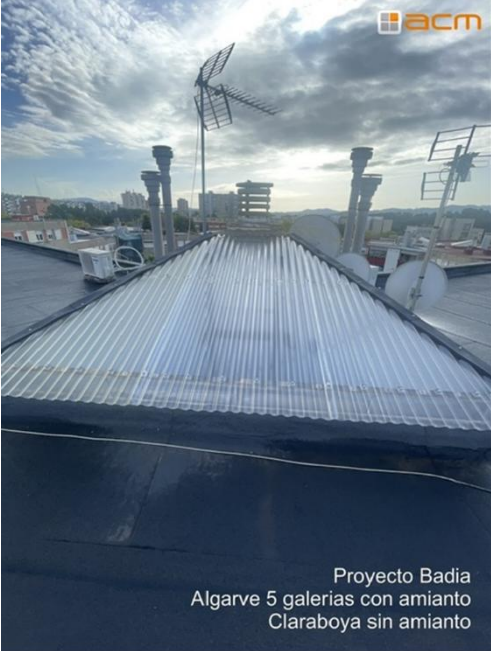 Proyecto Badia Algarve 5 galerias con amianto Claraboyas con amianto	 Proyecto Badia Algarve 5 galerias con amianto Claraboyas con amianto
 Proyecto Badia Algarve 5 galerias con amianto Claraboya sin amianto Observacions: Galeries amb amiant amb tubs 2 Claraboies amb remats d'amiant i 1 sense	

Carrer d'Algarve 11, Galeria A

Plànol de situació

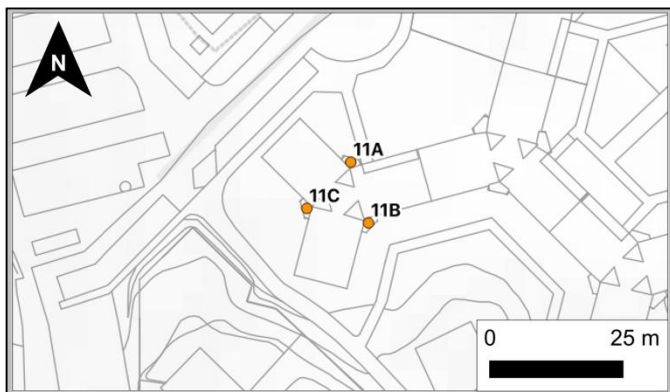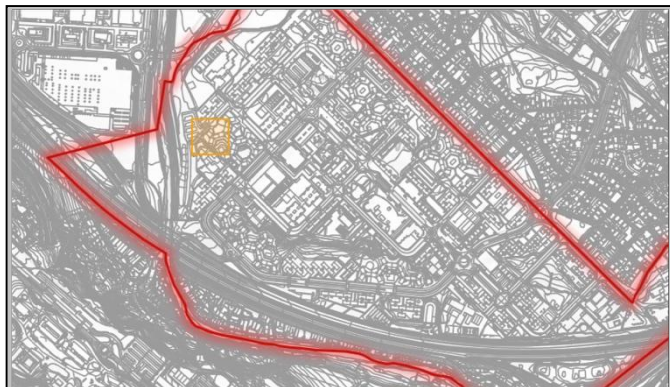

Fotografia general



Fotografies de detall



Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Tubs en cada lateral.

Sense coberta.

Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.

Afectació entrada edifici per bastida i ocupació de zona de vianants.

Connexió tubs a caldera: 3 · Habitatges: 3A, 2F, 3F.



Carrer d'Algarve 11, Galeria A

Fotografies connexions tubs



Carrer d'Algarve 11, Galeria B

Plànol de situació

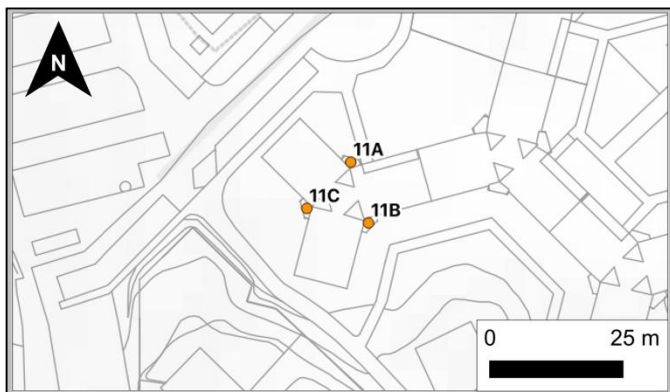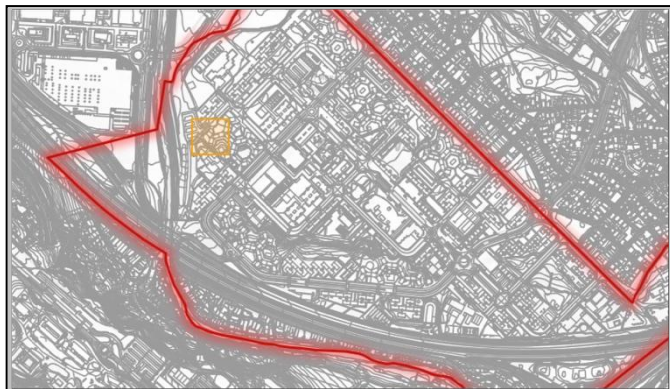

Fotografia general



Fotografies de detall



Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Tubs en cada lateral.

Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.

Instal·lació de gas present.


Sense coberta.

Jardí sense afectació de bastida.

Connexió tubs a caldera: 6 · Habitatges: 1B, 2B, 3B, 5B, 2C, 3C.



Carrer d'Algarve 11, Galeria B

Fotografies connexions tubs

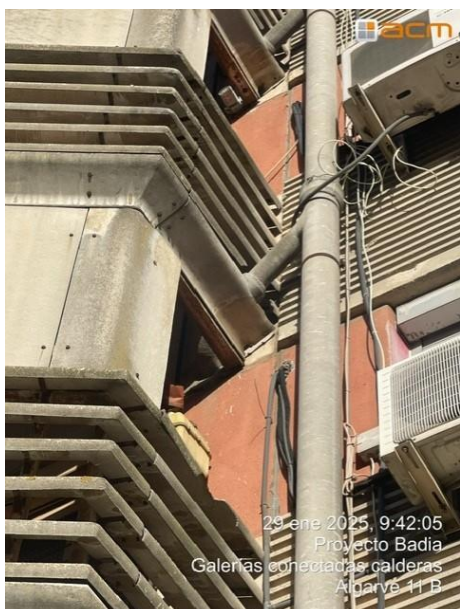

Carrer d'Algarve 11, Galeria C



Plànol de situació

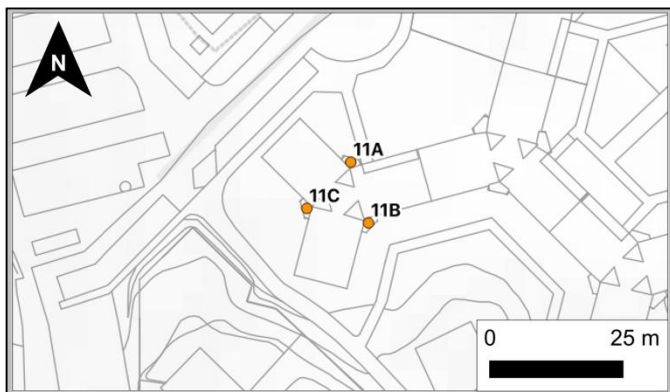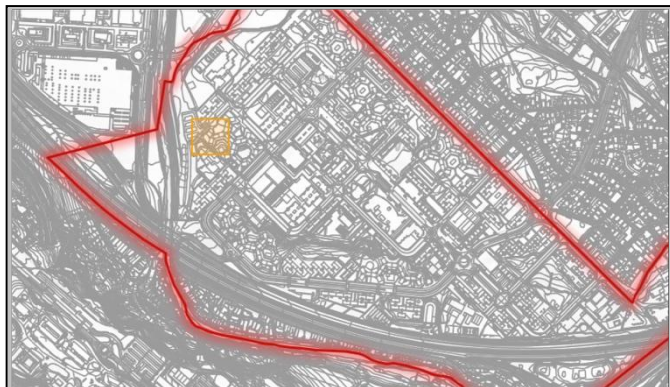

Fotografia general



Fotografies de detall

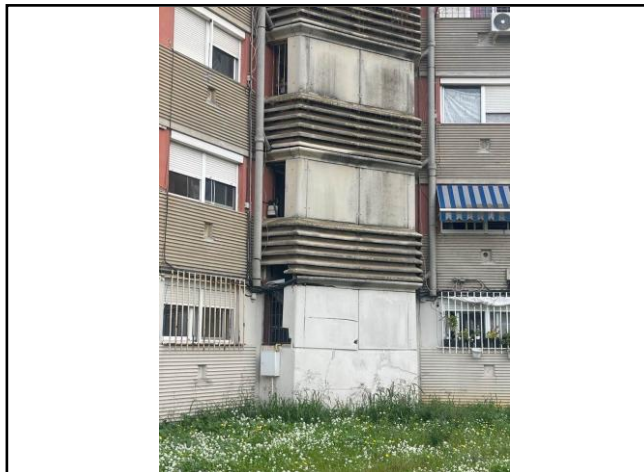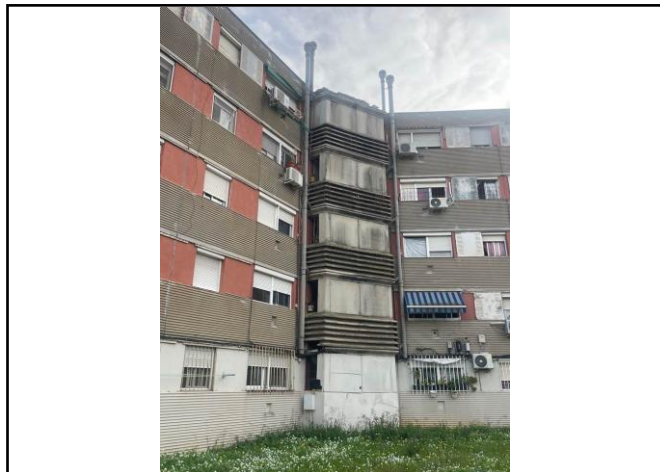

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Tubs en cada lateral.

Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.

Esquerdes a la planta baixa.


Connexió tubs a caldera: 2 · Habitatges: 2D, 3D.

Carrer d'Algarve 11, Galeria C

Fotografies connexions tubs




ALGARVE, 11 – COBERTA

  Proyecto Badia Algarve 11 galerias con amianto 3 Claraboyas con amianto	  Proyecto Badia Algarve 11 galerias con amianto 3 Claraboyas con amianto
  Proyecto Badia Algarve 11 galerias con amianto 3 Claraboyas con amianto Observacions: Galeries amb amiant amb tubs 3 Claraboies amb remats d'amiant	

Avinguda Cantàbric 13, Galeria A


Plànol de situació

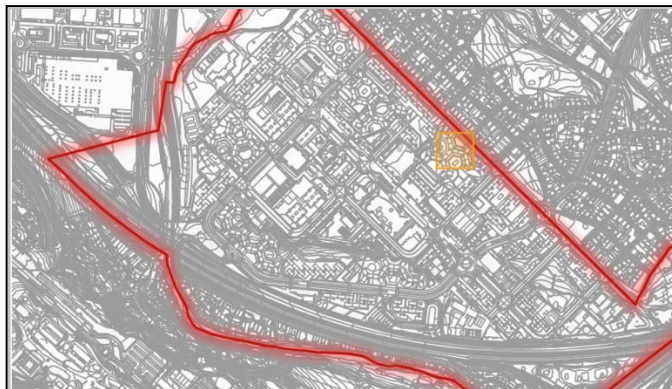

Fotografia general



Fotografies de detall

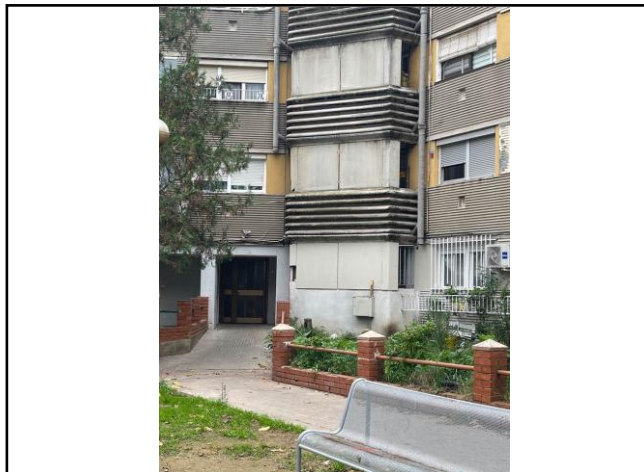

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Coberta amb estructura metàl·lica i policarbonat.
 Dos tubs en cada lateral.
 Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
 Jardí privat.
 Afectació entrada edifici per la bastida i ocupació de zona de vianants.
 Connexió tubs a caldera: 1 · Habitatge: 3F.

Avinguda Cantàbric 13, Galeria A

Fotografies connexions tubs



Avinguda Cantàbric 13, Galeria B


Plànol de situació



Fotografia general



Fotografies de detall

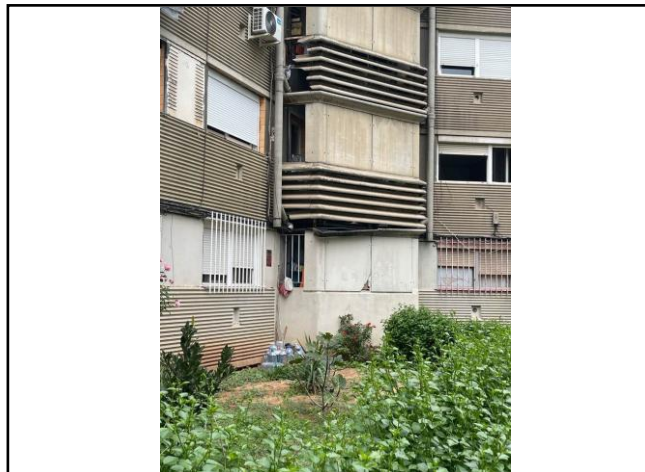

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:


Coberta amb estructura metàl·lica i policarbonat.
 Dos tubs en cada lateral.
 Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
 Part Baixa façana esquerdata.
 Jardí sense afectació per col·locació de la bastida.
 Connexió tubs a caldera: 5 · Habitatges: 2B, 3B, 2C, 3C, 4C.

Avinguda Cantàbric 13, Galeria B


Fotografies connexions tubs



Avinguda Cantàbric 13, Galeria C

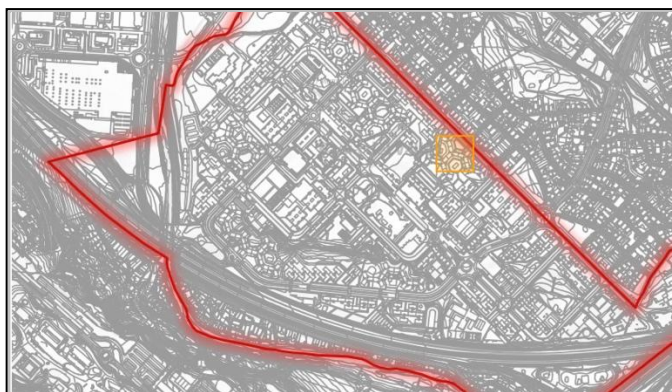

Fotografies de detall

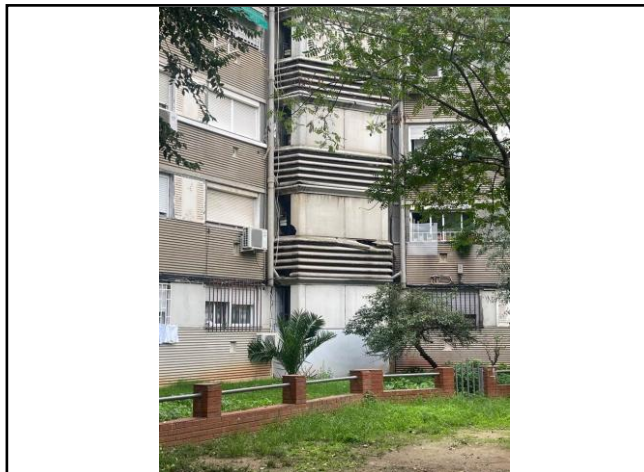

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:



Coberta amb estructura metàl·lica i policarbonat.
 Dos tubs en cada lateral.
 Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
 Part Baixa façana esquerdata.
 Arbre afecta col·locació bastida.
 Jardí sense afectació per col·locació de la bastida.
 Connexió tubs a caldera: 3 · Habitatges: 1D, 2D, 2E.

Avinguda Cantàbric 13, Galeria C

Fotografies connexions tubs





AVINGUDA DEL CANTÀBRIC, 13 – COBERTA

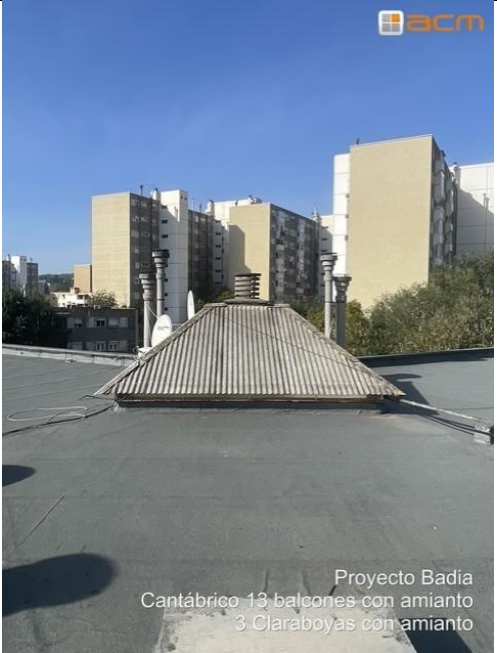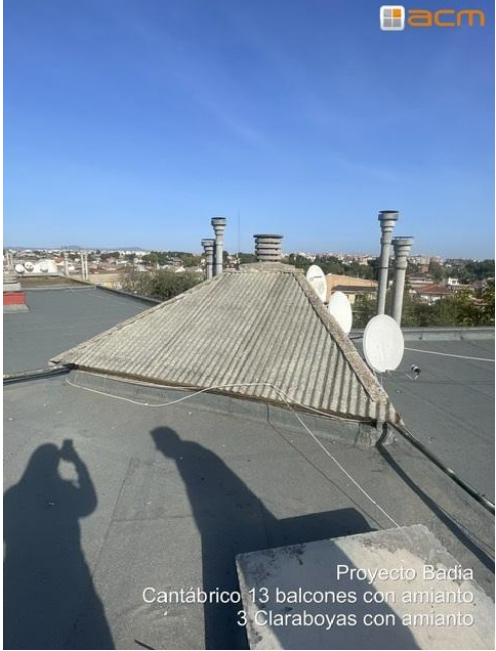 Projecto Badia Cantábrico 13 balcones con amianto 3 Claraboyas con amianto	 Projecto Badia Cantábrico 13 balcones con amianto 3 Claraboyas con amianto
 Projecto Badia Cantábrico 13 balcones con amianto 3 Claraboyas con amianto Observacions: Galeries amb amiant amb tubs 3 Claraboies amb remats d'amiant	

Avinguda Cantàbric 15, Galeria A



Plànol de situació

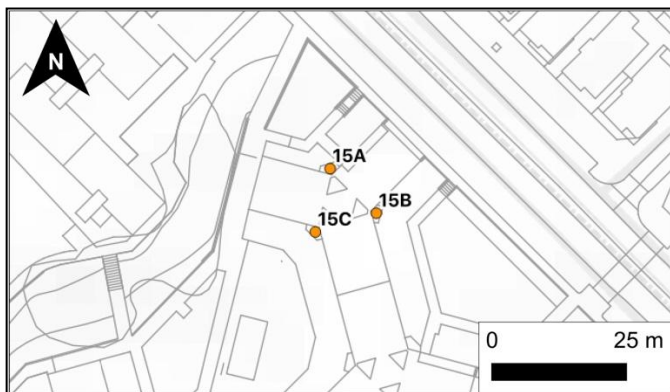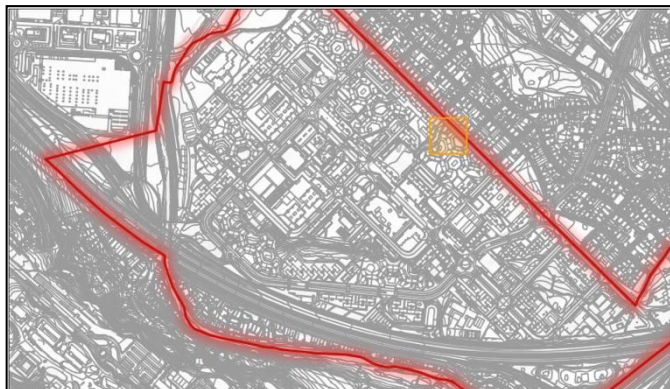

Fotografia general



Fotografies de detall

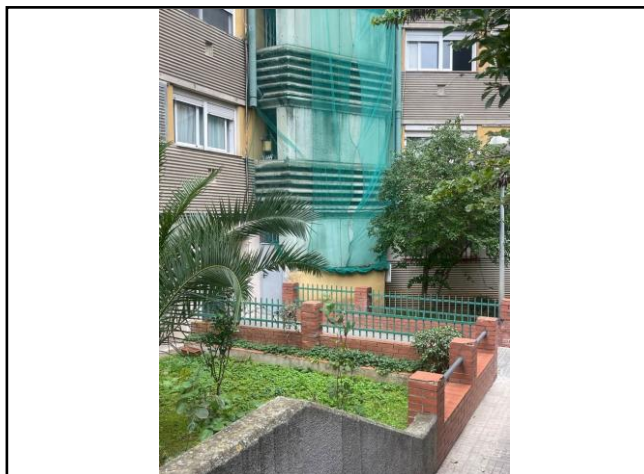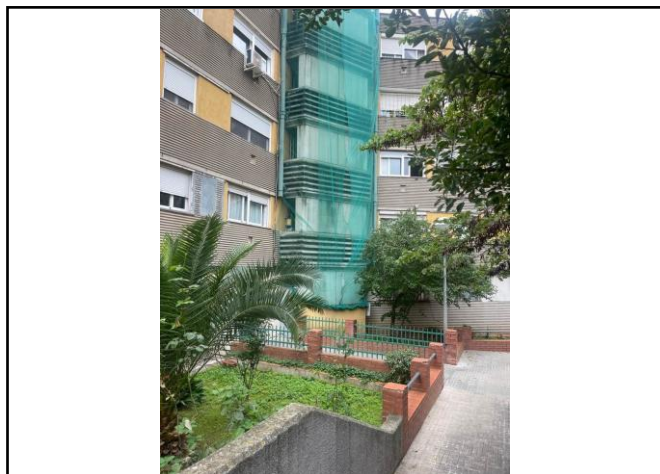

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)



Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Coberta amb estructura metàl·lica i policarbonat.
Xarxa de protecció instal·lada per evitar caiguda d'elements.
Dos tubs en cada lateral.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
Arbre i entrada afecten a la col·locació de la bastida.
Connexió tubs a caldera: xarxa de protecció impedeix visibilitat

Avinguda Cantàbric 15, Galeria B


Plànol de situació

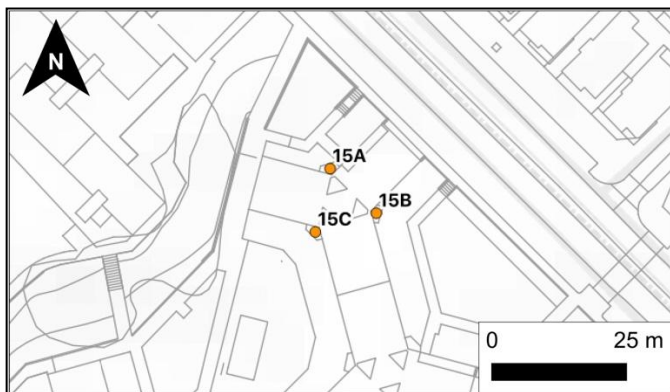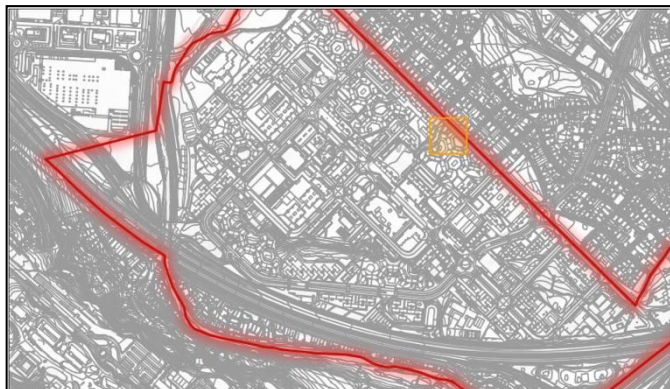

Fotografia general



Fotografies de detall

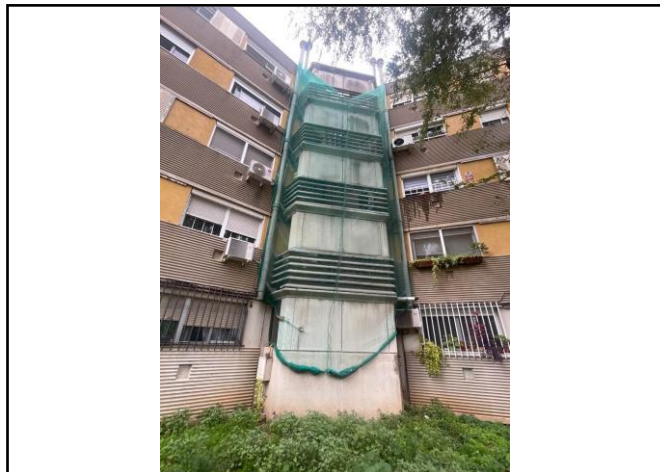

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)



Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:


- Sense coberta.
- Xarxa de protecció instal·lada per evitar caiguda d'elements.
- Dos tubs en cada lateral.
- Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
- Part baixa façana esquerdata.
- Jardí sense afectació per la col·locació de la bastida.
- Connexions tubs a caldera: la xarxa de protecció impedeix la visualització

Avinguda Cantàbric 15, Galeria C


Plànol de situació

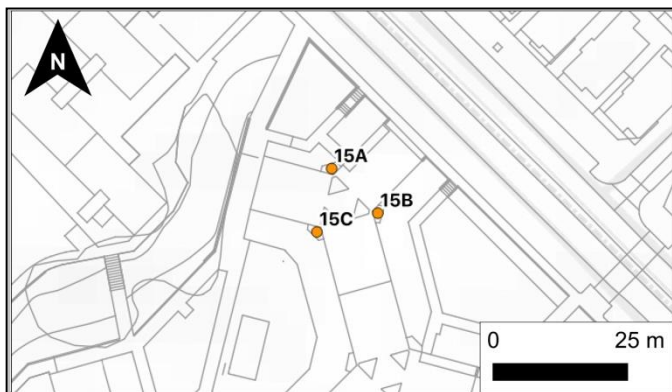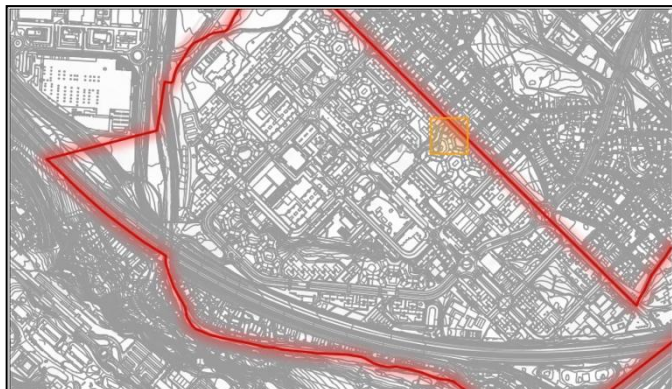

Fotografia general

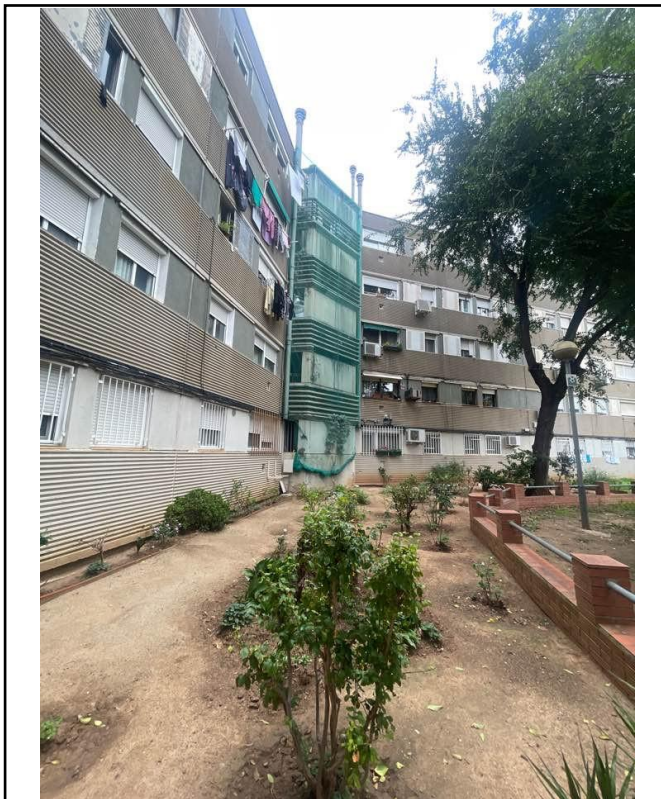

Fotografies de detall

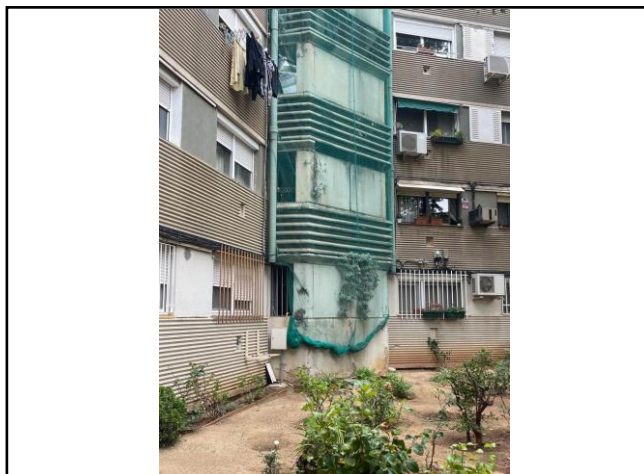

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Sense coberta.

Xarxa de protecció instal·lada per evitar caiguda d'elements.

Dos tubs en cada lateral.

Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.

Part Baixa façana esquerdada

Jardí sense afectació per col·locació de la bastida.


Connexions tubs a caldera: la xarxa de protecció impedeix la visualització

AVINGUDA DEL CANTÀBRIC, 15 – COBERTA


 Projecte Badia Cantàbric 15 balcones con amianto 3 Claraboyas con amianto	 Projecte Badia Cantàbric 15 balcones con amianto 3 Claraboyas con amianto
 Projecte Badia Cantàbric 15 balcones con amianto 3 Claraboyas con amianto Observacions: Galeries amb amiant amb tubs 3 Claraboies amb remats d'amiant	

Carrer Santander 5, Galeria A

Plànol de situació

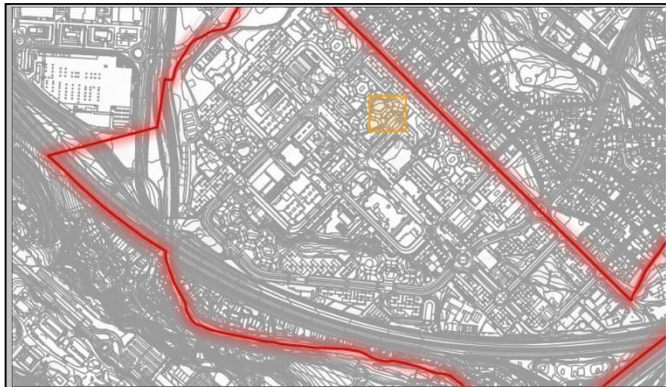

Fotografia general

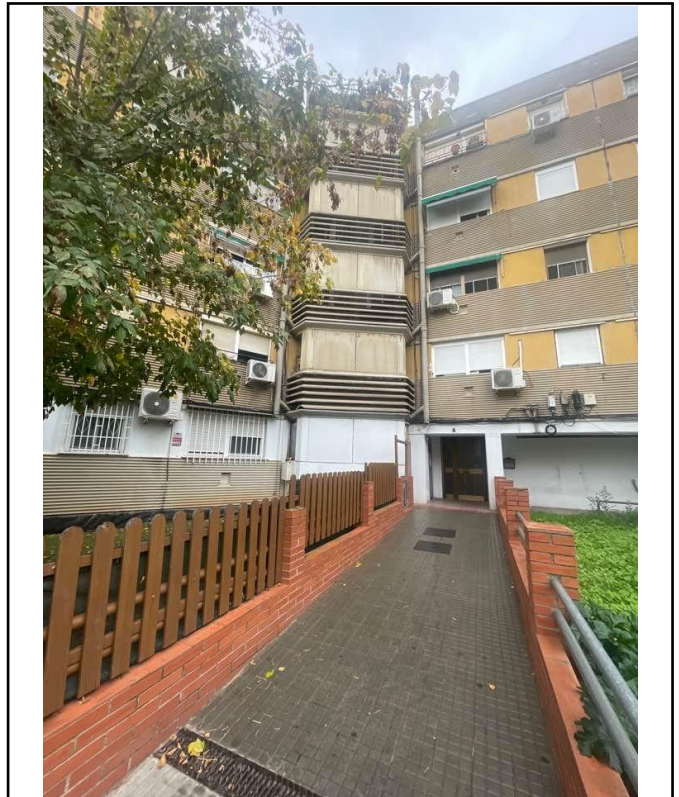

Fotografies de detall



Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Coberta amb estructura metàl·lica i policarbonat. Dos tubs en cada lateral.

Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.

Jardí privat tancat no afecta la col·locació de bastida.

Construcció amb reixes metàl·liques per darrere de les lames d'amiant ciment a la galeria de la planta baixa. Part inferior façana esquerdata.

Afectació entrada edifici i ocupació de zona de vianants per la bastida.

Connexió tubs a caldera: 6 · Habitatges: 1A, 3A, 4A, 3F, 4F, 5F.



Carrer Santander 5, Galeria A

Fotografies connexions tubs




Carrer Santander 5, Galeria B



Plànol de situació

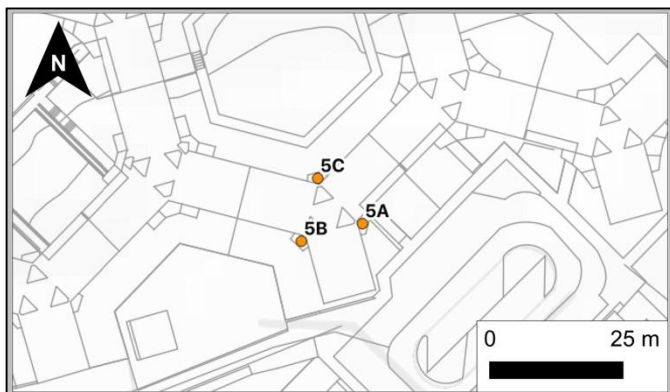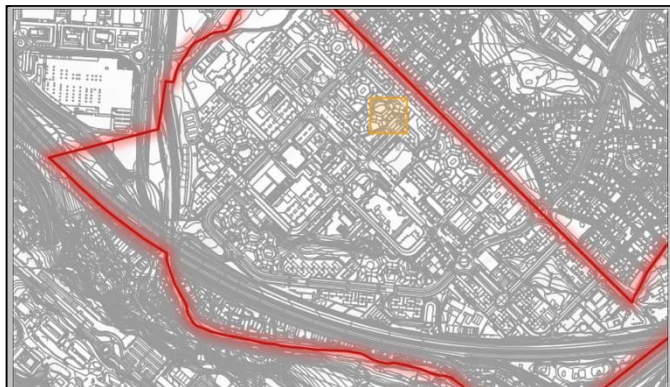

Fotografia general

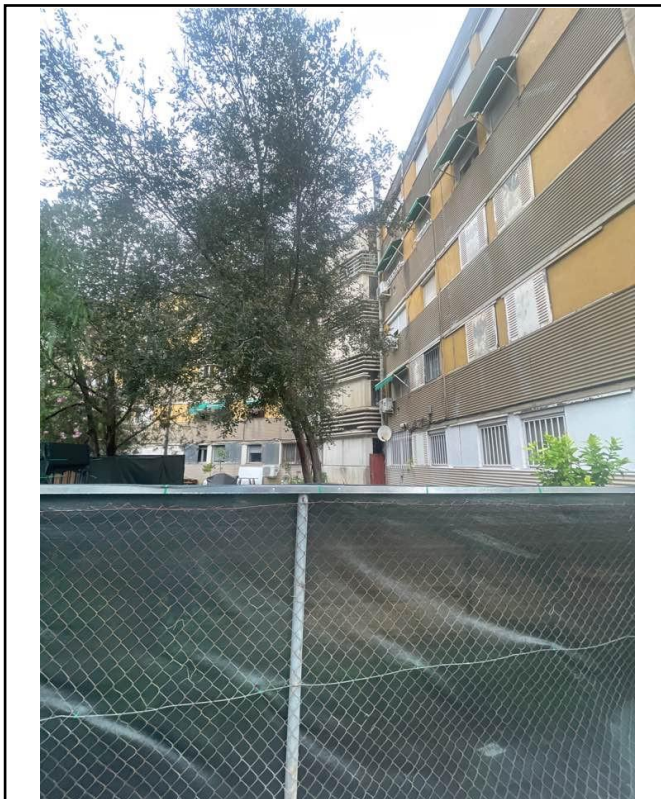

Fotografies de detall

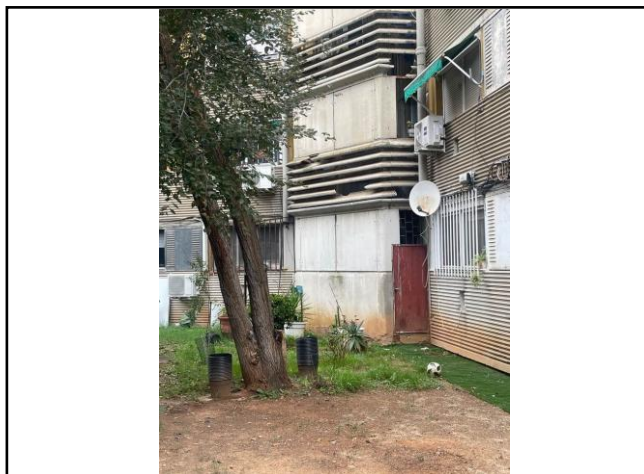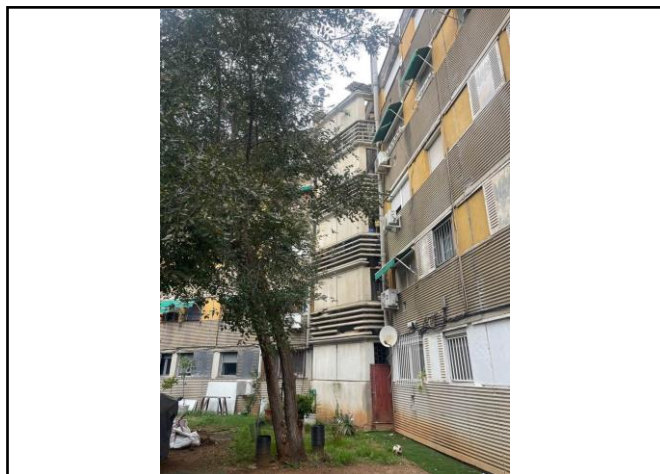

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Coberta amb estructura metàl·lica i policarbonat.

Tubs en cada lateral.

Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.

Afectació entrada edifici per la bastida.



Construcció amb reixes per darrera de les lames d'amiant ciment i d'obra a la galeria dels habitatges 1B, 1C.

Jardí privat amb tanca.

Connexió tubs a caldera: 0

Carrer Santander 5, Galeria C

Plànol de situació

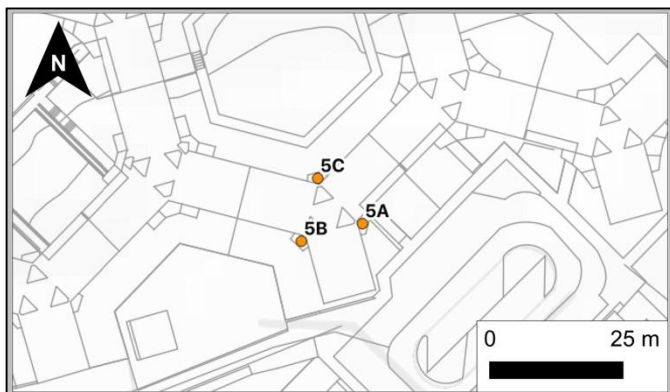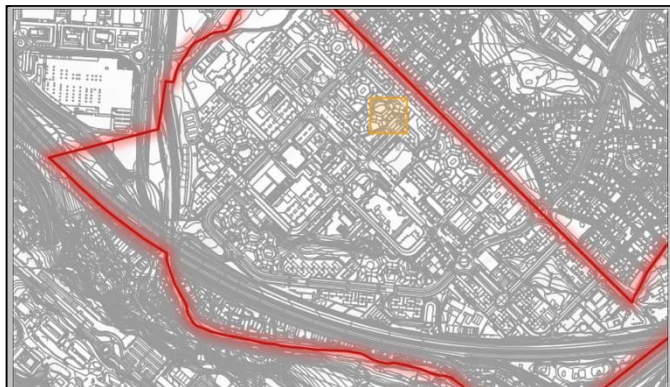

Fotografia general



Fotografies de detall



Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:


Coberta amb estructura metàl·lica i policarbonat.
Tubs en cada lateral.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
Part baixa façana esquerdata.
Arbre amb afectació per la bastida.
Jardí sense afectació per col·locació de la bastida.
Connexió tubs a caldera: 2 · Habitatges: 1E, 4E.

Carrer Santander 5, Galeria C

Fotografies connexions tubs





SANTANDER, 5 – COBERTA

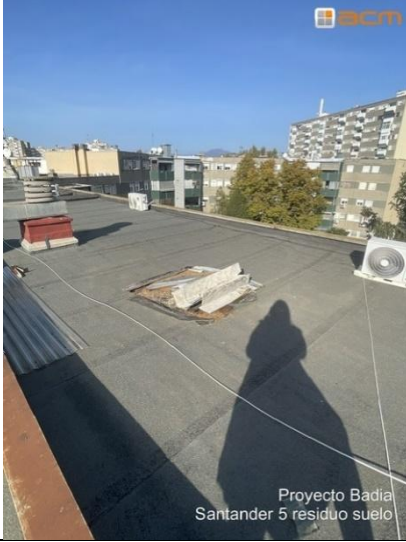 Proyecto Badia Santander 5 balcones con amianto y con tubos Claraboya entera con amianto	 Proyecto Badia Santander 5 balcones con amianto y con tubos 2 Claraboya con cumbreras y residuo suelo
 Proyecto Badia Santander 5 balcones con amianto y con tubos 2 Claraboya con cumbreras y residuo suelo	 Proyecto Badia Santander 5 balcones con amianto y con tubos 2 Claraboya con cumbreras y residuo suelo
 Proyecto Badia Santander 5 balcones con amianto y con tubos 2 Claraboya con cumbreras y residuo suelo	 Proyecto Badia Santander 5 residuo suelo
Observacions: Galeries amb amiant amb tubs 3 Claraboies amb remats d'amiant (2 amb remats superiors d'amiant) Residus en el sòl	

Carrer Saragossa 6, Galeria A


Plànol de situació

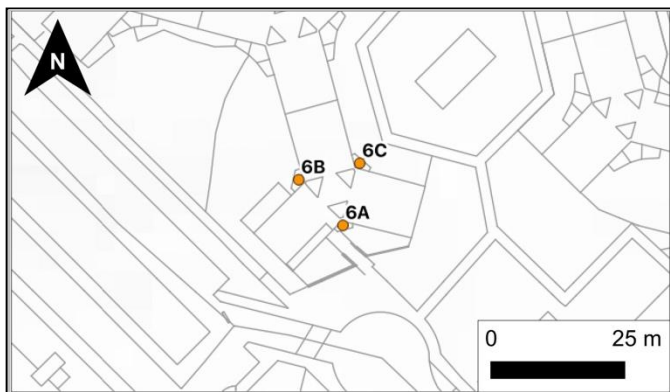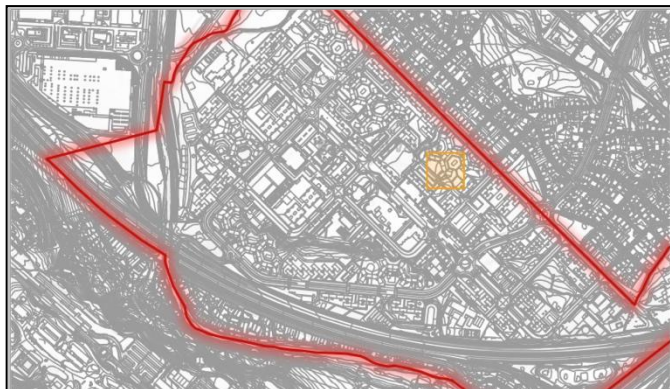

Fotografia general



Fotografies de detall

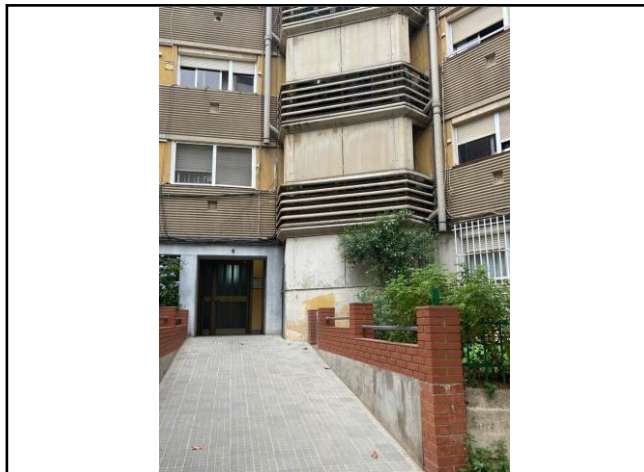

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)


Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Coberta amb estructura metàl·lica i policarbonat.
 Dos tubs en cada lateral.
 Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
 Afectació entrada edifici i jardí (gessamí) per la bastida.
 Connexió tubs a caldera: 2 · Habitatges: 4A, 2F.



Carrer Saragossa 6, Galeria A

Fotografies connexions tubs

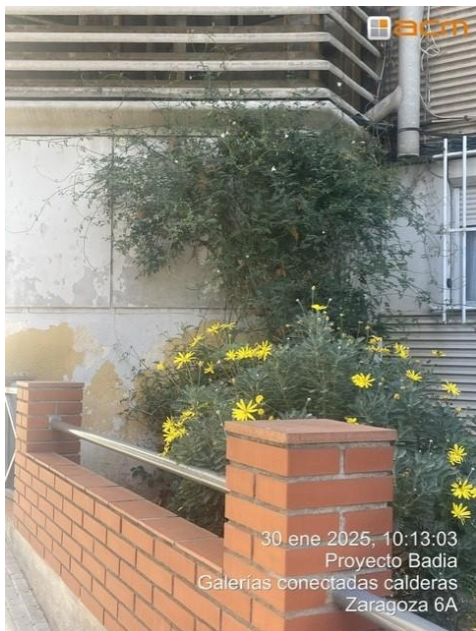

Carrer Saragossa 6, Galeria B


Plànol de situació

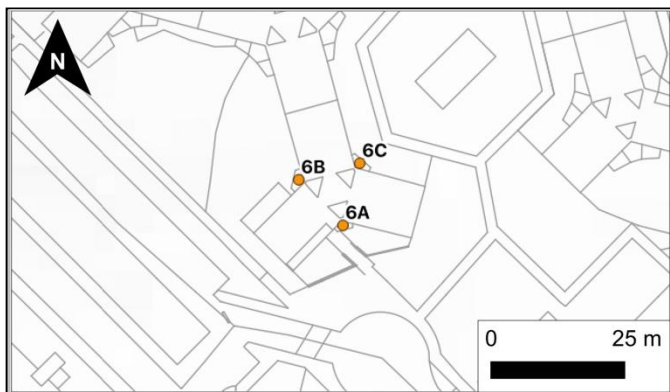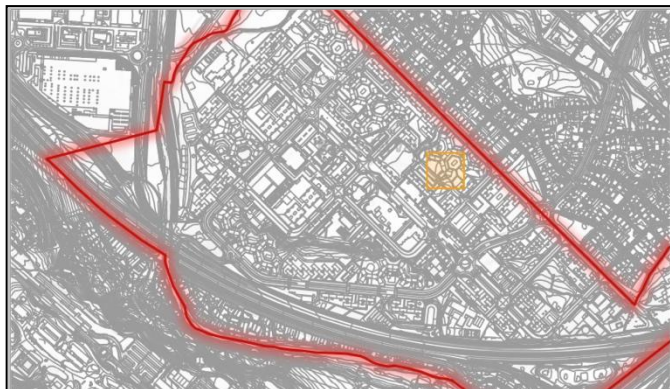

Fotografia general



Fotografies de detall

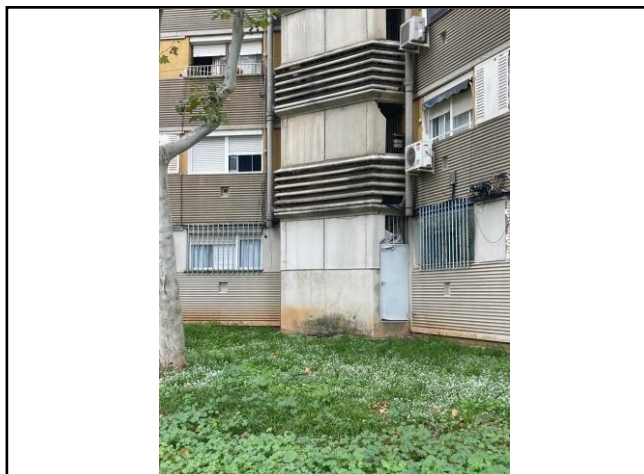

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Coberta amb estructura metàl·lica amb xapa.
 Dos tubs en cada lateral.
 Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
 Part baixa façana esquerdata.
 Jardí sense afectació per col·locació de la bastida.
 Connexió tubs a caldera: 5 · Habitatges: 1B, 5B, 1C, 3C, 4C.



Carrer Saragossa 6, Galeria B

Fotografies connexions tubs



Carrer Saragossa 6, Galeria C


Plànol de situació

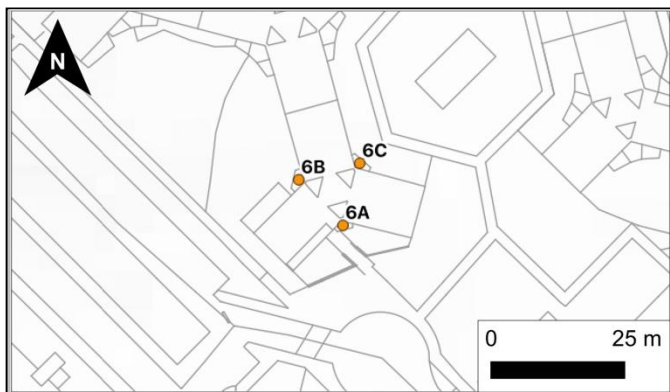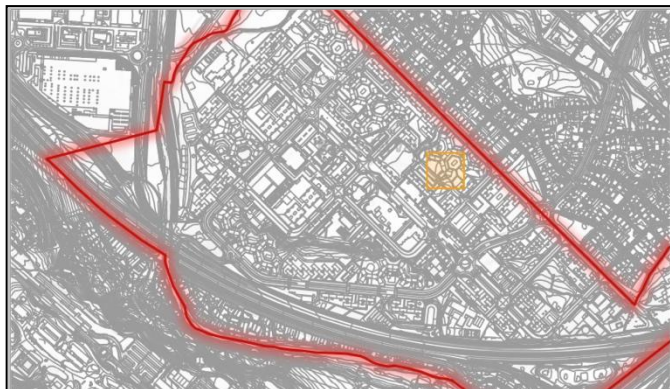

Fotografia general



Fotografies de detall

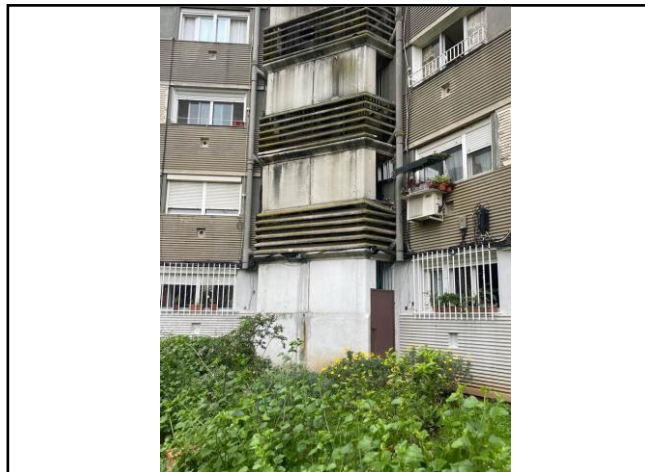

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Coberta amb estructura metàl·lica i policarbonat.

Dos tubs en cada lateral.

Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.

Construcció amb reixes metàl·liques per darrera de les lames d'amiant ciment i d'obra a la galeria de l'habitatge 1E (habitació).

Bardissa afecta col·locació bastida

Jardí sense afectació per col·locació de la bastida.



Connexió tubs a caldera: 4 · Habitatges: 2D, 3D, 2E, 3E.

Carrer Saragossa 6, Galeria C

Fotografies connexions tubs




SARAGOSSA, 6 – COBERTA

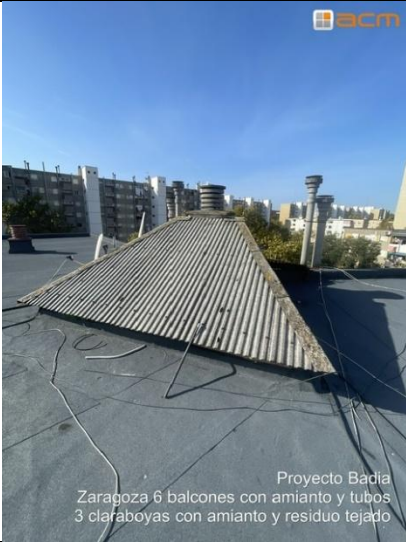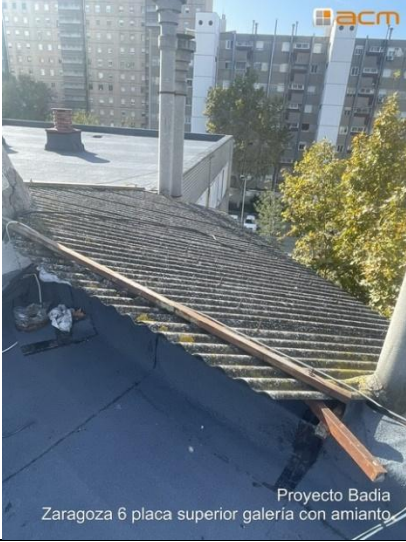 Proyecto Badia Zaragoza 6 balcones con amianto y tubos 3 claraboyas con amianto y residuo tejado	 Proyecto Badia Zaragoza 6 balcones con amianto y tubos 3 claraboyas con amianto y residuo tejado
 Proyecto Badia Zaragoza 6 balcones con amianto y tubos 3 claraboyas con amianto y residuo tejado	 Proyecto Badia Zaragoza 6 balcones con amianto y tubos 3 claraboyas con amianto y residuo tejado
 Proyecto Badia Zaragoza 6 placa superior galeria con amianto	 Proyecto Badia Zaragoza 6 placa superior galeria con amianto
Observacions: Galeries amb amiant amb tubs 3 Claraboies amb remats d'amiant. Placa superior galeria amb amiant. Residus d'amiant al sòl.	

Carrer Segòvia 7, Galeria A


Plànol de situació

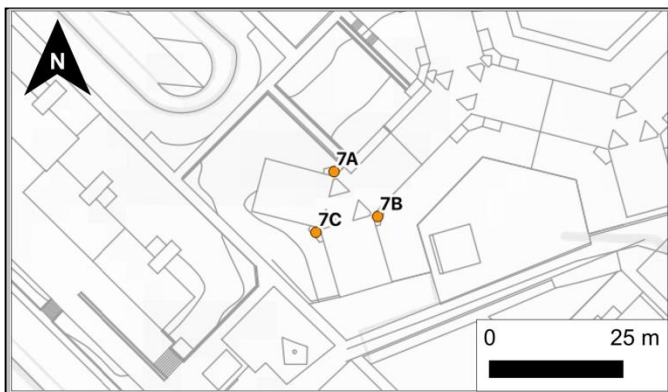

Fotografia general



Fotografies de detall

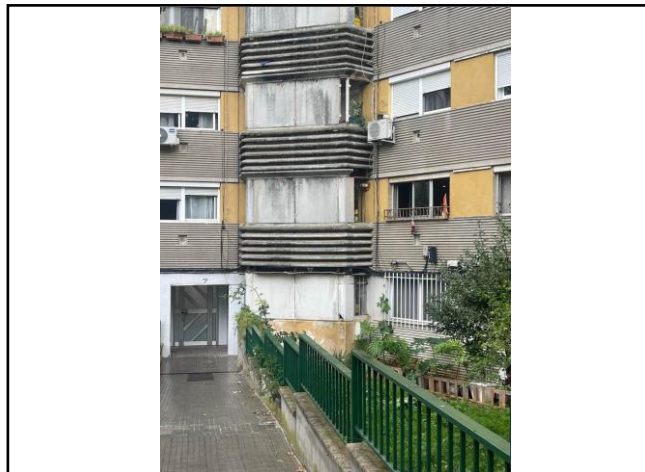

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Sense coberta.

Sense tubs, amb shunt.



Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.

Afectació entrada edifici per la bastida.

Plaques de policarbonat entremig de les galeries.

Carrer Segòvia 7, Galeria B

Plànol de situació

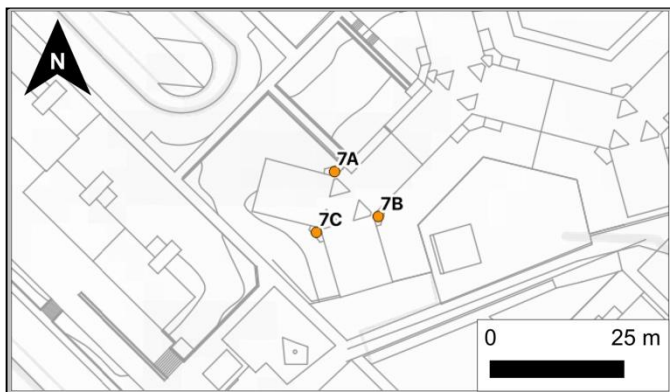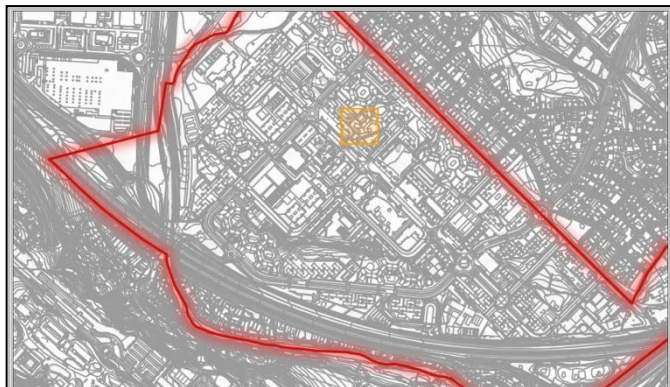

Fotografia general



Fotografies de detall





Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Coberta amb estructura metàl·lica i policarbonat.
Sense tubs, amb shunt.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana.
Afectació entrada edifici per la bastida.
Jardí particular sense afectació per col·locació de la bastida.

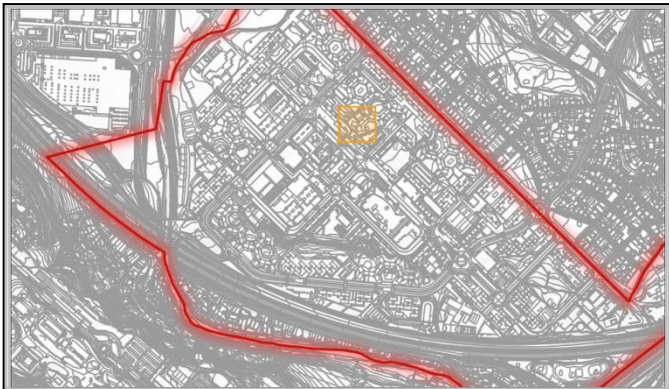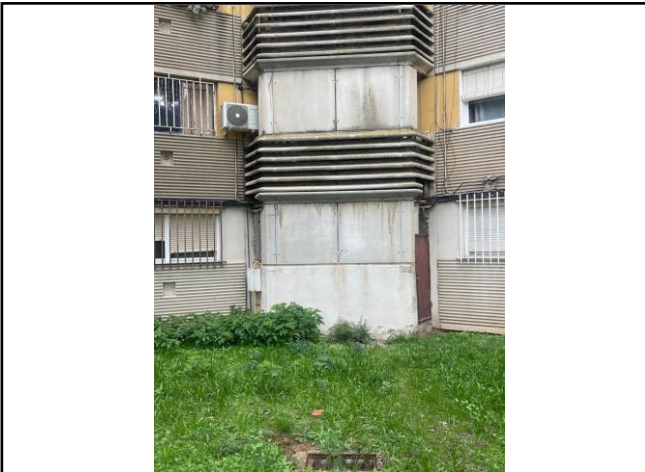Carrer Segòvia 7, Galeria C	
Plànol de situació  	Fotografia general 
Fotografies de detall  	
Escenari: 2A	Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)
Estat de Degradació: Molt Alta	
Observacions: Sense coberta. Sense tubs, amb shunt. Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana. Jardí particular no afecta per col·locació de la bastida.	

SEGOVIA, 7 – COBERTA



 Proyecto Badia Segovia 7 balcones con amianto y 2 shunts Claraboyas con amianto	 Proyecto Badia Segovia 7 balcones con amianto y 2 shunts Claraboyas con amianto	
	 Proyecto Badia Segovia 7 balcones con amianto y 2 shunts Claraboyas con amianto	
Observacions: Galeries amb amiant 2 Shunts 3 Claraboies amb remats d'amiant		

ALGARVE, 9 – COBERTA




Observacions:
 Galeries sense amiant
 Sense Shunts
 3 Barrets d'amiant
 3 Claraboies amb remats d'amiant


SEGOVIA, 1 – COBERTA

  Proyecto Badia Segovia 1 balcones sin amianto y 2 shunts Claraboyas sin amianto	  Proyecto Badia Segovia 1 balcones sin amianto y 2 shunts Claraboyas sin amianto
  Proyecto Badia Segovia 1 balcones sin amianto y 1 shunt en el suelo Claraboyas sin amianto	  Proyecto Badia Segovia 1 balcones sin amianto y 1 shunt en el suelo Claraboyas sin amianto
Observacions: Galeries sense amiant 2 Shunts i 1 en el sòl 3 Claraboies ja canviades i lliures d'amiant.	

SEGOVIA, 3 – COBERTA

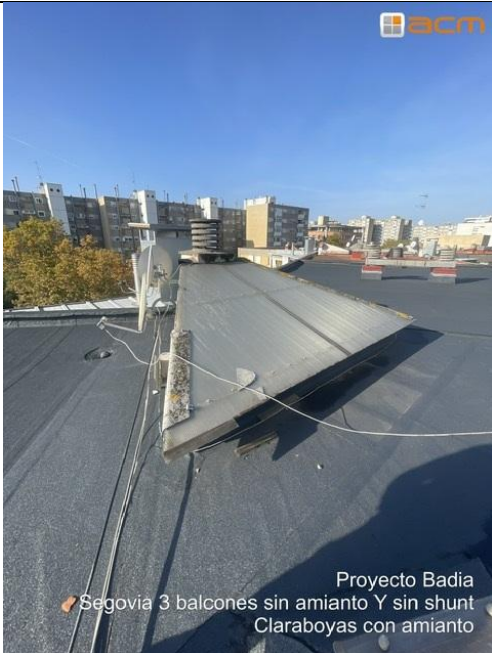 Proyecto Badia Segovia 3 balcones sin amianto Y sin shunt Claraboyas con amianto	 Proyecto Badia Segovia 3 balcones sin amianto Y sin shunt Claraboyas con amianto	
	 Proyecto Badia Segovia 3 balcones sin amianto Y sin shunt Claraboyas con amianto	
Observacions: Galeries sense amiant Sense Shunts 3 Claraboies amb remats d'amiant		


SEGOVIA, 5 – COBERTA

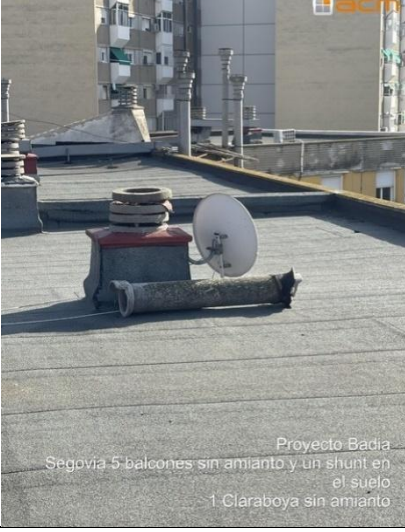 Proyecto Badia Segovia 5 balcones sin amianto y dos shunts 2 Claraboyas con amianto	 Proyecto Badia Segovia 5 balcones sin amianto y dos shunts 2 Claraboyas con amianto
 Proyecto Badia Segovia 5 balcones sin amianto y un shunt en el suelo 1 Claraboya sin amianto	 Proyecto Badia Segovia 5 balcones sin amianto y un shunt en el suelo 1 Claraboya sin amianto
 Proyecto Badia Segovia 5 balcones sin amianto y un shunt en el suelo 1 Claraboya sin amianto	
Observacions: Galeries sense amiant 3 Shunts (1 en el sòl) 2 Claraboies amb remats d'amiant i 1 sense	

OVIEDO, 2 – COBERTA

 Projecto Badia Oviedo 2 balcones sin amianto Shunt Claraboyas con amianto	 Projecto Badia Oviedo 2 balcones sin amianto Shunt Claraboyas con amianto
 Projecto Badia Oviedo 2 balcones sin amianto Sin shunt Claraboyas con amianto	 Projecto Badia Oviedo 2 balcones sin amianto Shunt en el suelo
 Projecto Badia Oviedo 2 balcones sin amianto Shunt en el suelo	
Observacions: Galeries sense amiant 3 Claraboies amb remats d'amiant 3 shunts d'amiant (1 en el sòl)	

SANTANDER, 7 – COBERTA

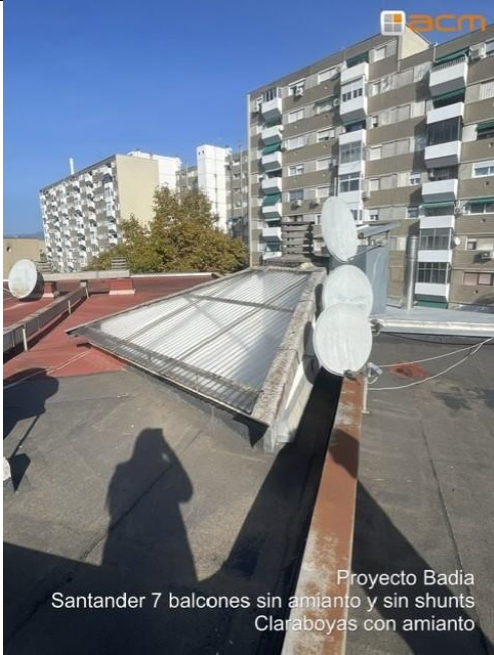 Proyecto Badia Santander 7 balcones sin amianto y sin shunts Claraboyas con amianto	 Proyecto Badia Santander 7 balcones sin amianto y sin shunts Claraboyas con amianto
 Proyecto Badia Santander 7 balcones sin amianto y sin shunts Claraboyas con amianto Observacions: Galeries sense amiant Sense Shunts 3 Claraboies amb remats d'amiant	

AVINGUDA DEL CANTÀBRIC, 9 – COBERTA

 Projecto Badia Cantábrico 9 balcones sin amianto 2 Claraboyas sin amianto	 Projecto Badia Cantábrico 9 balcones sin amianto 2 Claraboyas sin amianto
 Projecto Badia Cantábrico 9 balcones sin amianto 1 Claraboya con amianto Observacions: Galeries sense amiant Sense Shunts 1 Claraboia amb remats d'amiant i 2 sense remats d'amiant	

AVINGUDA DEL CANTÀBRIC, 7 – COBERTA

 Projecte Badia Cantàbrico 7 balcones sin amianto 1 Claraboya con amianto	 Projecte Badia Cantàbrico 7 balcones sin amianto 2 Claraboyas sin amianto
 Projecte Badia Cantàbrico 7 balcones sin amianto 2 Claraboyas sin amianto	
Observacions: Galeries sense amiant Sense Shunts 1 Claraboia amb remats d'amiant i 2 sense remats d'amiant	

AVINGUDA DEL CANTÀBRIC, 19 – COBERTA

 Proyecto Badia Cantábrico 19 balcones sin amianto 2 Claraboyas con amianto	 Proyecto Badia Cantábrico 19 balcones sin amianto 2 Claraboyas con amianto
 Proyecto Badia Cantábrico 19 balcones sin amianto 1 Claraboya con cumbrera de amianto y residuo en el suelo	
Observacions: Galleries sense amiant Sense Shunts 3 Claraboies amb remats d'amiant (1 amb remats a la part superior) Residus d'amiant en el sòl	



DIAGNOSI DE LES CCVV A INTERVENIR

ANNEX C: FITXES INSPECCIÓ VISUAL TUBS

OBRES DE RETIRADA I GESTIÓ DELS RESIDUS D'ELEMENTS AMB AMIANT
DE 127 EDIFICIS RESIDENCIALS PLURIFAMILIARS DE BADIA DEL VALLÈS

AVINGUDA BURGOS, 2 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Burgos 2	 Projecte Badia tubs Burgos 2
 Projecte Badia tubs Burgos 2 1 tub conxició caldera	 Projecte Badia tubs Burgos 2 1 tub conxició caldera
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 2	

AVINGUDA BURGOS, 4 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Burgos 4	 Projecte Badia tubs Burgos 4
 Projecte Badia tubs Burgos 4 1 tub conexió caldera	
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 1	


AVINGUDA BURGOS, 6 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Burgos 6	 Projecte Badia tubs Burgos 6
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 0	

AVINGUDA BURGOS, 14 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Burgos 14	 Projecte Badia tubs Burgos 14
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 0	

AVINGUDA BURGOS, 16 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

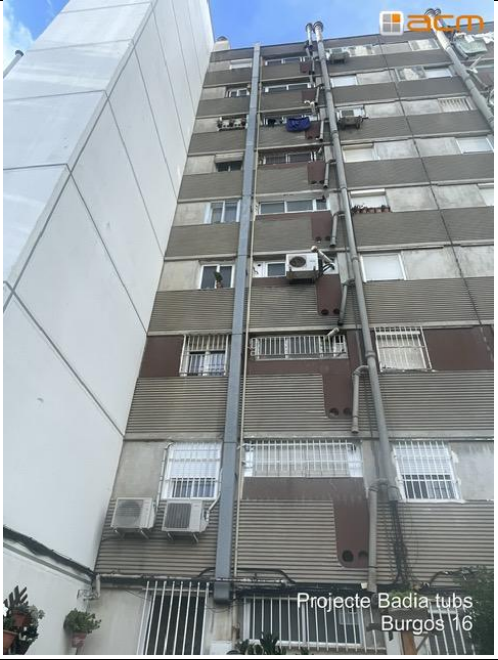 Projecte Badia tubs Burgos 16	 Projecte Badia tubs Burgos 16
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 0	

AVINGUDA BURGOS, 18 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Burgos 18	 Projecte Badia tubs Burgos 18
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 0	


AVINGUDA BURGOS, 20 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Burgos 20	 Projecte Badia tubs Burgos 20
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 0	

AVINGUDA BURGOS, 22 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Burgos 22	 Projecte Badia tubs Burgos 22
 Projecte Badia tubs Burgos 22 1 tub connexió caldera	
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 1	

AVINGUDA BURGOS, 24 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

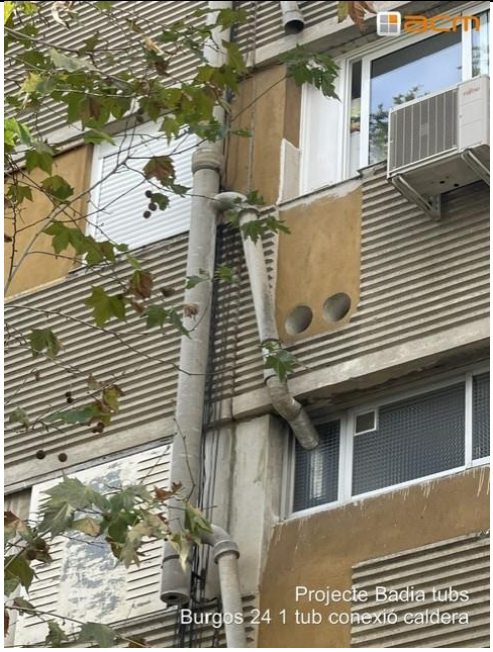 Projecte Badia tubs Burgos 24	 Projecte Badia tubs Burgos 24
 Projecte Badia tubs Burgos 24 1 tub connexió caldera Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 1	

AVINGUDA BURGOS, 26 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Burgos 26	 Projecte Badia tubs Burgos 26
 Projecte Badia tubs Burgos 26 1 tub connexió caldera	
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 1	

AVINGUDA BURGOS, 28 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Burgos 28	 Projecte Badia tubs Burgos 28
 Projecte Badia tubs Burgos 28 1 tub connexió caldera	 Projecte Badia tubs Burgos 28 1 tub connexió caldera
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 2	

AVINGUDA BURGOS, 30 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Burgos 30	 Projecte Badia tubs Burgos 30
 Projecte Badia tubs Burgos 30 1 tub conexió caldera	
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 1	

AVINGUDA BURGOS, 32 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Burgos 32	 Projecte Badia tubs Burgos 32
 Projecte Badia tubs Burgos 32 tub connexió caldera	 Projecte Badia tubs Burgos 32 tub connexió caldera
 Projecte Badia tubs Burgos 32 tub connexió caldera	
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 3 1 Tub d'escombraries	

AVINGUDA BURGOS, 34 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Burgos 34	 Projecte Badia tubs Burgos 34
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 0	

AVINGUDA BURGOS, 36 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Burgos 36	 Projecte Badia tubs Burgos 36
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 0	

AVINGUDA BURGOS, 38 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Burgos 38	 Projecte Badia tubs Burgos 38
 Projecte Badia tubs Burgos 38 tub conexió caldera	
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 1	

AVINGUDA BURGOS, 40 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

	
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 0	

AVINGUDA COSTA BRAVA, 2 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

	
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 0	

AVINGUDA COSTA BRAVA, 4 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Costa brava 4	 Projecte Badia tubs Costa brava 4
 Projecte Badia tubs Costa brava 4 tub connexió caldera	
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 1	

AVINGUDA COSTA BRAVA, 6 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Costa brava 6	 Projecte Badia tubs Costa brava 6 tub connexió caldera
 Projecte Badia tubs Costa brava 6	 Projecte Badia tubs Costa brava 6 tub connexió caldera
 Projecte Badia tubs Costa brava 6 tub connexió caldera	
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 3	

AVINGUDA COSTA BRAVA, 8 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Costa brava 8	 Projecte Badia tubs Costa brava 8
 Projecte Badia tubs Costa brava 8 tub connexió caldera	
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 1	

AVINGUDA COSTA BRAVA, 10 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Costa brava 10	 Projecte Badia tubs Costa brava 10
 Projecte Badia tubs Costa brava 10 tub conexió caldera	 Projecte Badia tubs Costa brava 10 tub conexió caldera
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 2	

AVINGUDA COSTA BRAVA, 12 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Costa brava 12	 Projecte Badia tubs Costa brava 12
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 0	

CARRER DE LA MANXA, 1 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs La Manxa 1	 Projecte Badia tubs La Manxa 1
 Projecte Badia tubs La Manxa 1 tub conexió caldera	
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 1	

CARRER DE LA MANXA, 3 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs La Manxa 3	 Projecte Badia tubs La Manxa 3
 Projecte Badia tubs La Manxa 3 tub connexió caldera	
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 1	

CARRER DE LA MANXA, 5 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

	
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 0	

CARRER PORTO, 15 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Porto 15	 Projecte Badia tubs Porto 15
 Projecte Badia tubs Porto 15 tub conexió caldera	
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 1	

CARRER PORTO, 17 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Porto 17	 Projecte Badia tubs Porto 17 tub conexió caldera
 Projecte Badia tubs Porto 17	 Projecte Badia tubs Porto 17 tub conexió caldera
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 2	


CARRER PORTO, 19 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Porto 19	 Projecte Badia tubs Porto 19 tub conexió caldera
 Projecte Badia tubs Porto 19	
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 1	

AVINGUDA BURGOS, 42 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Burgos 42	 Projecte Badia tubs Burgos 42
 Projecte Badia tubs Burgos 42	 Projecte Badia tubs Burgos 42
 Projecte Badia tubs Burgos 42 tub connexió caldera	
Observacions: Total tubs: 4 Connexions a calderes: 1	


AVINGUDA CANTÀBRIC, 3 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

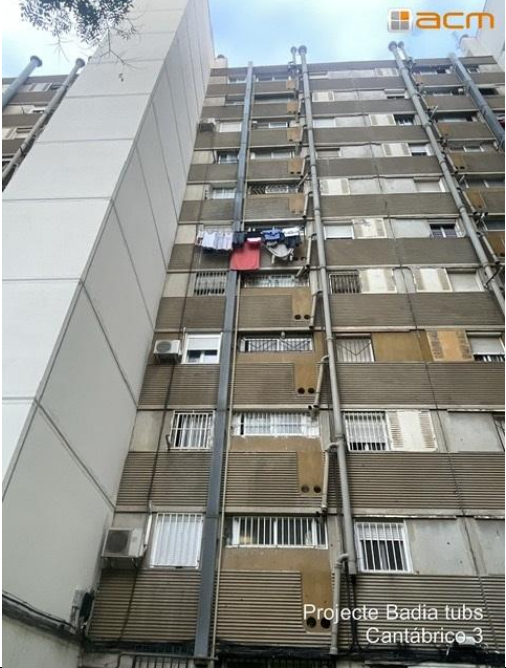 Projecte Badia tubs Cantàbrico 3	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 3
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 0	

AVINGUDA CANTÀBRIC, 21 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Cantàbrico 21	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 21
 Projecte Badia tubs Cantàbrico 21 tub connexió caldera	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 21 tub connexió caldera
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 2	

AVINGUDA CANTÀBRIC, 27 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

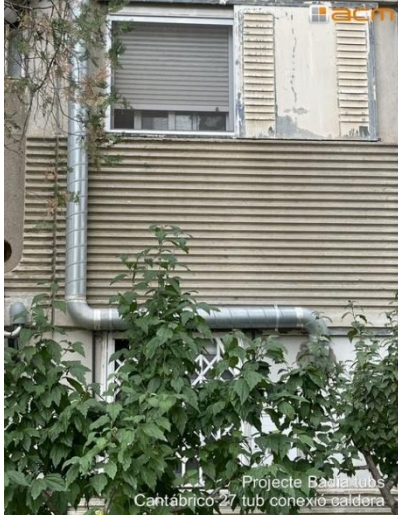 Projecte Badia tubs Cantàbrico 27	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 27
 Projecte Badia tubs Cantàbrico 27 tub connexió caldera	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 27 tub connexió caldera
 Projecte Badia tubs Cantàbrico 27 tub connexió caldera	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 27 tub connexió caldera
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 4	

AVINGUDA CANTÀBRIC, 29 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

	
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 0	

AVINGUDA CANTÀBRIC, 31 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Cantàbrico 31	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 31
 Projecte Badia tubs Cantàbrico 31 tub connexió caldera	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 31 tub connexió caldera
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 2	

AVINGUDA CANTÀBRIC, 35 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Cantàbric 35	 Projecte Badia tubs Cantàbric 35
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 0	

AVINGUDA CANTÀBRIC, 37 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Cantàbrico 37	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 37
 Projecte Badia tubs Cantàbrico 37 tub connexió caldera	
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 1	

AVINGUDA VIA DE LA PLATA, 1 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Via plata 1	 Projecte Badia tubs Via plata 1
 Projecte Badia tubs Via plata 1 tub connexió caldera	
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 1	

AVINGUDA VIA DE LA PLATA, 5 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Via plata 5	 Projecte Badia tubs Via plata 5
 Projecte Badia tubs Via plata 5 tub connexió caldera	 Projecte Badia tubs Via plata 5 tub connexió caldera
 Projecte Badia tubs Via plata 5 tub connexió caldera	
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 3	

AVINGUDA VIA DE LA PLATA, 11 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Via plata 11	 Projecte Badia tubs Via plata 11
 Projecte Badia tubs Via plata 11 tub connexió caldera	 Projecte Badia tubs Via plata 11 tub connexió caldera
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 2	


CARRER D'ALGARVE, 4 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Algarve 4	 Projecte Badia tubs Algarve 4
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 0	

CARRER D'ALGARVE, 8 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

	
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 0	

CARRER D'OVIEDO, 1 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

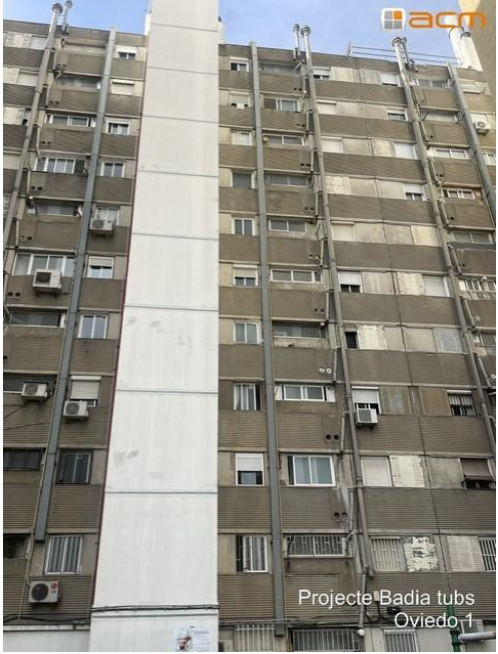 Projecte Badia tubs Oviedo 1	 Projecte Badia tubs Oviedo 1
 Projecte Badia tubs Oviedo 1 tub connexió caldera	
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 1	


CARRER D'OVIEDO, 3 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Oviedo 3	 Projecte Badia tubs Oviedo 3
 Projecte Badia tubs Oviedo 3 tub connexió caldera	
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 1	


CARRER PORTO, 3 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Porto 3	 Projecte Badia tubs Porto 3 tub conexió caldera
 Projecte Badia tubs Porto 3 tub conexió caldera	 Projecte Badia tubs Porto 3
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 2	

CARRER PORTO, 7 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

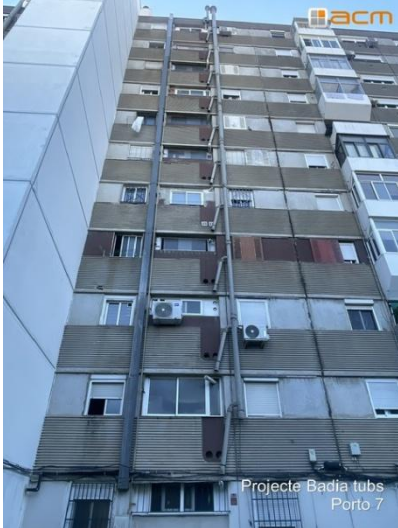 Projecte Badia tubs Porto 7	 Projecte Badia tubs Porto 7 tub conexió caldera
 Projecte Badia tubs Porto 7	 Projecte Badia tubs Porto 7 tub conexió caldera
 Projecte Badia tubs Porto 7 tub conexió caldera	
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 3	

CARRER PORTO, 9 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

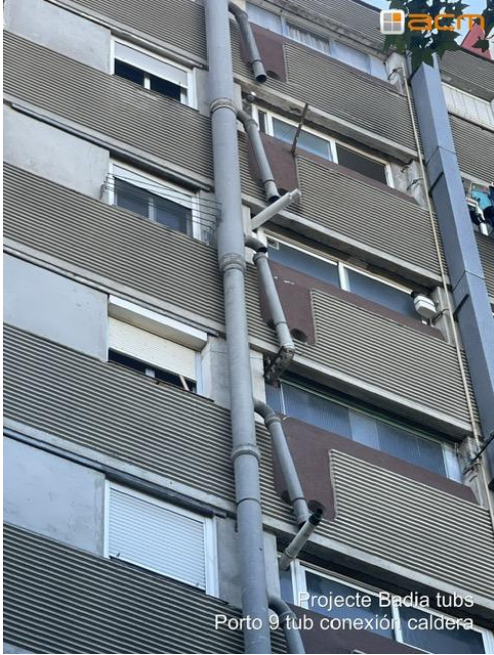 Projecte Badia tubs Porto 9	 Projecte Badia tubs Porto 9 tub conexió caldera
 Projecte Badia tubs Porto 9 tub conexió caldera	 Projecte Badia tubs Porto 9
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 2	


CARRER SANTANDER, 8 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Santander 8	 Projecte Badia tubs Santander 8
 Projecte Badia tubs Santander 8 tub conexió caldera	 Projecte Badia tubs Santander 8 tub conexió caldera
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 2	

CARRER SANTANDER, 10 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Santander 10	 Projecte Badia tubs Santander 10
 Projecte Badia tubs Santander 10 tub connexió caldera	
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 1	

CARRER SARAGOSSA, 2 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

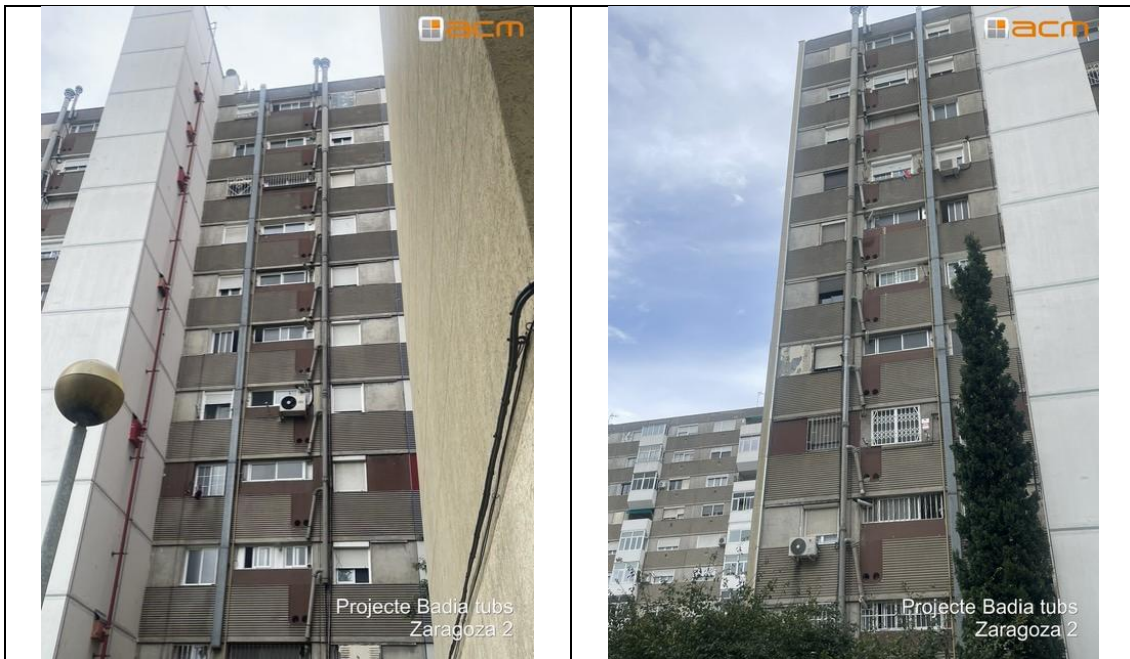

Observacions:

Total tubs: 2

Connexions a calderes: 0

CARRER SARAGOSSA, 3 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Zaragoza 3	 Projecte Badia tubs Zaragoza 3
Observacions: Total tubs: 2 Connexions a calderes: 0	

AVINGUDA CANTÀBRIC, 1 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Cantàbrico 1	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 1
 Projecte Badia tubs Cantàbrico 1 tub connexió caldera	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 1
 Projecte Badia tubs Cantàbrico 1	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 1 tub connexió caldera
Observacions: Total tubs: 4 Connexions a calderes: 2	

AVINGUDA CANTÀBRIC, 5 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Cantàbrico 5	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 5 tub connexió caldera
 Projecte Badia tubs Cantàbrico 5	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 5
 Projecte Badia tubs Cantàbrico 5	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 5 tub connexió caldera
Observacions: Total tubs: 4 Connexions a calderes: 2	

AVINGUDA CANTÀBRIC, 23 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Cantàbrico 23	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 23	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 23 tub connexió caldera
 Projecte Badia tubs Cantàbrico 23 tub connexió caldera	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 23	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 23
	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 23 accés tancat	
Observacions: Total tubs: 4 Connexions a calderes: 2 Tancament perimetral accés		

AVINGUDA CANTÀBRIC, 25 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Cantàbrico 25	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 25
 Projecte Badia tubs Cantàbrico 25	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 25
 Projecte Badia tubs Cantàbrico 25 tub connexió caldera	
Observacions: Total tubs: 4 Connexions a calderes: 1	

AVINGUDA CANTÀBRIC, 33 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Cantàbrico 33	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 33
 Projecte Badia tubs Cantàbrico 33	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 33
 Projecte Badia tubs Cantàbrico 33 tub conexió caldera	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 33 tub conexió caldera
Observacions: Total tubs: 4 Connexions a calderes: 2	


AVINGUDA CANTÀBRIC, 39 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Cantàbrico 39	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 39
 Projecte Badia tubs Cantàbrico 39	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 39
Observacions: Total tubs: 4 Connexions a calderes: 0	


AVINGUDA CANTÀBRIC, 41 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Cantàbrico 41	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 41
 Projecte Badia tubs Cantàbrico 41 tub conexió caldera	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 41
 Projecte Badia tubs Cantàbrico 41	 Projecte Badia tubs Cantàbrico 41 tub conexió caldera
Observacions: Total tubs: 4 Connexions a calderes: 2	

AVINGUDA MEDITERRANI, 18 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

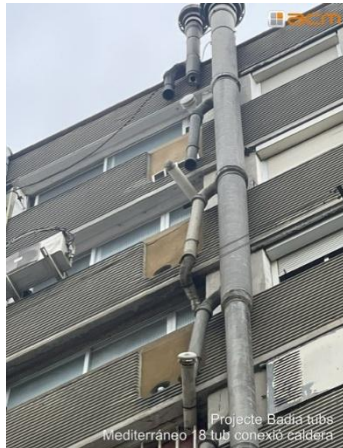 Projecte Badia tubs Mediterraneo 18	 Projecte Badia tubs Mediterraneo 18	 Projecte Badia tubs Mediterraneo 18 tub connexió caldera
 Projecte Badia tubs Mediterraneo 18	 Projecte Badia tubs Mediterraneo 18	 Projecte Badia tubs Mediterraneo 18 tub connexió caldera
 Projecte Badia tubs Mediterraneo 18 tancament		
Observacions: Total tubs: 4 Connexions a calderes: 2 Tancament perimetral accés		

AVINGUDA MEDITERRANI, 20 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

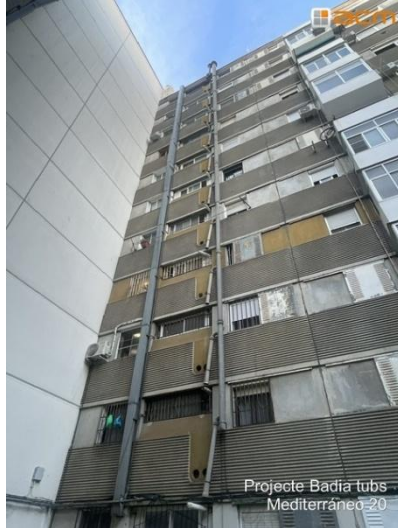	
	
	
Observacions: Total tubs: 4 Connexions a calderes: 1	

CARRER MEDITERRANI, 22 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Mediterráneo 22	 Projecte Badia tubs Mediterráneo 22
 Projecte Badia tubs Mediterráneo 22 tub connexió caldera	 Projecte Badia tubs Mediterráneo 22
 Projecte Badia tubs Mediterráneo 22	
Observacions: Total tubs: 4 Connexions a calderes: 1	

CARRER MEDITERRANI, 24 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Mediterráneo 24	 Projecte Badia tubs Mediterráneo 24	 Projecte Badia tubs Mediterráneo 24 tub conexió caldera
 Projecte Badia tubs Mediterráneo 24 tub conexió caldera	 Projecte Badia tubs Mediterráneo 24	 Projecte Badia tubs Mediterráneo 24
	 Projecte Badia tubs Mediterráneo 24 tub conexió caldera	 Projecte Badia tubs Mediterráneo 24 tub conexió caldera
Observacions: Total tubs: 4 Connexions a calderes: 4		

CARRER MEDITERRANI, 26 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Mediterráneo 26	 Projecte Badia tubs Mediterráneo 26
 Projecte Badia tubs tub connexió caldera Mediterráneo 26	 Projecte Badia tubs Mediterráneo 26
 Projecte Badia tubs Mediterráneo 26	
Observacions: Total tubs: 4 Connexions a calderes: 1	

CARRER MEDITERRANI, 28 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Mediterráneo 28	 Projecte Badia tubs Mediterráneo 28
 Projecte Badia tubs Mediterráneo 28 tub conexió caldera	 Projecte Badia tubs Mediterráneo 28
 Projecte Badia tubs Mediterráneo 28	
Observacions: Total tubs: 4 Connexions a calderes: 1	

AVINGUDA VIA DE LA PLATA, 3 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES



Observacions:

Total tubs: 4 | Connexions a calderes: 4

AVINGUDA VIA DE LA PLATA, 7 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Via plata 7	 Projecte Badia tubs Via plata 7
 Projecte Badia tubs Via plata 7 tub conexió caldera	 Projecte Badia tubs Via plata 7
 Projecte Badia tubs Via plata 7	 Projecte Badia tubs Via plata 7 tub conexió caldera
Observacions: Total tubs: 4 Connexions a calderes: 2	


AVINGUDA VIA DE LA PLATA, 9 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Via plata 9	 Projecte Badia tubs Via plata 9	 Projecte Badia tubs Via plata 9
 Projecte Badia tubs Via plata 9	 Projecte Badia tubs Via plata 9 tub conexió caldera	 Projecte Badia tubs Via plata 9 tub conexió caldera
 Projecte Badia tubs Via plata 9 tub conexió caldera		
Observacions: Total tubs: 4 Connexions a calderes: 3		


AVINGUDA VIA DE LA PLATA, 13 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Via plata 13	 Projecte Badia tubs Via plata 13
 Projecte Badia tubs Via plata 13	 Projecte Badia tubs Via plata 13
 Projecte Badia tubs Via plata 13 tubs connexió caldera	 Projecte Badia tubs Via plata 13 tubs connexió caldera
Observacions: Total tubs: 4 Connexions a calderes: 2 Tancament perimetral accés	

CARRER D'ALGARVE, 2 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

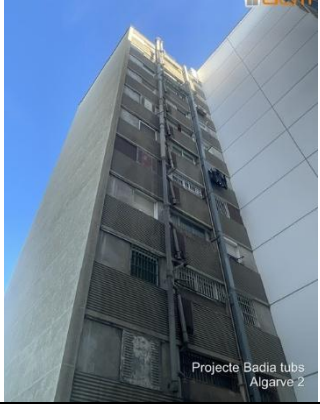 Projecte Badia tubs Algarve 2	 Projecte Badia tubs Algarve 2	 Projecte Badia tubs Algarve 2 tub connexió caldera
 Projecte Badia tubs Algarve 2 tub connexió caldera	 Projecte Badia tubs Algarve 2 tub connexió caldera	 Projecte Badia tubs Algarve 2
 Projecte Badia tubs Algarve 2	 Projecte Badia tubs Algarve 2 tub connexió caldera	 Projecte Badia tubs Algarve 2 tub connexió caldera
	 Projecte Badia tubs Algarve 2 tub connexió caldera	
Observacions: Total tubs: 4 Connexions a calderes: 6		



CARRER D'ALGARVE, 6 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

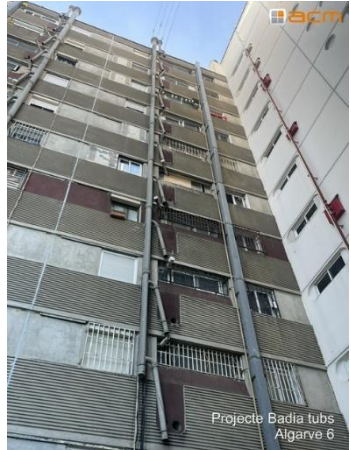 Projecte Badia tubs Algarve 6	 Projecte Badia tubs Algarve 6	 Projecte Badia tubs Algarve 6 tub connexió caldera
 Projecte Badia tubs Algarve 6	 Projecte Badia tubs Algarve 6	 Projecte Badia tubs Algarve 6 tub connexió caldera
 Projecte Badia tubs Algarve 6 tub connexió caldera		
Observacions: Total tubs: 4 Connexions a calderes: 3		

CARRER PORTO, 1 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Porto 1	 Projecte Badia tubs Porto 1
 Projecte Badia tubs Porto 1	 Projecte Badia tubs Porto 1
 Projecte Badia tubs Porto 1 tub conexi6 caldera	
Observacions: Total tubs: 4 Connexions a calderes: 1	

CARRER PORTO, 5 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

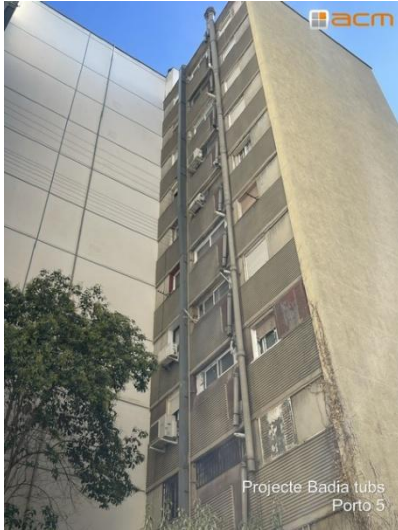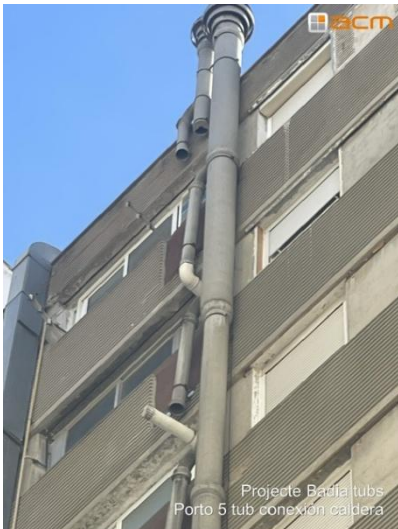 Projecte Badia tubs Porto 5	 Projecte Badia tubs Porto 5
 Projecte Badia tubs Porto 5 tub conexió caldera	 Projecte Badia tubs Porto 5 tub conexió caldera
 Projecte Badia tubs Porto 5	 Projecte Badia tubs Porto 5
Observacions: Total tubs: 4 Connexions a calderes: 2	

CARRER PORTO, 11 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Porto 11	 Projecte Badia tubs Porto 11
 Projecte Badia tubs Porto 11	 Projecte Badia tubs Porto 11 tub conexi3 caldera
 Projecte Badia tubs Porto 11	
Observacions: Total tubs: 4 Connexions a calderes: 1	

CARRER PORTO, 13 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Porto 13	 Projecte Badia tubs Porto 13
 Projecte Badia tubs Porto 13	 Projecte Badia tubs Porto 13
Observacions: Total tubs: 4 Connexions a calderes: 0	

CARRER PORTO, 21 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Porto 21	 Projecte Badia tubs Porto 21
 Projecte Badia tubs Porto 21 tub conexi3n caldera	 Projecte Badia tubs Porto 21 vallat
 Projecte Badia tubs Porto 21	 Projecte Badia tubs Porto 21
Observacions: Total tubs: 4 Connexions a calderes: 1 Tancament perimetral acc3s	

CARRER SANTANDER, 6 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Santander 6	 Projecte Badia tubs Santander 6	 Projecte Badia tubs Santander 6 tub conexió caldera
 Projecte Badia tubs Santander 6	 Projecte Badia tubs Santander 6	 Projecte Badia tubs Santander 6 tub conexió caldera
 Projecte Badia tubs Santander 6 tub conexió caldera		
Observacions: Total tubs: 4 Connexions a calderes: 3		

CARRER SARAGOSSA, 1 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Zaragoza 1	 Projecte Badia tubs Zaragoza 1
 Projecte Badia tubs Zaragoza 1	 Projecte Badia tubs Zaragoza 1
 Projecte Badia tubs Zaragoza 1 connexions caldera	
Observacions: Total tubs: 4 Connexions a calderes: 1	

CARRER SARAGOSSA, 5 – TUBS CONNEXIÓ CALDERES

 Projecte Badia tubs Zaragoza 5	 Projecte Badia tubs Zaragoza 5
 Projecte Badia tubs Zaragoza 5 tubs connexió caldera	 Projecte Badia tubs Zaragoza 5
 Projecte Badia tubs Zaragoza 5	
Observacions: Total tubs: 4 Connexions a calderes: 1	




DIAGNOSI DE LES CCVV A INTERVENIR

ANNEX D: FITXES CCVV NO INCLOSES EN PROJECTE

OBRES DE RETIRADA I GESTIÓ DELS RESIDUS D'ELEMENTS AMB AMIANT
DE 127 EDIFICIS RESIDENCIALS PLURIFAMILIARS DE BADIA DEL VALLÈS

Carrer de la Bètica 9, Galeria A

Plànol de situació

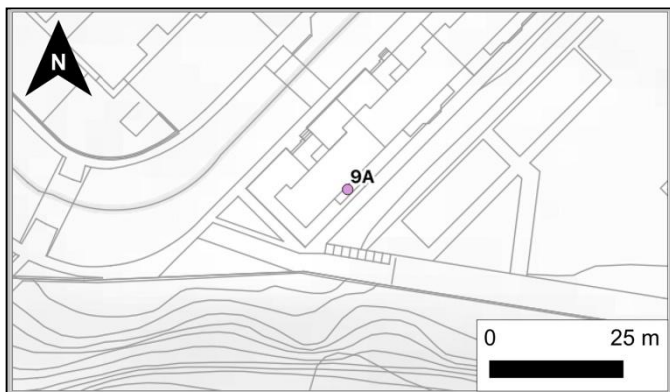

Fotografia general



Fotografies de detall



Escenari: 2B

Tipus d'Edifici: Lineal (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Tubs en cada lateral.

Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.

Coberta estructura metàl·lica amb policarbonat.

Construccions interiors.

Jardí amb tancament particular. Bardissa afecta col·locació bastida

Connexió tubs a caldera: 3 · Habitatges: 1B, 2B, 3B.



Carrer de la Bètica 9, Galeria A

Fotografies connexions tubs




Carrer de la Manxa 19, Galeria A

Plànol de situació

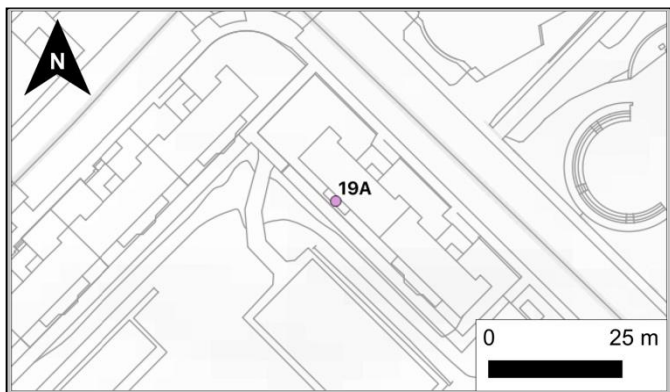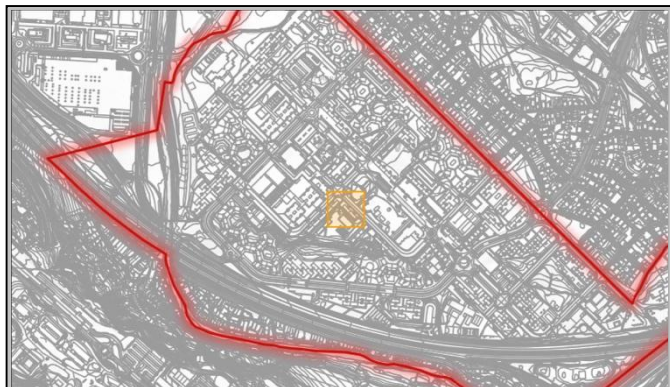

Fotografia general

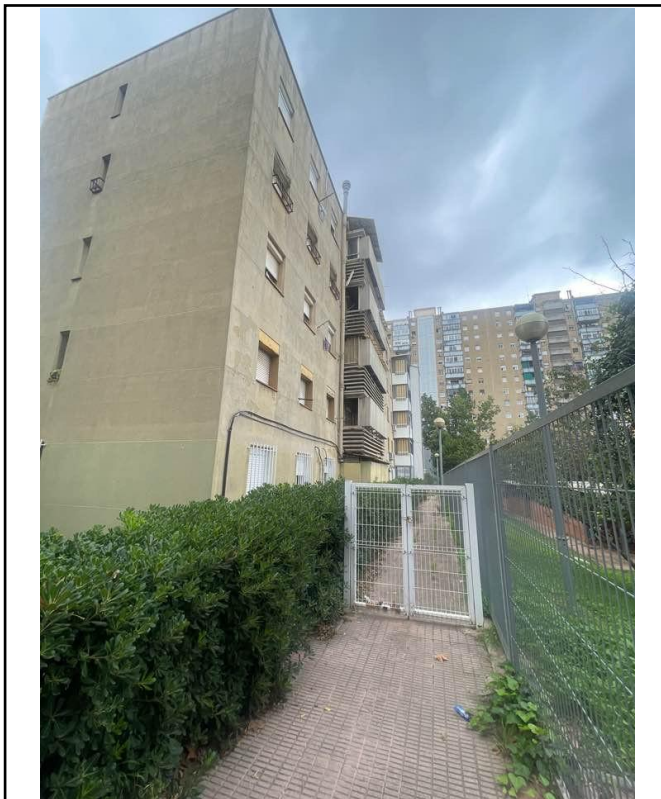

Fotografies de detall



Escenari: 2B

Tipus d'Edifici: Lineal (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Tubs en cada lateral.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
Coberta metàl·lica amb policarbonat.
Jardí sense afectació per la instal·lació de la bastida.
Tubs connectats caldera a tubs d'aeració.
Construccions interiors.
Connexió tubs a caldera: 4 · Habitatges: 2A, 3A, 2B, 3B.



Carrer de la Manxa 19, Galeria A

Fotografies connexions tubs



Carrer de la Manxa 7, Galeria A



Plànol de situació

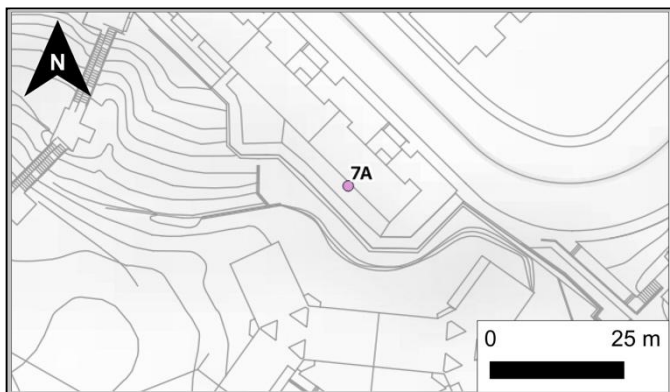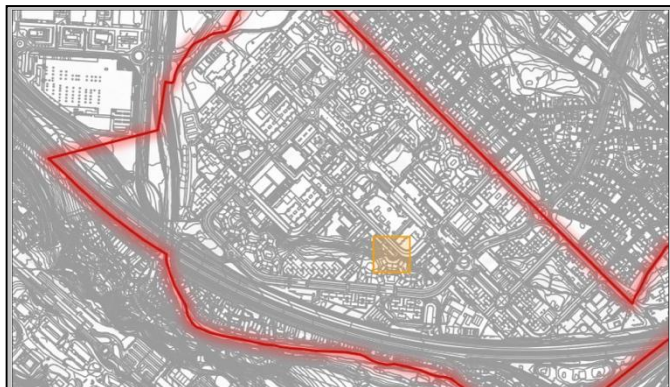

Fotografia general



Fotografies de detall

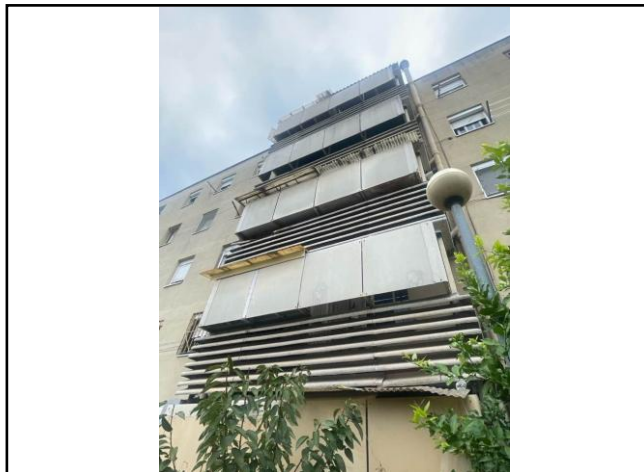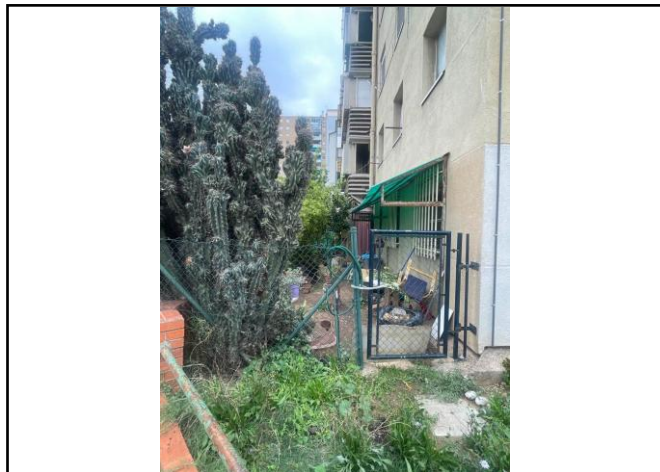

Escenari: 2B

Tipus d'Edifici: Lineal (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Tubs en cada lateral.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
Coberta metàl·lica amb policarbonat.
Part baixa amb zona de jardí vallada i afectació per la col·locació de la bastida.
Tubs connectats de la caldera al tub d'aeració.
S'observen varies galeries que estan construïdes en alçada.
Connexió tubs a caldera: 5 · Habitatges: 2B, 4B, 1A, 2A, 4A



Carrer de la Manxa 7, Galeria A

Fotografies connexions tubs



Carrer d'Algarve 7, Galeria A


Plànol de situació

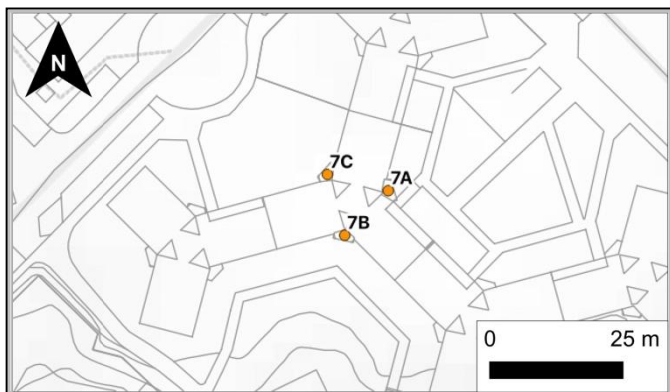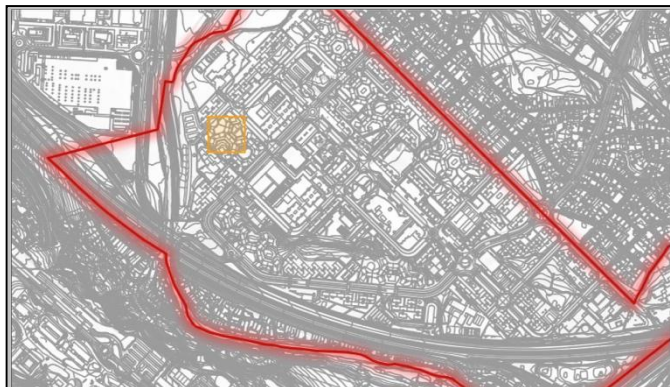

Fotografia general



Fotografies de detall

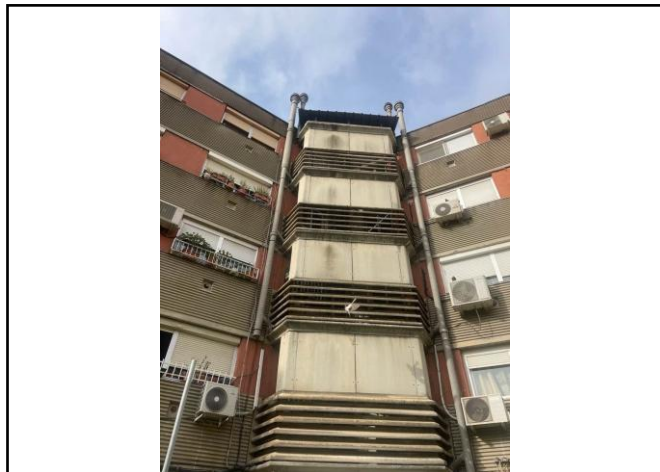

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Tubs en cada lateral.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
Afectació entrada edifici per bastida i ocupació de zona de vianants.
Instal·lació de gas present.
Coberta estructura metàl·lica amb policarbonat.
Connexió tubs a caldera: 4



Carrer d'Algarve 7, Galeria A

Fotografies connexions tubs



Carrer d'Algarve 7, Galeria B



Plànol de situació

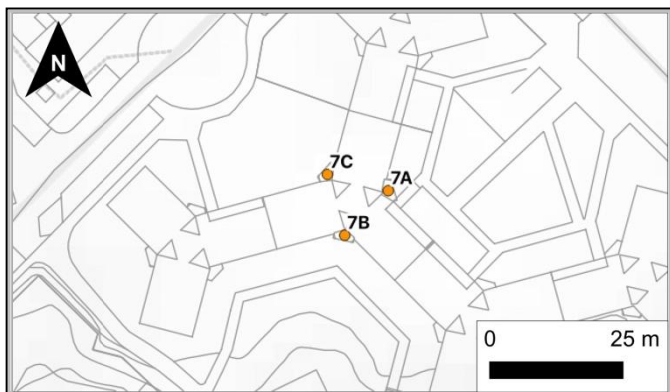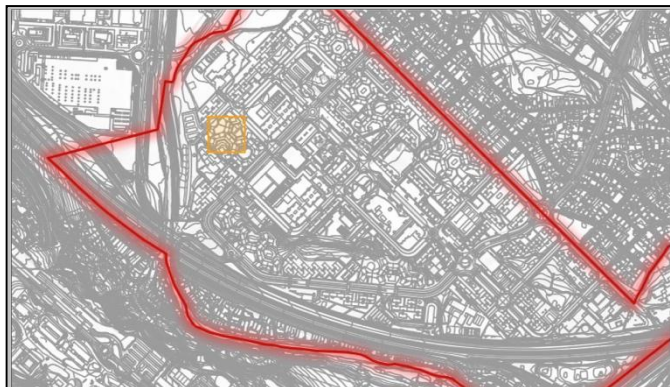

Fotografia general



Fotografies de detall

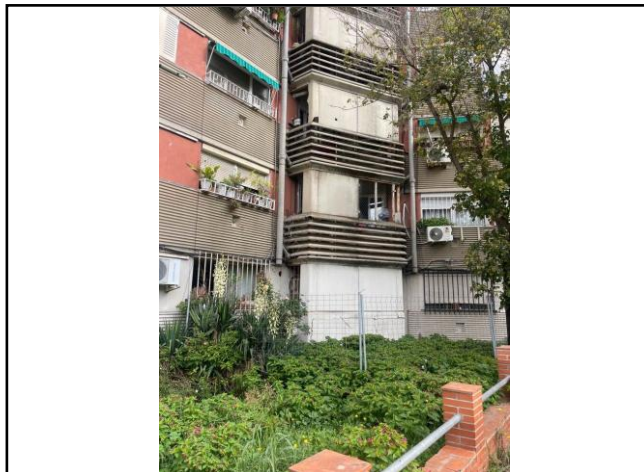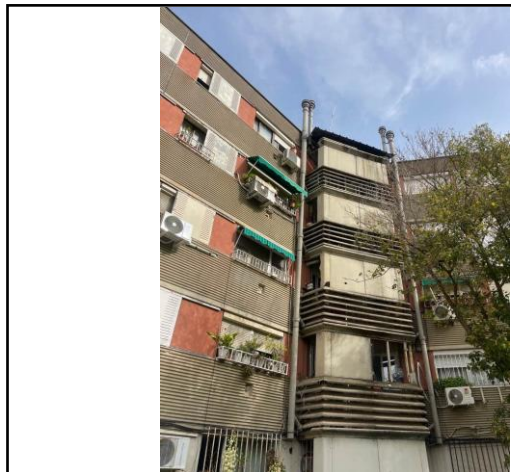

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Tubs en cada lateral.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.
Coberta estructura metàl·lica i xapa.
Instal·lació de gas present.
Part baixa amb esquerdes i falten plaques de fibrociment.
Jardí sense afectació per la instal·lació de la bastida.
Connexió tubs a caldera: 4



Carrer d'Algarve 7, Galeria B

Fotografies connexions tubs



Carrer d'Algarve 7, Galeria C



Plànol de situació

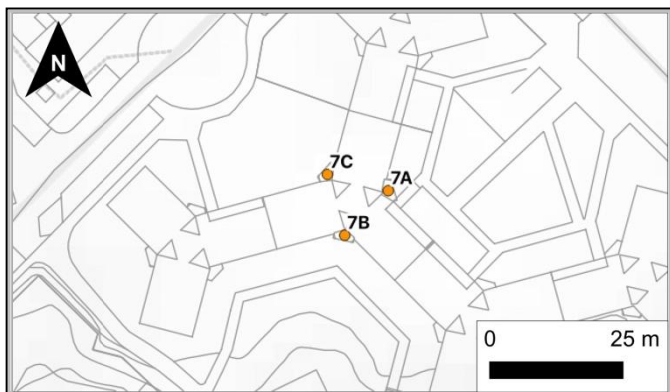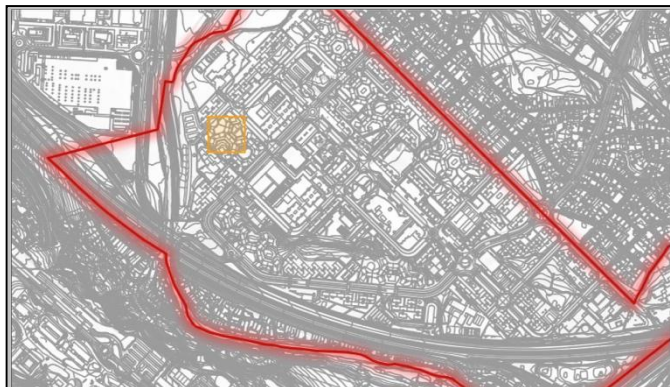

Fotografia general



Fotografies de detall

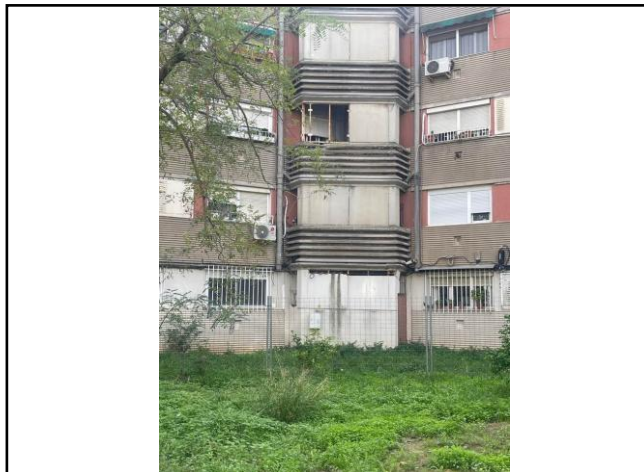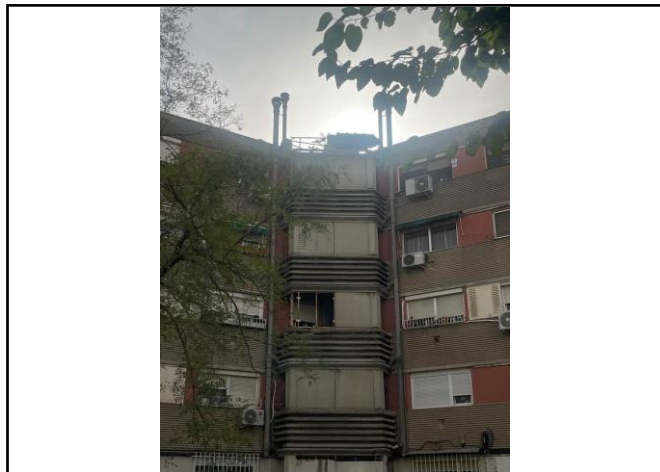

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Tubs en cada lateral.

Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana i al tub.

Instal·lació de gas present. Coberta estructura metàl·lica amb policarbonat.

Falten lames de fibrociment.

Jardí sense afectació per la instal·lació de la bastida.

Tancament metacrilat en coberta part inferior.


Connexió tubs a caldera: 4

Carrer d'Algarve 7, Galeria C

Fotografies connexions tubs




ALGARVE, 7 – COBERTA

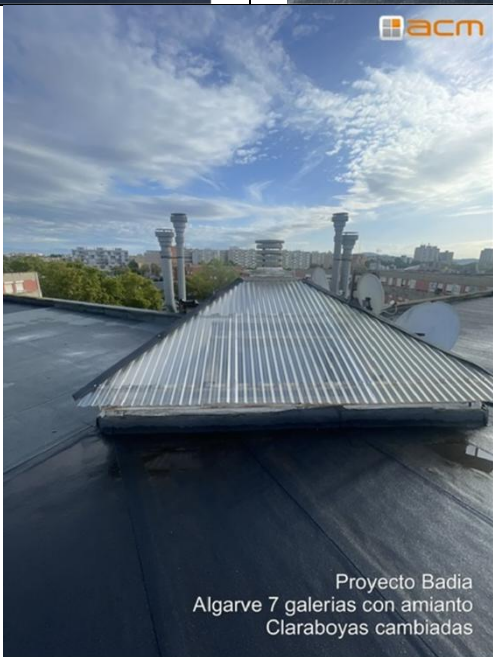 Projecto Badia Algarve 7 galerias con amianto Claraboyas cambiadas	 Projecto Badia Algarve 7 galerias con amianto Claraboyas cambiadas
	 Projecto Badia Algarve 7 galerias con amianto Claraboyas cambiadas
Observacions: Galeries amb amiant amb tubs 3 Claraboies sense remats d'amiant	

Avinguda Cantàbric 45, Galeria A

Plànol de situació

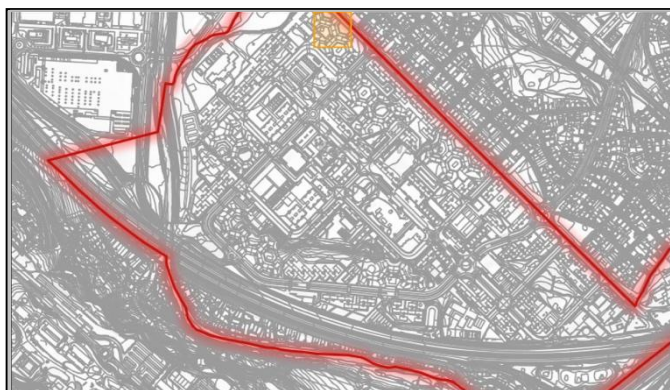

Fotografia general



Fotografies de detall



Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)


Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Estructura coberta metàl·lica i policarbonat.
Sense tubs. Shunt part interior / claraboia.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana.
Jardí sense afectació per col·locació de la bastida.
Entrada porteria afecta col·locació bastida.

Avinguda Cantàbric 45, Galeria B



Plànol de situació

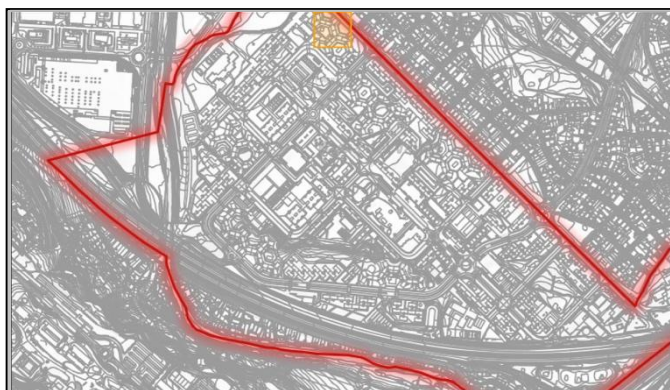

Fotografia general



Fotografies de detall

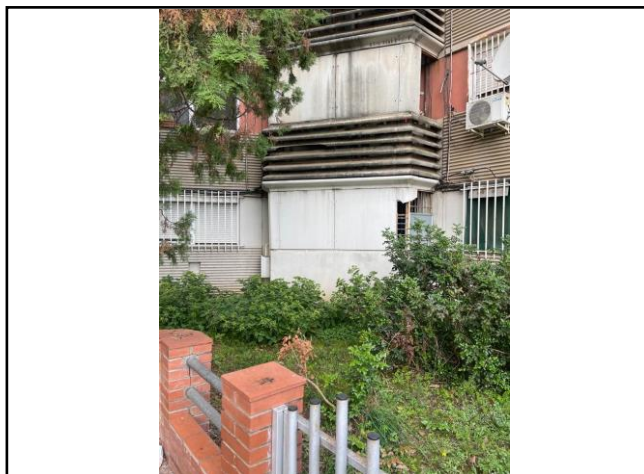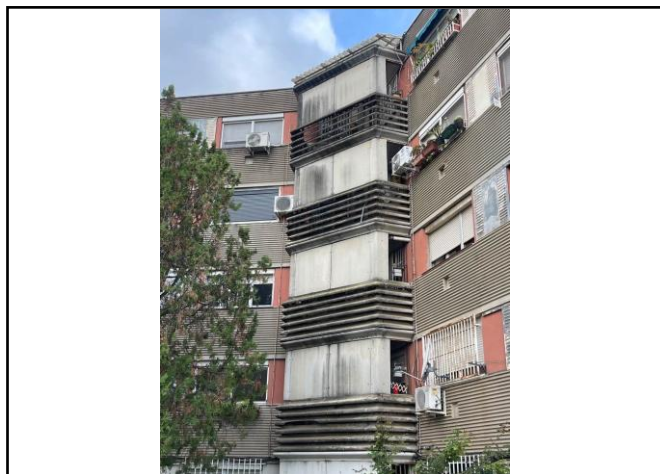

Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Estructura coberta metàl·lica i policarbonat.


Sense tubs.

Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana.

Jardí sense afectació per col·locació de la bastida.

Avinguda Cantàbric 45, Galeria C

Plànol de situació

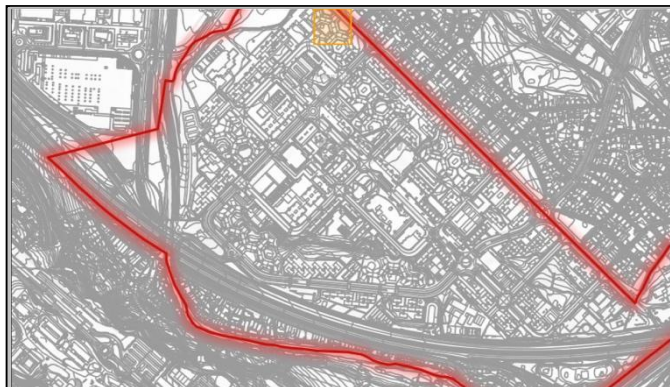

Fotografia general



Fotografies de detall



Escenari: 2A

Tipus d'Edifici: Estrella (5 Alçades)

Estat de Degradació: Molt Alta

Observacions:

Estructura coberta metàl·lica i policarbonat.
Sense tubs. Shunt part interior / claraboia.
Instal·lacions telefòniques enganxades a la façana.
Jardí sense afectació per col·locació de la bastida.

AVINGUDA CANTÀBRIC, 45 – COBERTA

 Proyecto Badia Cantabrico 45 balcones con amianto y shunt Claraboyas con amianto	 Proyecto Badia Cantabrico 45 balcones con amianto y shunt Claraboyas con amianto
 Proyecto Badia Cantabrico 45 balcones con amianto y shunt Claraboyas con amianto	 Proyecto Badia Cantabrico 45 balcones con amianto y shunt En el suelo
Observacions: Galeries amb amiant 3 shunts d'amiant (1 en el sòl) 3 Claraboies amb remats d'amiant	




DIAGNOSI DE LES CCVV A INTERVENIR


ANNEX E: PLÀNOLS DE SITUACIÓ

OBRES DE RETIRADA I GESTIÓ DELS RESIDUS D'ELEMENTS AMB AMIANT
DE 127 EDIFICIS RESIDENCIALS PLURIFAMILIARS DE BADIA DEL VALLÈS

Mapa de CCVV


Comunitats a intervenir

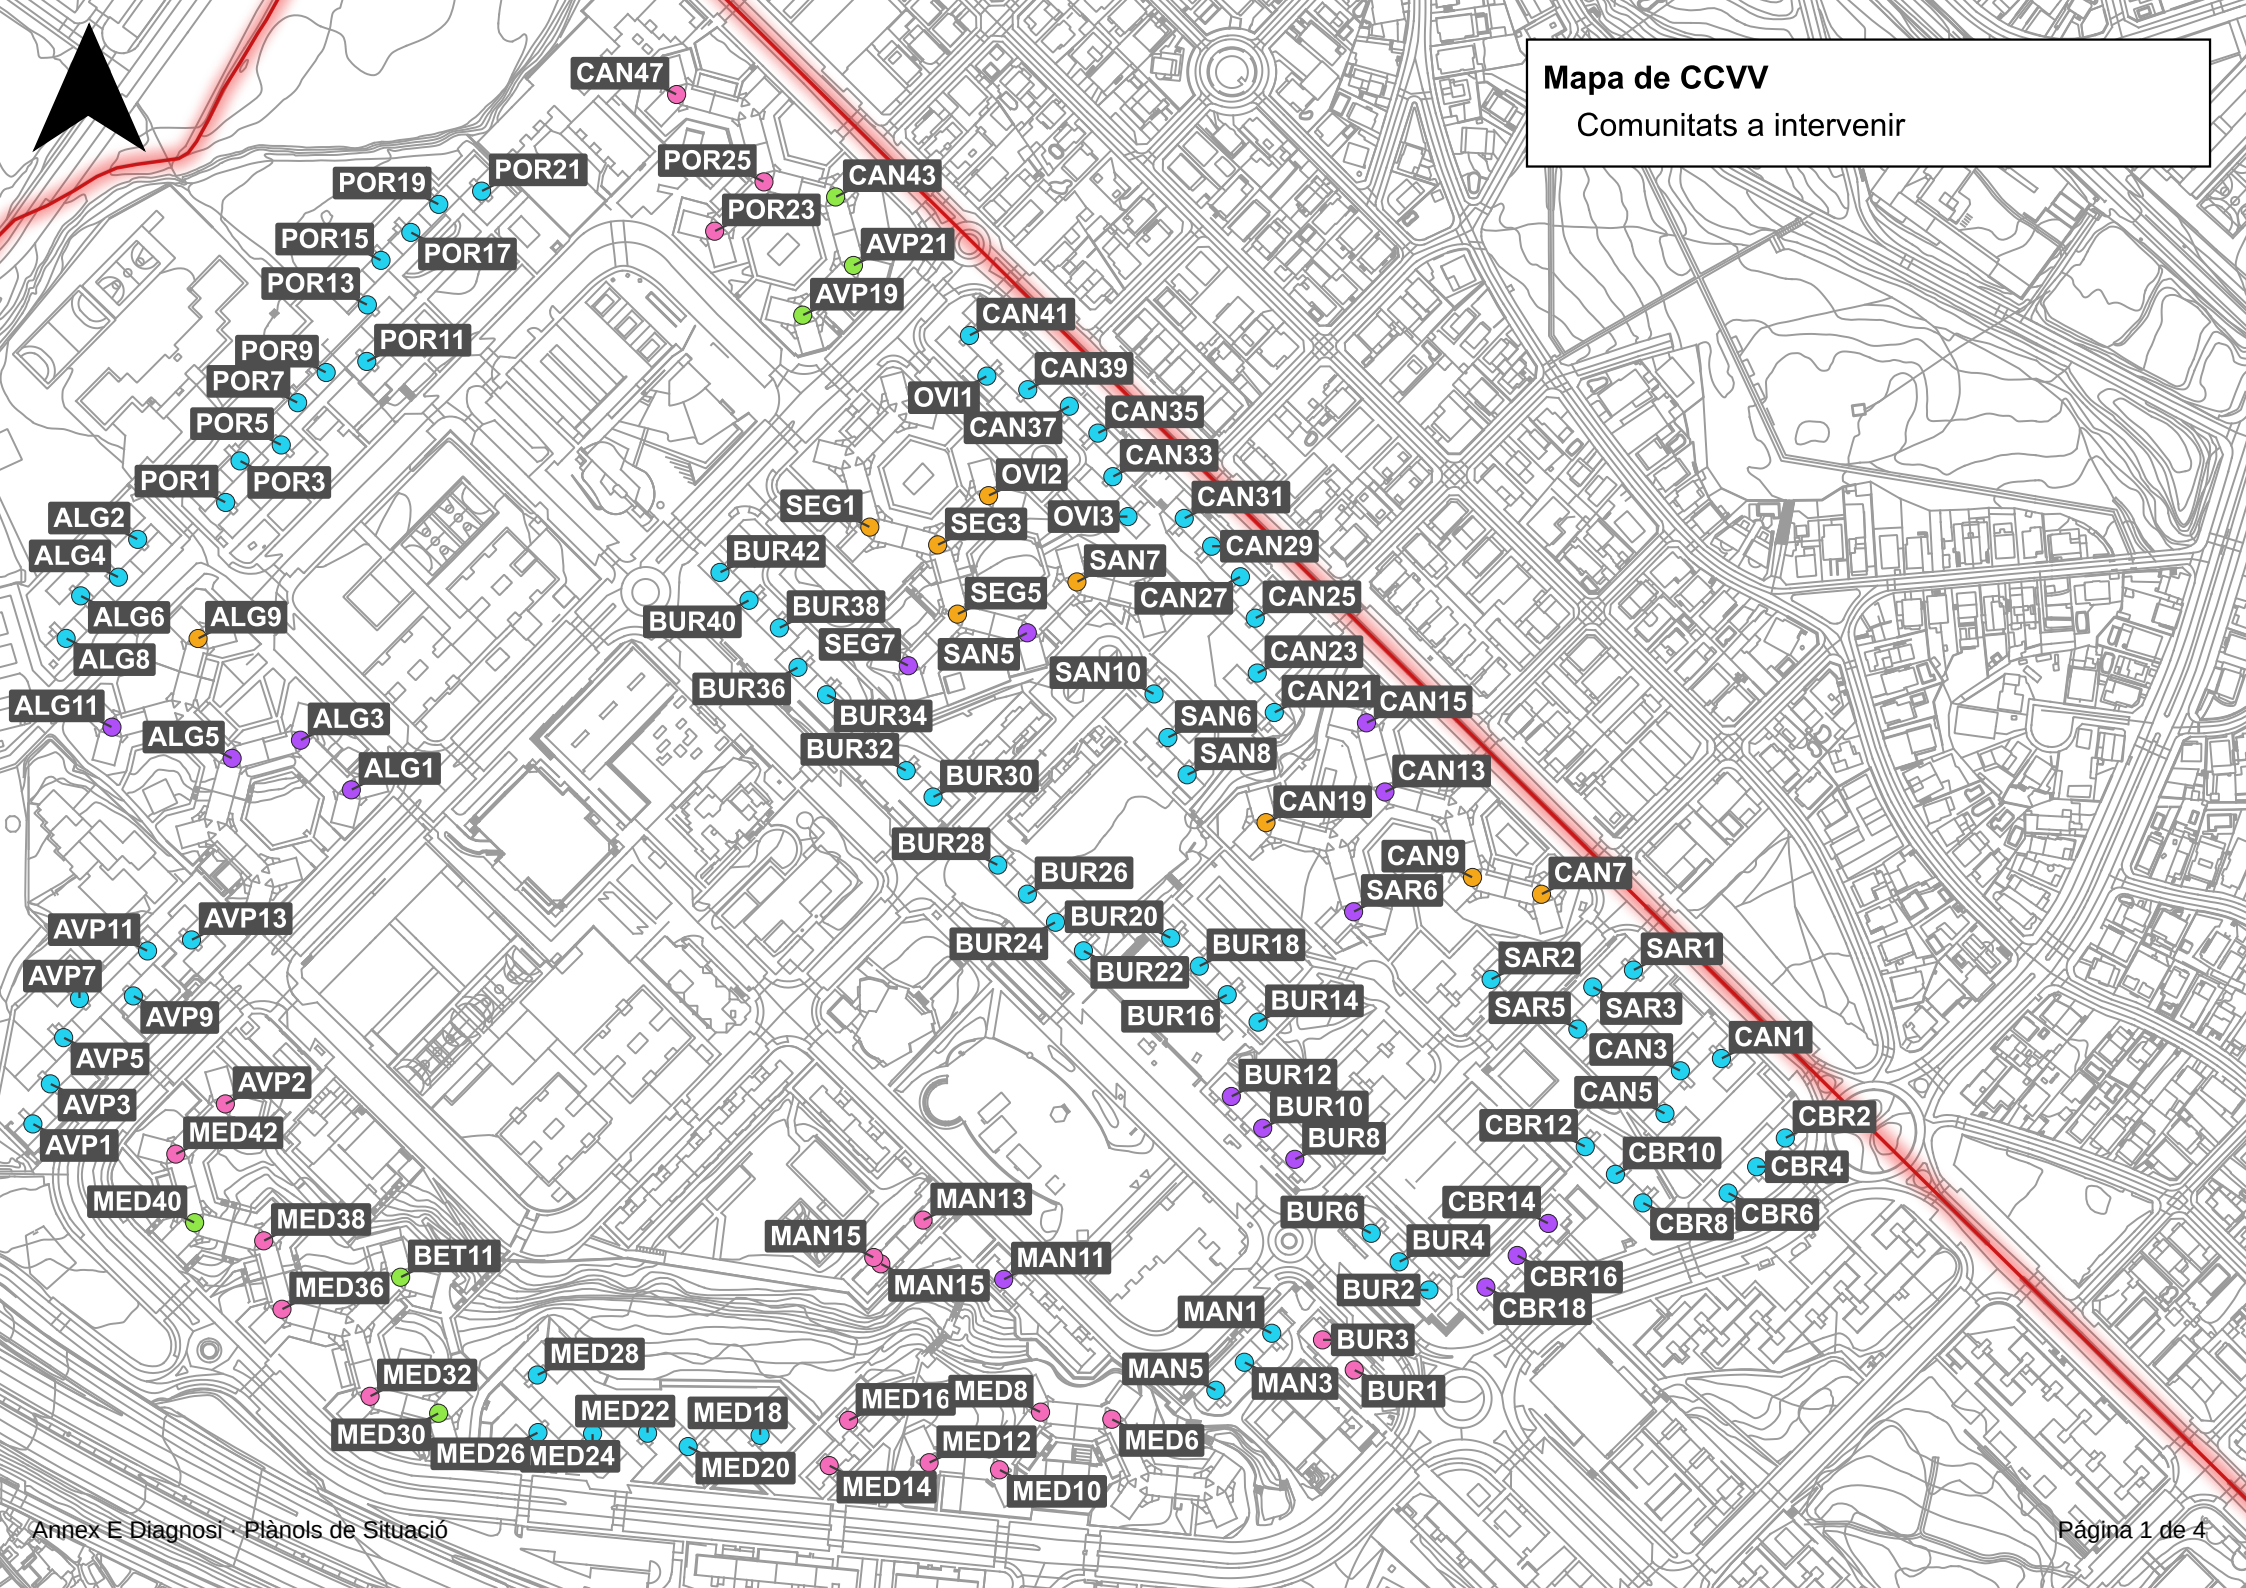

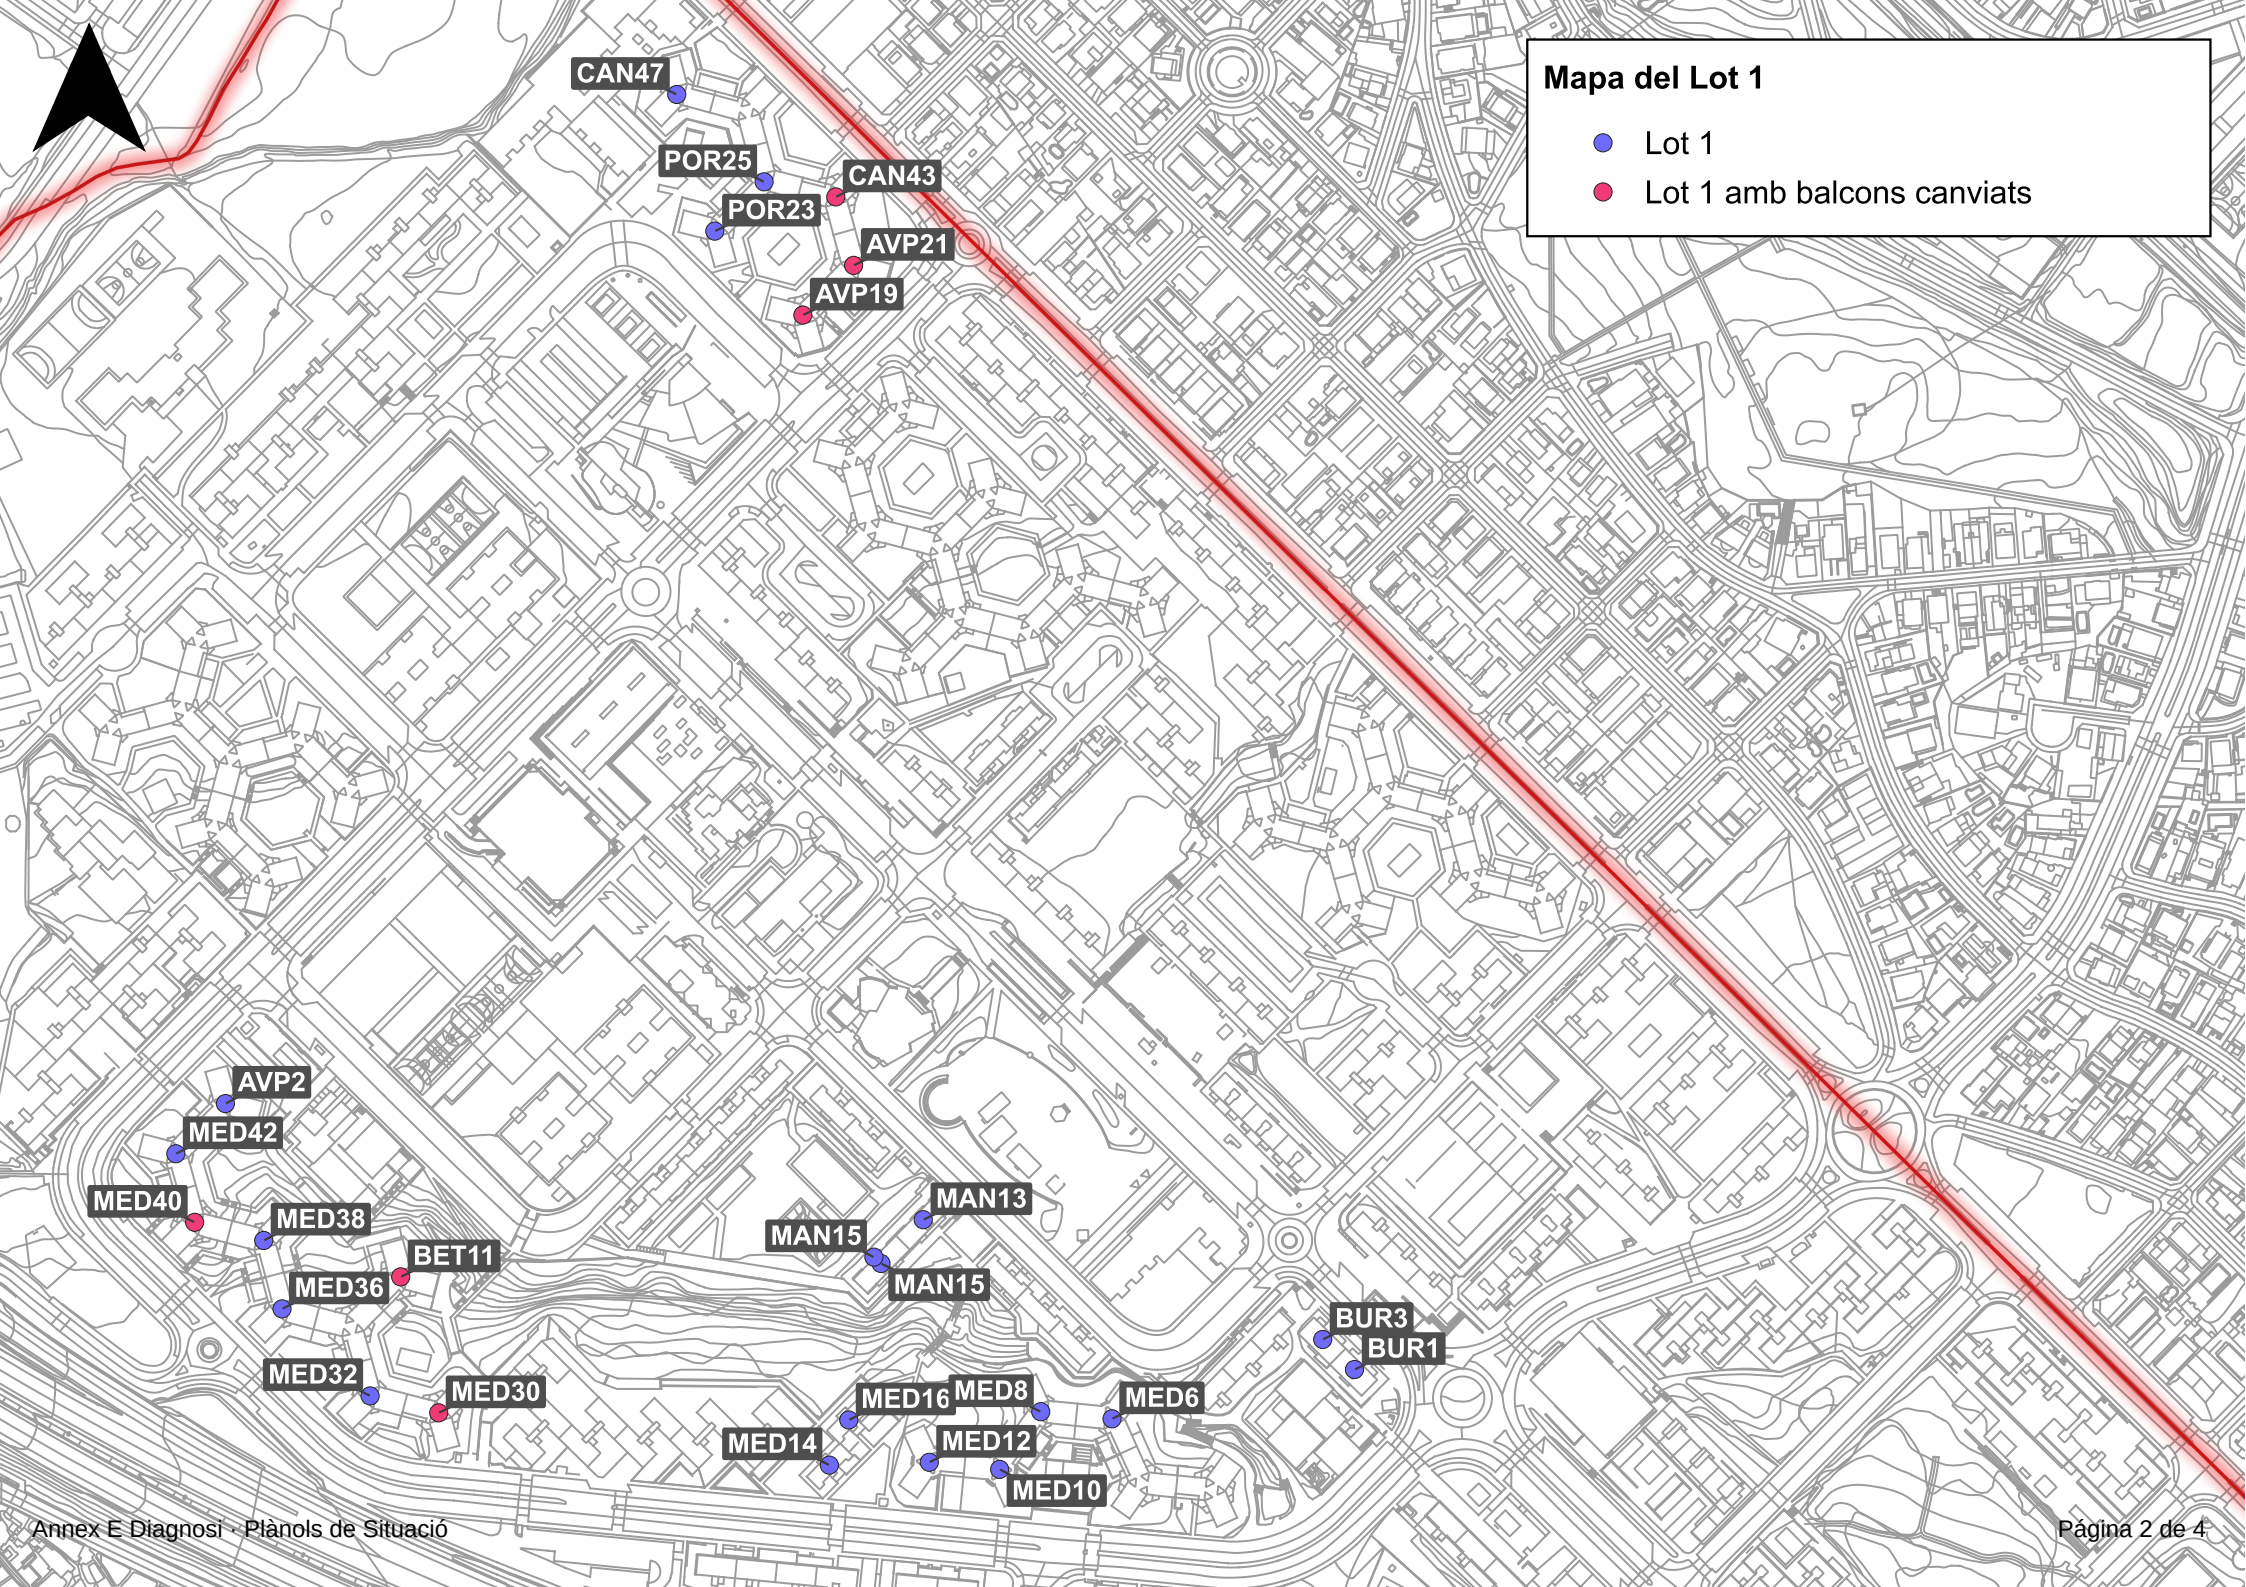


Mapa del Lot 1

- Lot 1
- Lot 1 amb balcons canviats

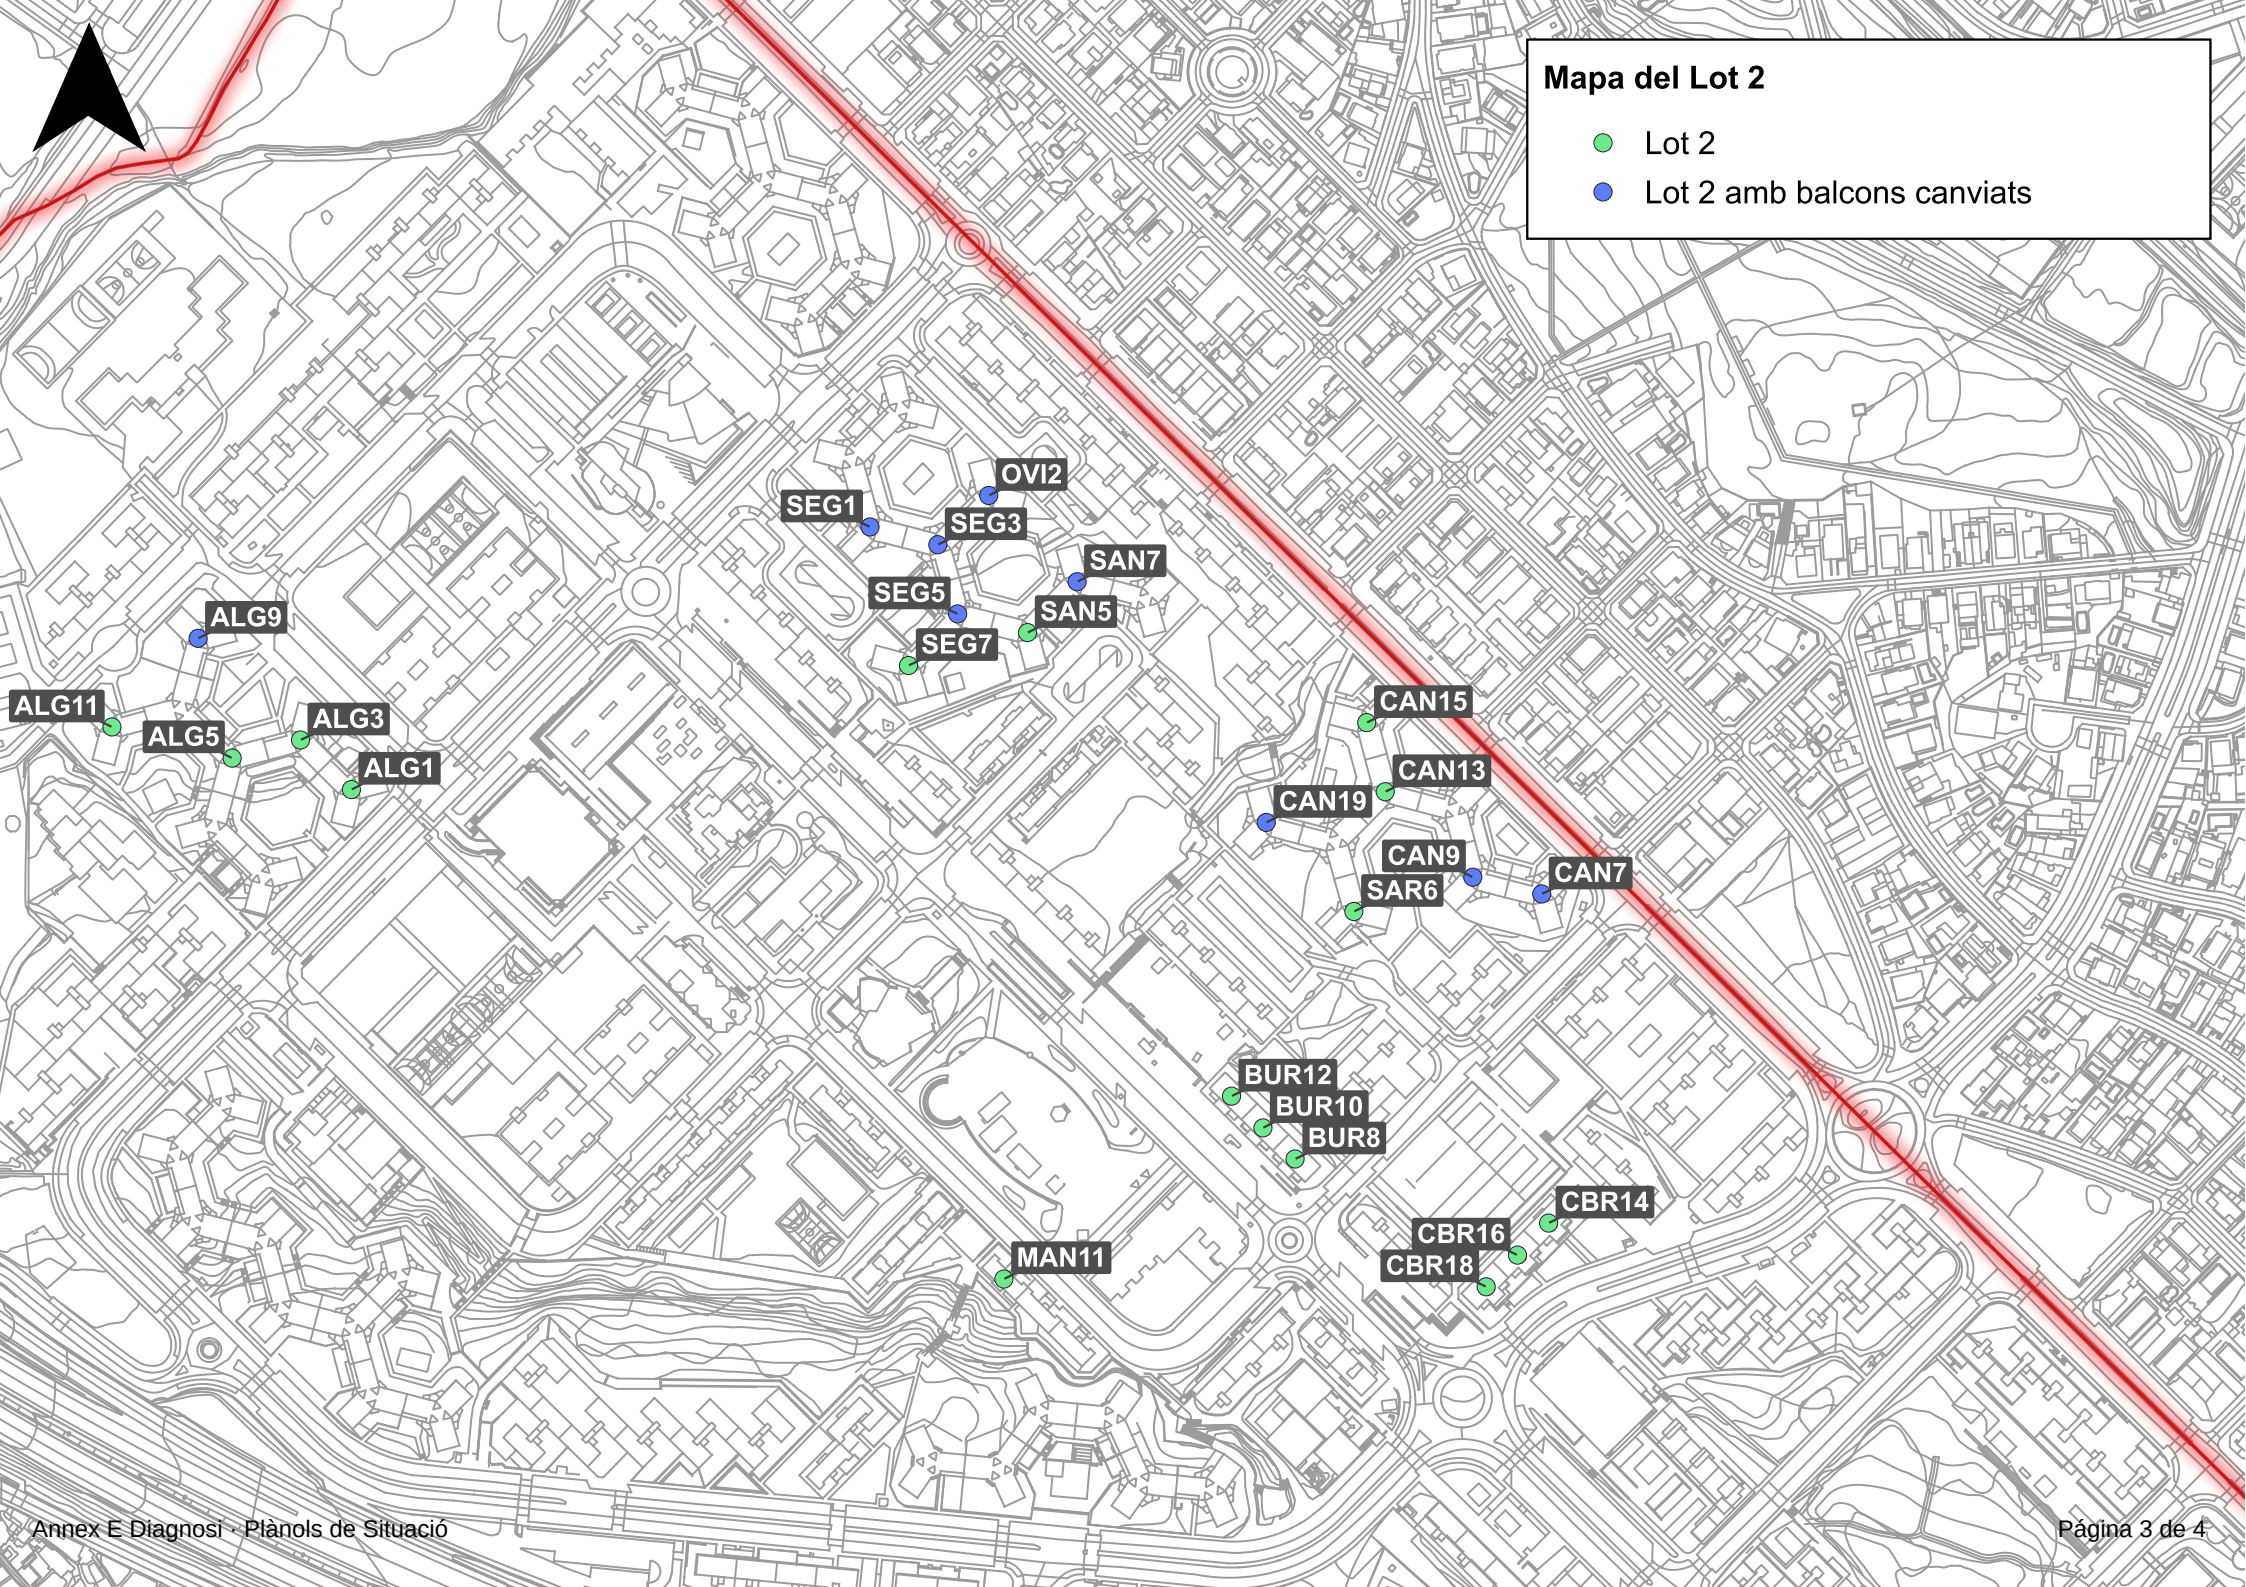

Mapa del Lot 2

- Lot 2
- Lot 2 amb balcons canviats

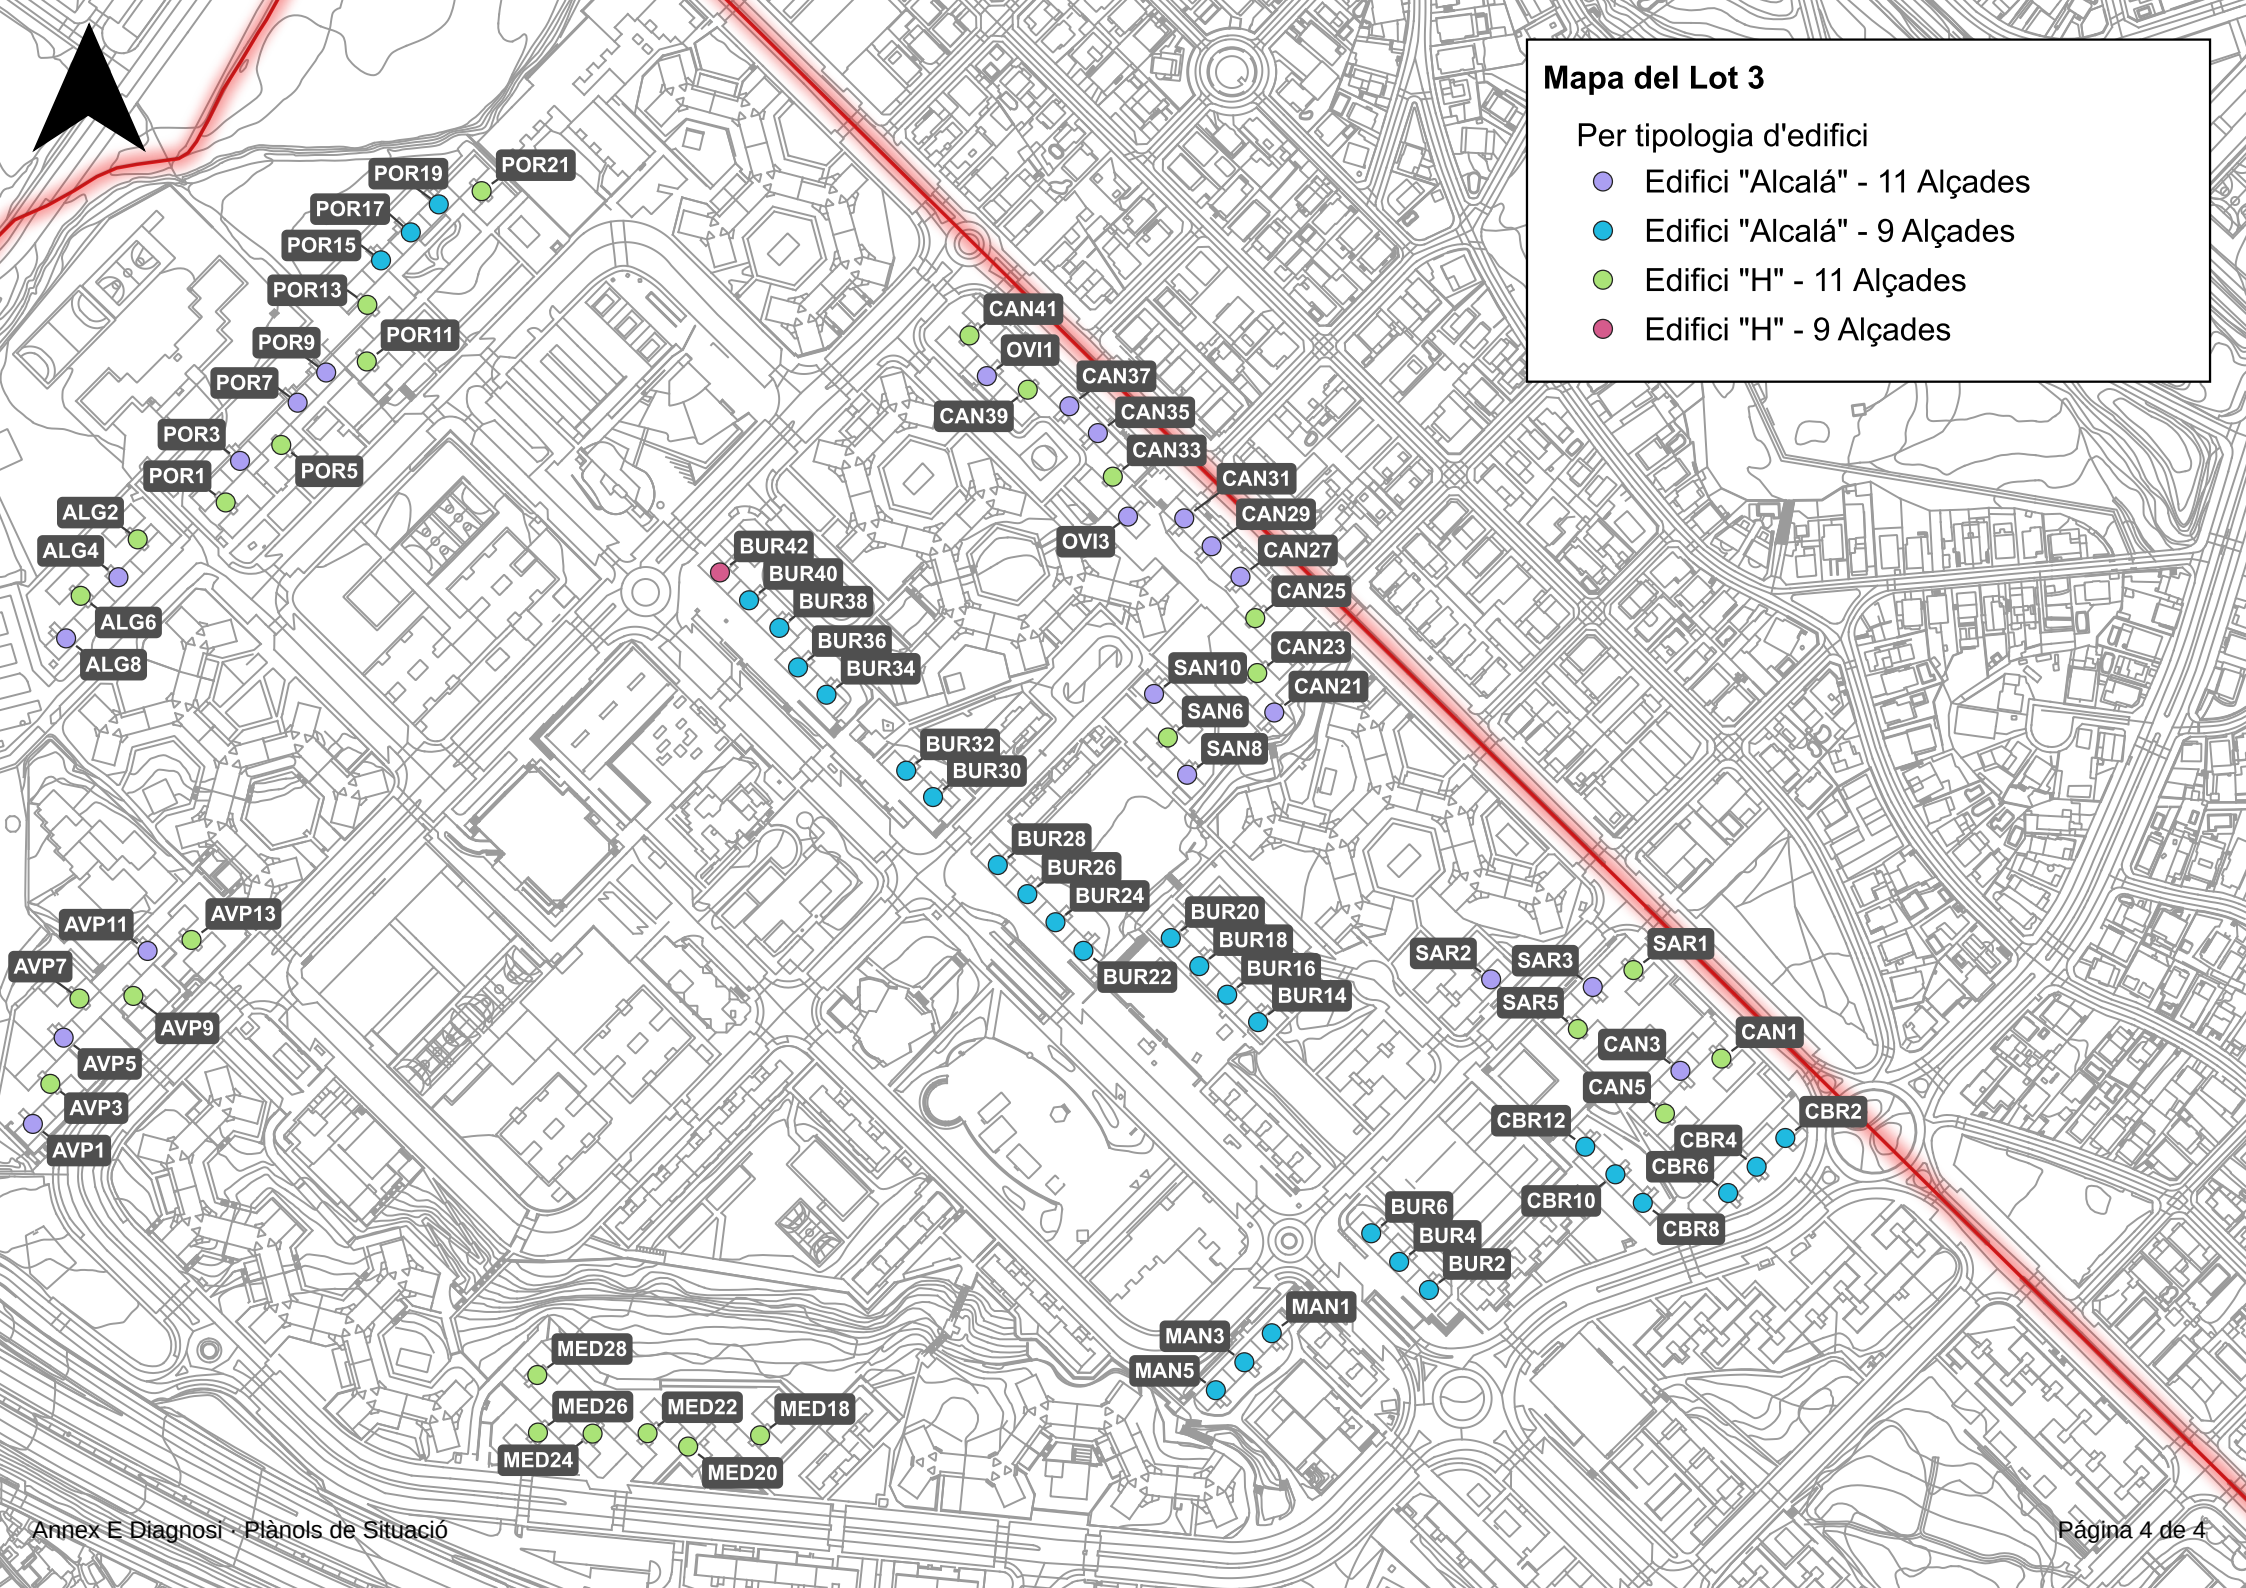

Mapa del Lot 3

Per tipologia d'edifici

- Edifici "Alcalá" - 11 Alçades
- Edifici "Alcalá" - 9 Alçades
- Edifici "H" - 11 Alçades
- Edifici "H" - 9 Alçades



DIAGNOSI DE LES CCVV A INTERVENIR

ANNEX F: RESUM INSPECCIONS TÈCNIQUES CALDERES

OBRES DE RETIRADA I GESTIÓ DELS RESIDUS D'ELEMENTS AMB AMIANT
DE 127 EDIFICIS RESIDENCIALS PLURIFAMILIARS DE BADIA DEL VALLÈS

Data inspecció	Tècnic	Carrer i número	Pis i porta	Conexión activa si/no	Tipus d'instal·lació	Tipus d'aparell	Observacions	
19/3/2025	José Ruiz	Cantàbric 21	4A	SI	Calentador de aire	Atmosférico		
				NO	Calentador de agua (con deflector en fachada)			
25/3/2025	David Castells	Plata 11	6B	SI	Calentador de agua, Neckar	Atmosférico	Calentador antiguo	
25/3/2025	David Castells	Burgos 22	8B	NO	Calentador de agua, Cointra	Low NOx	Calentador nuevo	
25/3/2025	David Castells	Burgos 2	2B	NO	Caldera Baxi Neodens Lite	Condensación	Caldera nueva	
25/3/2025	David Castells	Burgos 2	8A	SI	Calentador de agua, Neckar	Atmosférico	Calentador antiguo	Tiene todo el tubo flexible
25/3/2025	David Castells	Plata 3	2D	SI	Calentador de agua, Junkers	Atmosférico		Tiene todo el tubo flexible
25/3/2025	David Castells	Plata 3	8B	SI	Calentador de agua, Neckar	Atmosférico	Calentador antiguo	
25/3/2025	David Castells	Plata 3	9C	SI	Calentador de agua, Fagor deluxe	Atmosférico	5 años aprox.	Tiene parte del tubo flexible
25/3/2025	David Castells	Plata 5	6B	NO	Calentador de agua, Junkers	Atmosférico	Calentador antiguo	
25/3/2025	David Castells	Plata 5	9B	NO	AUSENTE			
25/3/2025	David Castells	Plata 7	10D	SI	Calentador de agua, Junkers	Atmosférico	5 años aprox.	Tiene parte del tubo flexible
25/3/2025	David Castells	Plata 9	9D	SI	Calentador de agua, Chaffoteaux	Atmosférico		Tiene parte del tubo flexible
25/3/2025	David Castells	Plata 9	4C	NO	Termo eléctrico			
25/3/2025	David Castells	La Mancha 3	8B	SI	Caldera Junkers	Atmosférico		Tiene todo el tubo flexible
25/3/2025	David Castells	Burgos 28	6B	NO	Caldera Victoria Condens	Condensación		
25/3/2025	José Ruiz	Burgos 28	6A	SI	Calentador de agua	Atmosférico		1m+1codo+deflector tubo125 chapa
25/3/2025	José Ruiz	Burgos 26	7A	SI	Calentador de agua	Atmosférico		2,5mts+1codo+deflector tubo125
25/3/2025	José Ruiz	Cantàbric 27	1B	SI	Calentador de agua	Atmosférico		2mts+1codo+deflector tubo125
25/3/2025	José Ruiz	Cantàbric 27	1A	SI	Campana extractora			
25/3/2025	José Ruiz	Cantàbric 27	11A	NO	Caldera	Condensación		
25/3/2025	José Ruiz	Cantàbric 25	8A	SI	Calentador de agua	Atmosférico		2,5mts+1codo+deflector tubo125
25/3/2025	José Ruiz	Plata 3	5A	SI	Calentador de agua	Atmosférico		Tubo OK
26/3/2025	Toni Ruiz	Burgos 32	3B	NO	Termo calentador eléctrico			
26/3/2025	Toni Ruiz	Burgos 32	6B	SI	Calentador Cointra	Atmosférico		Tubo rígido
26/3/2025	Toni Ruiz	Burgos 32	2B	SI	Calentador Vaillant	Atmosférico		Tubo flexible
26/3/2025	Toni Ruiz	Burgos 38	4B	NO	Calentador chafoteaux	Estanco		Rígido-deflector
26/3/2025	Toni Ruiz	Cantàbric 41	7A	SI	Calentador Corbero CG26	Atmosférico		Tubo flexible
26/3/2025	Toni Ruiz	Santander 6	10B	NO	Calentador Junkers	Estanco		Tubo rígido
26/3/2025	Toni Ruiz	Santander 6	2B	NO	Calentador HTW	Estanco		Rígido-deflector
26/3/2025	Toni Ruiz	Costa Brava 14	4B	SI *	Termo calentador eléctrico (no conectado)			Campana conectada a tubo de amianto
26/3/2025	Toni Ruiz	Costa Brava 14	3B	SI *	Calentador Vaillant (no conectado)	Atmosférico		Campana conectada tubo de amianto

26/3/2025	Toni Ruiz	Mediterrani 8	1E	SI *	Calentador Sime (no conectado)	Estanco		Campana conectada a tubo de amianto
26/3/2025	Toni Ruiz	Mediterrani 8	1D	SI *	Calentador Cointra	Atmosférico		Campana conectada tubo de amianto
26/3/2025	Toni Ruiz	Mediterrani 8	1F	NO	Termo calentador eléctrico			Conexión falsa a tubo de amianto
26/3/2025	Toni Ruiz	Mediterrani 16	2B	NO	Calentador Nechar	Atmosférico		Conexión falsa a tubo de amianto
26/3/2025	Toni Ruiz	Mediterrani 42	1E	NO	Caldera Vaillant	Estanco		Conexión falsa a tubo de amianto
27/3/2025	Toni Ruiz	Burgos 10	5A	SI	Calentador	Atmosférico		
27/3/2025	David Castells	Burgos 10	9A	NO	Termo eléctrico			
27/3/2025	David Castells	Burgos 10	8A	NO	Caldera Baxi	Condensación		
27/3/2025	David Castells	Burgos 12	12A	NO	Caldera Saunier Duval	Condensación		
27/3/2025	David Castells	Burgos 12	12B	NO				No hay nada, piso vacío, en obras
27/3/2025	David Castells	Burgos 12	6B	SI	Calentador de agua, Junkers	Atmosférico		Parte de tubo flexible
27/3/2025	David Castells	Burgos 30	5A	SI	Caldera Ferroli	Atmosférico		Tiene todo el tubo flexible
27/3/2025	David Castells	Burgos 12	5A	SI *	Caldera Baxi Neodens Plus	Condensación		Campana conectada a tubo de amianto
27/3/2025	José Ruiz	Mediterránea 19	2A	NO	Termo eléctrico			
27/3/2025	José Ruiz	Burgos 10	10A	SI	Calentador de agua	Atmosférico		
27/3/2025	José Ruiz	Burgos 10	12A	NO	Caldera	Condensación		
27/3/2025	José Ruiz	La Mancha 19	3A	SI	Caldera Junkers	Atmosférico		Tiene todo el tubo flexible
27/3/2025	José Ruiz	La Mancha 19	3B	SI	Caldera Junkers	Atmosférico		Tiene todo el tubo flexible
28/3/2025	José Ruiz	La Mancha 7	1A	SI	Calentador de agua	Atmosférico		
28/3/2025	José Ruiz	La Mancha 7	4B	SI *	Caldera	Condensación		Posible conexión campana a tubo de amianto
28/3/2025	José Ruiz	Algarve 6	2A	SI	Calentador de agua	Atmosférico		
28/3/2025	José Ruiz	Burgos 38	9A	NO	Termo eléctrico			
28/3/2025	José Ruiz	Mediterránea 8	4F	SI	Caldera	Atmosférico		
28/3/2025	José Ruiz	Mediterránea 16	3B	NO	Caldera	Estanco		
28/3/2025	Badr Tahiri	Santander 6	11D	SI	Calentador de agua	Atmosférico		
31/3/2025	José Ruiz	Costa Brava 10	6B	SI	Calentador de agua	Atmosférico		
31/3/2025	José Ruiz	Costa Brava 10	6A	SI	Calentador de agua	Atmosférico		
31/3/2025	José Ruiz	La Mancha 7	2A	SI	Caldera	Atmosférico		
31/3/2025	José Ruiz	La Mancha 7	5B	NO	Caldera	Estanco		
31/3/2025	José Ruiz	Mediterránea 12	2B	SI*	Caldera* y Calentador	Atmosférico y calentador estanco		
31/3/2025	José Ruiz	Mediterránea 12	4B	NO	Calentador de agua	Estanco		
31/3/2025	David Castells	Costa Brava 6	4A	SI	Calentador Edesa	Atmosférico		Tiene todo el tubo flexible
31/3/2025	David Castells	Mediterránea 6	5A	SI *	Termo eléctrico			Campana conectada
31/3/2025	David Castells	La Mancha 15	4C	SI	Caldera Saunier Duval Themis 8/20	Atmosférico		
31/3/2025	David Castells	Mediterránea 12	2C	NO	Caldera Junkers	Condensación		
31/3/2025	David Castells	Mediterránea 12	1C	NO	Calentador de agua Corberó	Atmosférico		Conectado a Shunt de chapa

31/3/2025	David Castells	Plata 13	7C	NO	Caldera Baxi Neodens Plus	Condensación		
31/3/2025	David Castells	La Manxa 7	4A	NO	Calentador de agua, Junkers	Atmosférico		
1/4/2025	Toni Ruiz	Bética 9	2B	NO	Termo eléctrico			
1/4/2025	Toni Ruiz	Burgos 1	3B	SI *	Caldera Baxi Roca			Campana conectada a tubo de amianto
1/4/2025	Toni Ruiz	Mediterrani 6	1E	SI *	Calentador Corbero CGI			Sospecha campana conectada a tubo de amianto
1/4/2025	Toni Ruiz	Manxa 15	2C	NO	Calentador Vaillant	Estanco		Deflector
1/4/2025	Toni Ruiz	Algarve 2	5A	SI	Calentador Junkers	Atmosférico		Rígido
1/4/2025	Toni Ruiz	Algarve 2	9B	NO*	Calentador Contra-Godesia	Atmosférico		Aerotermia atmosférica (fuera de servicio)
1/4/2025	Toni Ruiz	Porto 3	9B	SI	Calentador Corvero	Atmosférico		rígido y flexible
1/4/2025	Toni Ruiz	Porto 15	7A	NO	Calentador cointra	Condensación		
1/4/2025	Toni Ruiz	Porto 21	10A	NO	Termo eléctrico			
4/4/2025	David Castells	Burgos 3	1B	NO	Calentador de agua Corberó	Atmosférico		Conectado a Shunt interior
4/4/2025	David Castells	Burgos 3	3A	SI	Calentador de agua Corberó	Atmosférico		Tiene parte del tubo flexible
4/4/2025	David Castells	La Mancha 11	1A	SI	Calentador de agua, Junkers	Atmosférico		
4/4/2025	David Castells	La Mancha 11	1B	NO*	Termo eléctrico			*Caldera fuera de servicio conectada a tubo
4/4/2025	David Castells	Costa Brava 16	2B	NO	Caldera Baxi Neodens Plus	Condensación		
4/4/2025	David Castells	Costa Brava 16	5A	SI*	Calentador de agua, Junkers	Atmosférico	Puede estar conectada al shunt interior	Sospecha de calentador o campana conectado al tubo
4/4/2025	David Castells	Mediterránea 14	3A	SI*	Calentador de agua, Vaillant	Atmosférico		Campana conectada a tubo de amianto
4/4/2025	David Castells	Mediterránea 18	9D	SI	Calentador de agua, Cointra	Atmosférico		Tiene todo el tubo flexible
4/4/2025	David Castells	Plata 1	2B	SI	Calentador de agua, Neckar	Atmosférico		Tiene parte del tubo flexible
4/4/2025	David Castells	Plata 2	5D	SI	Calentador de agua, Bosch	Atmosférico		Tiene todo el tubo flexible
4/4/2025	David Castells	Santander 5	3A	NO	Caldera Baxi Platinum Compact	Condensación		
4/4/2025	David Castells	Saragossa 6	2D	NO	Caldera Fagor	Condensación		
4/4/2025	David Castells	Saragossa 6	5B	NO	Caldera Hermann	Condensación		
4/4/2025	David Castells	Saragossa 6	3E	NO	Termo eléctrico			Hay tubo muerto conectado
4/4/2025	David Castells	Saragossa 6	3D	NO	Calentador de agua, Neckar	Atmosférico	Va a cambiar calentador de sitio, se	Hay tubo muerto conectado, tiene todo el tubo flexible
4/4/2025	David Castells	La Mancha 13	9D	SI	Caldera Junkers	Atmosférico		
4/4/2025	David Castells	La Mancha 6	5A	SI*	Termo eléctrico			Sospecha campana conectada a tubo de amianto
7/4/2025	Toni Ruiz	Cantàbric 13	3B	NO	Termo eléctrico			Termo eléctrico en fachada
7/4/2025	Toni Ruiz	Cantàbric 13	3C	NO	Termo eléctrico			
7/4/2025	Toni Ruiz	Cantàbric 13	2F	NO	Caldera Baxi	Condensación		
7/4/2025	Toni Ruiz	Cantàbric 13	2D	NO	Caldera Roca	Atmosférico		Tiene todo el tubo flexible
7/4/2025	Toni Ruiz	Cantàbric 13	1D	NO	Calentador de agua Ariston	Atmosférico		Conectada a tubo extractor campana cocina
7/4/2025	Toni Ruiz	Mediterránea 28	1A	NO	Termo eléctrico			
7/4/2025	Toni Ruiz	Porto 7	9A	SI	Calentador de agua, Junkers	Estanco		

7/4/2025	Toni Ruiz	Porto 7	6A	SI	Caldera Vaillant	Atmosférico		Tiene parte del tubo flexible
7/4/2025	Toni Ruiz	Porto 9	8B	SI	Calentador de agua Corberó	Atmosférico		Tiene parte del tubo flexible
7/4/2025	Toni Ruiz	Porto 9	6B	SI	Calentador de agua Corberó	Atmosférico		
7/4/2025	Toni Ruiz	Cantàbric 31	1B	SI	Calentador de agua, Fagor	Atmosférico		
7/4/2025	Toni Ruiz	Cantàbric 31	4B	NO	Calentador de agua, Fagor	Estanco		
7/4/2025	Toni Ruiz	Cantàbric 5	7D	SI	Calentador de agua, Junkers	Atmosférico		
7/4/2025	Toni Ruiz	Cantàbric 5	1A	NO	Termo eléctrico			Termo eléctrico en fachada
7/4/2025	Toni Ruiz	Cantàbric 5	1E	SI	Calentador Edesa	Atmosférico		Tiene todo el tubo flexible
7/4/2025	Toni Ruiz	Santander 5	1A	NO	Termo eléctrico			Termo eléctrico en fachada
7/4/2025	Toni Ruiz	Santander 5	1E	SI	Calentador Edesa	Atmosférico		Flexible, va conectada al tubo pero ha caído conexión.
8/4/2025	Toni Ruiz	Saragossa 5	4C	SI	Calentador Edesa	Atmosférico		Tiene parte del tubo flexible
8/4/2025	Toni Ruiz	Saragossa 1	6B	NO	Calentador Edesa	Atmosférico		B+
8/4/2025	Toni Ruiz	Santander 8	9B	NO	Calentador de agua, Chaffoteaux	Estanco		
8/4/2025	Toni Ruiz	Oviedo 1	7B	NO*	Calentador de agua, Cointra	Atmosférico		Aerotermin antigua obsoleta conectada
8/4/2025	Toni Ruiz	Burgos 42	7D	NO	Termo eléctrico			Hay tubo muerto conectado
8/4/2025	Toni Ruiz	La Mancha 15	11B	SI	Calentador de agua Ariston	Estanco		
8/4/2025	Toni Ruiz	La Mancha 15	7D	SI	Calentador de agua, Junkers	Estanco		
8/4/2025	Toni Ruiz	Mediterránea 22	7B	SI	Calentador de agua			ausente pero se puede hacer foto des de rellano
8/4/2025	Toni Ruiz	Mediterránea 32	1D	NO	Caldera Roca	Estanco		Bit
8/4/2025	Toni Ruiz	Mediterránea 32	1C	NO	Calentador de agua, Chaffoteaux	Estanco		Bit
8/4/2025	Toni Ruiz	Mediterránea 32	1B	NO	Termo eléctrico			
8/4/2025	Toni Ruiz	Mediterránea 32	4F	NO	Caldera Beretta	Estanco		
8/4/2025	Toni Ruiz	Mediterránea 32	3C	NO	Caldera Hermann	Condensación		
8/4/2025	Toni Ruiz	Mediterránea 32	2B	NO	Caldera Baxi	Condensación		
8/4/2025	Toni Ruiz	Plata 2	3E	NO	Calentador de agua, Junkers	Atmosférico		
8/4/2025	Toni Ruiz	Plata 2	4D	NO	Caldera Baxi	Condensación		
8/4/2025	Toni Ruiz	Plata 2	4F	NO	Caldera Junkers	Estanco		
8/4/2025	Toni Ruiz	Plata 2	5B	NO	Caldera Baxi	Condensación		
8/4/2025	Toni Ruiz	Oviedo 3	5A	NO	Calentador de agua Saunier Duval	Atmosférico		Hay tubo muerto conectado
8/4/2025	Toni Ruiz	Algarve 5	1A	NO	Caldera Saunier Duval	Estanco		
8/4/2025	Toni Ruiz	Algarve 5	1D	NO	Caldera Fagor	Estanco		
8/4/2025	Toni Ruiz	Algarve 5	3C	NO	Termo eléctrico			Hay tubo muerto conectado
8/4/2025	Toni Ruiz	Algarve 5	5E	SI	Calentador de agua Godesia			Caldera antigua sin uso conectado a tubo exterior campana
8/4/2025	Toni Ruiz	Porto 17	7A	NO	Caldera			
8/4/2025	Toni Ruiz	Mediterránea 36	4B	NO	Termo eléctrico			

9/4/2025	David Castells	Cantàbric 41	8B	SI	Calentador de agua, Beretta	Atmosférico		Parte de tubo flexible
9/4/2025	David Castells	Santander 5	4E	NO	Caldera Junkers	Condensación		
9/4/2025	David Castells	Porto 17	2B	SI	Calentador de agua Corberó	Atmosférico		Tiene todo el tubo flexible
9/4/2025	David Castells	Cantàbric 13	2E	NO	Termo eléctrico			
9/4/2025	David Castells	Porto 11	5B	SI	Calentador de agua, Junkers	Atmosférico		Tiene parte del tubo flexible
9/4/2025	David Castells	Mediterránea 38	5F	NO	Calentador de agua, Hermes Green	Low NOx		Tubo flexible conectado, posible campana
9/4/2025	Toni Ruiz	Mediterránea 32	3B	NO	Termo eléctrico			Hay tubo muerto conectado
9/4/2025	Toni Ruiz	Mediterránea 38	4E	NO	Calentador de agua Ariston	Estanco		
9/4/2025	Toni Ruiz	Mediterránea 38	3C	NO	Termo eléctrico			Hay tubo muerto conectado
9/4/2025	Toni Ruiz	Mediterránea 38	2E	NO	Caldera Baxi	Condensación		Hay tubo muerto conectado
9/4/2025	Toni Ruiz	Mediterránea 38	1C	NO	Caldera Baxi	Condensación		Hay tubo muerto conectado
9/4/2025	Toni Ruiz	Mediterránea 38	1E	NO	Calentador de agua Ariston	Atmosférico		Hay tubo muerto conectado
9/4/2025	Toni Ruiz	Mediterránea 42	5B	NO	Caldera Baxi	Condensación		Hay tubo muerto conectado
9/4/2025	Toni Ruiz	Plata 2	3D	NO	Caldera Sime Murella	Condensación		Hay tubo muerto conectado
9/4/2025	Toni Ruiz	La Mancha 1	7B	SI	Calentador de agua, Junkers	Atmosférico		
9/4/2025	Toni Ruiz	La Mancha 13	12B	NO	Caldera Roca	Estanco?		Hay tubo muerto conectado
9/4/2025	Toni Ruiz	La Mancha 13	5D	NO	Caldera Roca	Estanco		
9/4/2025	Toni Ruiz	Plata 2	5C	NO	Caldera Roca	Estanco		Hay tubo muerto conectado
9/4/2025	Toni Ruiz	Plata 2	5F	NO	Calentador de agua, Junkers	Atmosférico		Hay tubo muerto conectado
9/4/2025	Toni Ruiz	Costa Brava 4	4A	SI	Calentador de agua, Junkers	Atmosférico		
9/4/2025	Toni Ruiz	Cantàbric 23	7A	SI	Calentador de agua, Cointra	Estanco		
9/4/2025	Toni Ruiz	Cantàbric 23	9A	NO*	Calentador de agua, Chaffoteaux	Estanco		Aerotermia conectada, fuera de servicio
9/4/2025	Toni Ruiz	Cantàbric 1	9A	NO*	Calentador de agua Ariston	Estanco		Aerotermia conectada, fuera de servicio
9/4/2025	Toni Ruiz	Cantàbric 1	6B	NO*	Calentador de agua, Cointra	Atmosférico		Aerotermia conectada, fuera de servicio
9/4/2025	Toni Ruiz	Cantàbric 5	11C	SI	Calentador de agua, Junkers	Atmosférico		
9/4/2025	Badr Tahiri	Cantàbric 13	2C	NO	Calentador de agua, Chaffoteaux	Estanco		
9/4/2025	Badr Tahiri	Cantàbric 13	2B	NO	Termo eléctrico			
9/4/2025	Badr Tahiri	Cantàbric 15	3A	NO	Caldera Vaillant	Estanco		
9/4/2025	Badr Tahiri	Cantàbric 15	3D	NO	Calentador de agua, Cointra			
9/4/2025	Badr Tahiri	Cantàbric 37	10A	NO	Caldera Saunier Duval	Estanco		
9/4/2025	Badr Tahiri	Santander 5	4A	NO	Caldera Baxi	Estanco		
9/4/2025	Badr Tahiri	Santander 5	4F	NO	Calentador de agua, Chaffoteaux	Estanco		
9/4/2025	Badr Tahiri	Santander 5	5F	NO	Calentador de agua	Atmosférico		
9/4/2025	Badr Tahiri	Costa Brava 18	6A	SI	Calentador de agua, Neckar	Atmosférico		
10/4/2025	Badr Tahiri	Mediterrani 24	9D	SI	Calentador	Atmosférico		

10/4/2025	Badr Tahiri	Mediterrani 24	6C	SI	Calentador	Atmosférico		
10/4/2025	Badr Tahiri	Mediterrani 28	1B	NO	Caldera	Estanca		
10/4/2025	Badr Tahiri	Plata 11	5B	SI	Calentador	Atmosférico		
10/4/2025	Badr Tahiri	Algarve 3	5F	NO	Calentador	Atmosférico		
10/4/2025	Badr Tahiri	Algarve 3	4E	NO	Calentador Ariston	Atmosférico		
10/4/2025	Badr Tahiri	Algarve 3	4B	NO	Termo eléctrico			
10/4/2025	Badr Tahiri	Algarve 3	3F	NO*	Calentador	Estanco		Aeroterminia conectada, fuera de servicio
10/4/2025	Badr Tahiri	Algarve 3	3D	NO	Calentador	Estanco		
10/4/2025	Badr Tahiri	Algarve 3	3A	NO*	Caldera	Condensación		Aeroterminia conectada, fuera de servicio
10/4/2025	Badr Tahiri	Algarve 3	2A	NO	Caldera	Atmosférica		
10/4/2025	Badr Tahiri	Algarve 11	3F	NO	Calentador eléctrico			
10/4/2025	Badr Tahiri	Algarve 11	3D	NO	Termo eléctrico			
10/4/2025	Badr Tahiri	Algarve 11	3C	NO	Calentador	Estanco		
10/4/2025	Badr Tahiri	Algarve 11	3A	NO	Calentador	Estanco		
10/4/2025	Badr Tahiri	Algarve 11	2F	NO	Calentador	Atmosférico		
10/4/2025	Badr Tahiri	Algarve 11	2C	SI	Calentador	Atmosférico		
10/4/2025	Toni Ruiz	Mediterrani 24	7B	NO	Caldera Baxi	Condensación		
10/4/2025	Toni Ruiz	Saragossa 6	4C	NO	Termo eléctrico			
10/4/2025	Toni Ruiz	Saragossa 6	3C	SI	Calentador Junkers	Atmosférico		
10/4/2025	Toni Ruiz	Saragossa 6	2E	NO	Calentador Asitec	Estanco		Va conectado a la extracción de campana cocina
10/4/2025	Toni Ruiz	Saragossa 6	2F	NO	Calentador Cointra	Atmosférico		Va conectado a la extracción de campana cocina
10/4/2025	Toni Ruiz	Saragossa 6	1C	NO	Calentador Nexcar	Atmosférico		
10/4/2025	Toni Ruiz	Saragossa 6	1B	NO*	Calentador Nexcar	Atmosférico		Tiene caldera fuera de servicio conectada a tubo de amianto
10/4/2025	Toni Ruiz	Cantábric 15	3C	NO	Caldera Chafoteaux	Condensación		
10/4/2025	Toni Ruiz	Algarve 11	1B	NO	Termo eléctrico			
10/4/2025	Toni Ruiz	Algarve 11	2B	NO	Termo eléctrico			
10/4/2025	Toni Ruiz	Santander 10	4B	NO	Caldera Bosch	Condensación		
10/4/2025	Toni Ruiz	Manxa 13	11A	SI	Caldera Neckar	Atmosférica		
10/4/2025	David Castells	Mediterrani 42	4F	SI	Caldera Junkers	Atmosférica		Tubo flexible
10/4/2025	David Castells	Mediterrani 42	4A	NO	Calentador Vaillant	Atmosférico		Tubo flexible, tubo muerto
10/4/2025	David Castells	Mediterrani 24	5A	NO*	Termo eléctrico			Caldera conectada fuera de servicio
10/4/2025	David Castells	Plata 5	9B	NO	Calentador Ariston	Bajo Nox		
10/4/2025	David Castells	Porto 19	9B	SI	Calentador Vaillant	Atmosférico		Parte tubo flexible
11/4/2025	David Castells	Algarve 3	3E	NO	Calentador Junkers	Atmosférico		
11/4/2025	Toni Ruiz	Algarve 3	3C	NO	Termo eléctrico			Tubo muerto
11/4/2025	David Castells	Algarve 5	3F	NO	Termo eléctrico			
11/4/2025	Toni Ruiz	Mediterrani 36	4F	NO	Calentador Ariston	Bajo Nox		Tubo muerto
11/4/2025	David Castells	Mediterrani 36	4C	NO*	Teromo eléctrico			Calentador Cointra fuera de servicio

11/4/2025	Toni Ruiz	Mediterrani 36	3C	NO	Calentador Ariston	Bajo Nox		Tubo muerto
11/4/2025	David Castells	Mediterrani 36	2F	SI	Caldera Junkers	Atmosférica		Todo tubo flexible
11/4/2025	Toni Ruiz	Maxa 13	11C	NO	Caldera Ariston	Condensación		
11/4/2025	David Castells	Algarve 5	2A	SI	Calentador Junkers	Atmosférico		Parte tubo flexible

La solución para aquellas calderas que aparecen como conectadas actualmente, requieren una nueva chimenea.

ILERFRED SL B25207739 C/A Nº 73 POLIGON INDUSTRIAL CAMÍ DELS FRARES CP 25190 LLEIDA

Nº CERTIFICADO RASIC: 250023524

RAMON XAVIER MASIP ROGES

43737716L

ADMINISTRADOR

43737716L Digitally signed
by 43737716L
RAMON XAVIER
MASIP (R:
B25207739)
Date: 2025.04.14
11:28:29 +02'00'



DIAGNOSI DE LES CCVV A INTERVENIR

ANNEX G: RELACIÓ VISITES REALITZADES A CCVV

OBRES DE RETIRADA I GESTIÓ DELS RESIDUS D'ELEMENTS AMB AMIANT
DE 127 EDIFICIS RESIDENCIALS PLURIFAMILIARS DE BADIA DEL VALLÈS

PROJECTE DE DESAMIENTAT DE BADIA - FASE 1 – LOT 1

CARRER	TUBS	CONNEXIONS DETECTADES	PIS	VISITA	INSTAL·LACIÓ	
Av. Burgos 1	2	1 *	3B	OK	CAMPANA EXTRACTORA CONNECTADA	
Av. Burgos 3	2	4 *	1B	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			3A	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC	
			6B	ABSENT 4/4/2025 9:55		
			8A	ABSENT 4/4/2025 9:30 9:55		
Av. Cantàbric 47	6	SHUNT				
Av. Mediterrani 6	6	9	1A			
			1E	OK	SOSPITA CONNEXIÓ CALDERA EXTRACTORA	
			2A		SENSE CONNEXIÓ	TERMO EXT. DETECTAT DES DE FAÇANA
			3A		SENSE CONNEXIÓ	TERMO EXT. DETECTAT DES DE FAÇANA
			3B	ABSENT 10:40. 31/03/2025		
			3C	ABSENT 10:30. 31/03/2025		
			4B			
			4C			
			4D			
			5A	OK	CAMPANA EXTRACTORA CONNECTADA	
Av. Mediterrani 8	6	6	1D	OK	EXTRACCIÓ CONNECTADA	
			1E	OK	CAMPANA EXTRACTORA CONNECTADA	
			1F	OK	SENSE CONNEXIÓ	TERMO ELÈCTRIC EXT.
			2C	ABSENT 11:45 26/03/2025		
			2D	ABSENT 11:45 26/03/2025		
			4F	OK	CALDERA ATMOSFÈRICA	
Av. Mediterrani 10	6	NO VIST				
Av. Mediterrani 12	6	6	1C	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			2A			
			2B	OK	CALDERA ATMOSFÈRICA CONNECTADA + ESCALFADOR ESTANC NO CONNECTAT	
			2C	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			3C	ABSENT 12:15 31/3/2025		
Av. Mediterrani 14	2	1	4B	OK	SENSE CONNEXIÓ	
Av. Mediterrani 16	2	2	3A	OK	EXTRACCIÓ DE CAMPANA CONNECTADA	
Av. Mediterrani 32	6	9	2B	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			3B	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			1B	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			1C	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			1D	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			2B	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			2C	ABSENT 8/4/2025 13:19, 9/4/2025 11:40		
			3B	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			3C	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			4C	ABSENT 8/4/2025 13:05, 9/4/2025 11:40		
Av. Mediterrani 36	6	6	4F	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			2D	ABSENT 11/04/2025 10:52		
			2F	OK	CALDERA ARMOSFÈRICA	
			3C	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			4B	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			4C	OK	ESCALFADOR (FORA SERVEI)	
			4F	OK	SENSE CONNEXIÓ	

PROJECTE DE DESAMANTAT DE BADIA - FASE 1 – LOT 1

CARRER	TUBS	CONNEXIONS DETECTADES	PIS	VISITA	INSTAL·LACIÓ	
Av. Mediterrani 38	6	8	1C	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			1E	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			2A	ABSENT		
			2E	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			3C	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			4B			
			4E	OK	SENSE CONNEXIÓ	
Av. Mediterrani 42	6	4	5F	OK	SOSPITA EXTRACCIÓ DE CAMPANA CONNECTADA	
			1E	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			4A	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			4F	OK	CALDERA ATMOSFÈRICA	
			5B	OK	SENSE CONNEXIÓ	
Av. Via de la Plata 2	6	9	3A	ABSENT 11:47 9/4/2025		
			3D	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			3E	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			4D	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			4F	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			5B	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			5C	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			5D	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC	
C. La Manxa 13	4	7	5F	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			2A	ABSENT 9/4/2025 11:29, 11/04/2025 11:20		
			5D	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			6A	ABSENT 9/4/2025 11:22, 11/4/2025 11:25		
			9D	OK	CALDERA ATMOSFÈRICA	
			11A	OK	CALDERA ATMOSFÈRICA	
			11C	OK	SENSE CONNEXIÓ	
C. La Manxa 15	4	7	12B	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			2C	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			3C	ABSENT 11:15. 31/03/2025 i 11:05 7/4/2025 i 12:30 8/4/2025		
			4C	OK	CALDERA ATM.	
			5B	ABSENT 7/4/2025 11:00		
			7D	OK	ESCALFADOR ESTANC	
			11B	OK	ESCALFADOR ESTANC	
C. Porto 23	6	SHUNT	12B	NO DONA ACCÈS		
C. Porto 25	6	SHUNT				

PROJECTE DE DESAMIENTAT DE BADIA - FASE 1 – LOT 2

CARRER	TUBS	CONNEXIONS DETECTADES	PIS	VISITA	INSTAL·LACIÓ	
Av. Burgos 8	2	NO VIST. XARXA PROTECCIÓ				
Av. Burgos 10	2	5	5A	ok	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC	
			8A	ok	SENSE CONNEXIÓ	
			9A	ok	SENSE CONNEXIÓ	
			10A	ok	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC	
			12A	ok	SENSE CONNEXIÓ	
Av. Burgos 12	2	4	5A	ok	CAMPANA EXTRACTORA CONNECTADA	
			6B	ok	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC	
			8A	ABSENT 11:00 i 11:35 27/3/2025		
			12A	VISITAT. NO	SOSPITA CAMPANA EXTRACTORA CONNECTADA	
			12B	OK	SENSE CONNEXIÓ	
Av. Cantàbric 13	6	9	1D	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			2B	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			2C	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			2D	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			2E	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			3B	OK	SENSE CONNEXIÓ	TERMO ELÈCTRIC EXT.
			3C	OK	SENSE CONNEXIÓ	
			3F	ABSENT 7/4/2025 9:38, 9/4/2025 10:55		
			4C	ABSENT 7/4/2025 9:40, 9/4/2025 10:53		
Av. Cantàbric 15	6	NO VIST. XARXA PROTECCIÓ				
Av. Costa Brava 14	2	5	3B	ok	CAMPANA EXTRACTORA CONNECTADA	
			4B	ok	CAMPANA EXTRACTORA CONNECTADA	TERMO ELÈCTRIC EXT.
			5B	NO ES DONA PERMIS		
			13A			
Av. Costa Brava 16	2	3	14A			
			2A			ES DETECTA TERMO ELÈCTRIC EXT. DES DE FAÇANA
			2B	ok	SENSE CONNEXIÓ	
Av. Costa Brava 18	2	3	5A	ok	SOSPITA CAMPANA EXTRACTORA CONNECTADA	
			6A	ok	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC	
			7A	ABSENT 9/4/2025 13:02		
			10A	ABSENT 9/4/2025 13:04		
C. Algarve 1	6	NO VIST. XARXA PROTECCIÓ				
C. Algarve 3	6	11	1B	ABSENT 10/4/2025 12:52, 11/4/2025 9:45		
			2A	ok	SENSE CONNEXIÓ	
			2D	ABSENT 10/4/2025 12:47, 11/4/2025 9:50		
			3A	ok	AEROTÈRMIA CONNECTADA (FORA DE SERVEI)	
			3C	ok	SENSE CONNEXIÓ	
			3D	ok	SENSE CONNEXIÓ	
			3E	ok	SENSE CONNEXIÓ	
			3F	ok	AEROTÈRMIA CONNECTADA (FORA DE SERVEI)	
			4B	ok	SENSE CONNEXIÓ	
			4E	ok	SENSE CONNEXIÓ	
			5F	ok	SENSE CONNEXIÓ	
C. Algarve 5	6	8	1A	ok	SENSE CONNEXIÓ	CALDERA A FAÇANA
			1B	ABSENT 16:15 9/4/2025 , 9:45 11/4/2025		
			1D	ok	SENSE CONNEXIÓ	
			2A	ok	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC	
			2B	ABSENT 16:25 9/4/2025		
			3C	ok	SENSE CONNEXIÓ	
			3F	ok	SENSE CONNEXIÓ	
			5E	ok	SENSE CONNEXIÓ	

PROJECTE DE DESAMANTAT DE BADIA - FASE 1 – LOT 2

CARRER	TUBS	CONNEXIONS DETECTADES	PIS	VISITA	INSTAL·LACIÓ	
C. Algarve 11	6	11	1B	ok	SENSE CONNEXIÓ	
			2B	ok	SENSE CONNEXIÓ	
			2C	ok	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC	
			2D	ABSENT 13:30 16:35 10/4/2025		
			2F	ok	SENSE CONNEXIÓ	
			3A	ok	SENSE CONNEXIÓ	
			3B	ABSENT 13:27 16:35 10/4/2025		
			3C	ok	SENSE CONNEXIÓ	
			3D	ok	SENSE CONNEXIÓ	
			3F	ok	SENSE CONNEXIÓ	
			5B	ABSENT 13:27 16:35 10/4/2025		
C. Bètica 9	2	3	1B	ok	campana extractora cuina connectada al tub	
			2B	ok	SENSE CONNEXIÓ	TERMO ELÈCTRIC EXT A FAÇANA
			3B	ok	CALDERA ATM. EXTERIOR A FAÇANA	
C. La Manxa 7	2	5	1A	ok	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC EXTERIOR	
			2A	ok	CALDERA ATMOSFÈRICA EXTERIOR A BALCÓ	
			2B	ABSENT 9:30 28/3/2025		
			4A	ABSENT 9:30 28/3/2025		
			4B	ok	POSSIBLE CONNEXIÓ D'EXTRACTOR	
C. La Manxa 11	2	3	5B	ok	SENSE CONNEXIÓ	CALDERA CONDENSACIÓ SITUADA A FAÇANA
			1A	ok	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC	
			1B	ok	CALDERA CONNECTADA FORA DE SERVEI	
C. La Manxa 19	2	4	4B	ABSENT		
			2A	ok		
			2B	ABSENT		
			3A	ok	CALDERA ATM. EXTERIOR A FAÇANA	
C. Santander 5	6	8	3B	ok	CALDERA ATM. EXTERIOR A FAÇANA	
			1A	ok	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC	
			1E	ok	SENSE CONNEXIÓ	
			3A	ok	SENSE CONNEXIÓ	
			3F	ABSENT 7/4/2025 13:44, 9/4/2025 12:30		
			4A	ok	SENSE CONNEXIÓ	
			4E	ok	SENSE CONNEXIÓ	
C. Saragossa 6	6	9	4F	ok	SENSE CONNEXIÓ	
			5F	ok	SENSE CONNEXIÓ	
			1B	ok	CALDERA QUE NO FUNCIONA	
			1C	ok	SENSE CONNEXIÓ	
			2D	ok	SENSE CONNEXIÓ	
			2E	ok	SENSE CONNEXIÓ	
			2F	ok	SENSE CONNEXIÓ	
			3C	ok	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC	
			3D	ok	SENSE CONNEXIÓ	
			3E	ok	SENSE CONNEXIÓ	
C. Segovia 7	6	SHUNT	4A	ABSENT 10/4/2025 17:30		
			4C	ok	SENSE CONNEXIÓ	
			5B	ok	SENSE CONNEXIÓ	

PROJECTE DE DESAMIENTAT DE BADIA - FASE 1 – LOT 3

CARRER	TUBS	CONNEXIONS	PIS	OBSERVACIONS VISITES	INSTAL·LACIÓ
Av. Burgos 2	2	3	2B	OK	SENSE CONNEXIÓ
			2A	Connexió penjant a façana detectada durant IT	
			8A	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
Av. Burgos 4	2	1	2A	NO DISPONIBLE	
Av. Burgos 6	2	0	-		
Av. Burgos 14	2	0	-		
Av. Burgos 16	2	0	-		
Av. Burgos 18	2	0	-		
Av. Burgos 20	2	0	-		
Av. Burgos 22	2	1	8B	OK	SENSE CONNEXIÓ
Av. Burgos 24	2	1	3B	ABSENT 9/4/2025 12:34	
Av. Burgos 26	2	1	7A	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
Av. Burgos 28	2	2	6A	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
			5B		
Av. Burgos 30	2	1	5A	OK	CALDERA ATMOSFÈRICA
Av. Burgos 32	2	3	2B	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
			3B	OK	SENSE CONNEXIÓ
			6B	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
Av. Burgos 34	2	0	-		
Av. Burgos 36	2	0	-		
Av. Burgos 38	2	2	4B	OK	SENSE CONNEXIÓ
			9A	OK	SENSE CONNEXIÓ
Av. Burgos 40	2	0	-		
Av. Burgos 42	4	1	7D	OK	SENSE CONNEXIÓ
Av. Cantàbric 1	4	1	6B	OK	AEROTÈRMIA CONNETADA, FORA DE SERVEI
			9A	OK	AEROTÈRMIA CONNETADA, FORA DE SERVEI
Av. Cantàbric 3	2	0	-		
Av. Cantàbric 5	4	2	7D	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
			11C	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
Av. Cantàbric 21	2	2	4A	OK	AEROTÈRMIA ATMOSFÈRICA CONNECTADA
			7A	NO DISPONIBLE	
Av. Cantàbric 23	4	2	7A	Ok	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
			9A	Ok	AEROTÈRMIA CONNETADA, FORA DE SERVEI
Av. Cantàbric 25	4	1	8A	Ok	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
Av. Cantàbric 27	2	4	1A	OK	CAMPANA CUINA CONNECTADA
			1B	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
			10A		
			11A	OK	SENSE CONNEXIÓ

PROJECTE DE DESAMIENTAT DE BADIA - FASE 1 – LOT 3

CARRER	TUBS	CONNEXIONS	PIS	OBSERVACIONS VISITES	INSTAL·LACIÓ
Av. Cantàbric 29	2	0	-		
Av. Cantàbric 31	2	2	1B	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
			4B	OK	SENSE CONNEXIÓ
Av. Cantàbric 33	4	2	2A	ABSENT 9/4/2025 11:32	
			9A	agendada 8 tarda però no es va poder anar. ABSENT 9/4/2025 11:33	
Av. Cantàbric 35	2	0	-		
Av. Cantàbric 37	2	1	10A	OK	SENSE CONNEXIÓ
Av. Cantàbric 39	4	0	-		
Av. Cantàbric 41	4	2	7A	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
			8B	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
Av. Costa Brava 2	2	0	-		
Av. Costa Brava 4	2	1	4A	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
Av. Costa Brava 6	2	3	4A	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
			4B		
			6A		
Av. Costa Brava 8	2	1	2B	ABSENT 8/4/2025 10:48, 10/4/2025 16:43	
Av. Costa Brava 10	2	2	6A	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
			6B	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
Av. Costa Brava 12	2	0	-		
Av. Mediterrani 18	4	2	7B	ABSENT 4/4/2025 10:45, 10/4/2025	
			9D	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
Av. Mediterrani 20	4	1	2C	ABSENT 7/4/2025 11:15	
Av. Mediterrani 22	4	1	7B	ABSENT 11:50. 31/03/2025, 12:35 8/4/2025	CALDERA, VIST DES D'ESCALA (FOTOGRAFIA QUE HO CORROBORA)
Av. Mediterrani 24	4	5	1B	ABSENT 10:30 11/04/2025, 10/4/2025	
			5A	OK	CALDERA CONNECTADA, FORA DE SERVEI
			6C	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
			7B	OK	SENSE CONNEXIÓ
			9D	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
Av. Mediterrani 26	4	1	1B	ABSENT 10/4/2025 10:40	
Av. Mediterrani 28	4	1	1A	OK	SENSE CONNEXIÓ
Av. Via de la Plata 1	2	1	2B	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
Av. Via de la Plata 3	4	4	2D	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
			5A	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
			8B	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
			9C	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
Av. Via de la Plata 5	2	3	5B	ABSENT 11:30 7/4/2025, 15:50 10/4/2025	
			6B	OK	SENSE CONNEXIÓ
			9B	OK	SENSE CONNEXIÓ

PROJECTE DE DESAMIENTAT DE BADIA - FASE 1 – LOT 3

CARRER	TUBS	CONNEXIONS	PIS	OBSERVACIONS VISITES	INSTAL·LACIÓ
Av. Via de la Plata 7	4	2	5B	NO ES DONA PERMÍS	
			10D	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
Av. Via de la Plata 9	4	3	4C	OK	SENSE CONNEXIÓ
			9D	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
			11C	ABSENT 16:00 11/4/2025	
Av. Via de la Plata 11	2	2	5B	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
			6A	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
Av. Via de la Plata 13	4	2	7C	OK	SENSE CONNEXIÓ
			8B	ABSENT 12:40 31/3/2025, 11:46 10/4/2025	
C. Algarve 2	4	6	2A		
			3D		
			5A	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
			5B	PIS TAPIAT	
			6B	NO ES DONA PERMÍS	
			9B	OK	AEROTERMIA FORA SERVEI CONNECTADA + ESCALFADOR A FAÇANA
C. Algarve 4	2	0	-		
C. Algarve 6	4	3	2A	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
			3B	NO AUTORITZA	
			4A	NO AUTORITZA	
C. Algarve 8	2	0	-		
C. La Manxa 1	2	1	7B	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
C. La Manxa 3	2	1	8B	OK	CALDERA ATMOSFÈRICA
C. La Manxa 5	2	0	-		
C. Porto 1	4	1	4C	ABSENT 7/4/2025 10:22 i 11:37	
C. Porto 3	2	2	2B		
			9B	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
C. Porto 5	4	2	9A	NO ES DONA PERMÍS	
			10D	OK	SENSE CONNEXIÓ
C. Porto 7	2	3	6A	OK	CALDERA ATMOSFÈRICA
			7B	ABSENT 7/4/2025 12:30	
			9A	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
C. Porto 9	2	2	6B	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
			8B	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
C. Porto 11	4	1	5B	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
C. Porto 13	4	0	-		
C. Porto 15	2	1	7A	OK	SENSE CONNEXIÓ
C. Porto 17	2	2	2B	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
			7A	OK	SENSE CONNEXIÓ
C. Porto 19	2	1	9B	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC

PROJECTE DE DESAMIENTAT DE BADIA - FASE 1 – LOT 3

CARRER	TUBS	CONNEXIONS	PIS	OBSERVACIONS VISITES	INSTAL·LACIÓ
C. Porto 21	4	1	10A	OK	SENSE CONNEXIÓ
C. Oviedo 1	2	1	7B	OK	AEROTERMIA FORA DE SERVEI CONNECTADA
C. Oviedo 3	2	1	5A	OK	SENSE CONNEXIÓ
C. Santander 6	4	3	2B	OK	SENSE CONNEXIÓ
			10B	OK	SENSE CONNEXIÓ
			11D	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC
C. Santander 8	2	2	1B	ABSENT 8/4/2025 10:08	
			9B	OK	SENSE CONNEXIÓ
C. Santander 10	2	1	4B	OK	SENSE CONNEXIÓ
C. Saragossa 1	4	1	6B	OK	SENSE CONNEXIÓ
C. Saragossa 2	2	0	-		
C. Saragossa 3	2	0	-		
C. Saragossa 5	4	1	4C	OK	ESCALFADOR ATMOSFÈRIC